

AGENCE BAS RHIN

14 Avenue de l'Europe
 67300 SCHILTIGHEIM
 Tel : 0388813042
 Fax :

COMMUNE DE SOULTZ-SOUS-FORETS
2 Rue des Barons de Fleckenstein
67250 SOULTZ SOUS FORETS

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE



RÉFÉRENCE

Reference : 002HM005179
 A communiquer pour toute correspondance
 Réalisé le : 03/09/2018
 Référence mandataire : FRICHE
 FUNFROCK

DÉSIGNATION DU BIEN

FRICHE FUNFROCK
 42 Rue du Docteur Michel Deutsch
 67250 SOULTZ SOUS FORETS

PROPRIÉTAIRE

COMMUNE DE
 SOULTZ-SOUS-FORETS
 2 Rue des Barons de Fleckenstein
 67250 SOULTZ SOUS FORETS

Diagnostics



Note de synthèse



Amiante avant démolition

La mission décrite sur la page de couverture du rapport n'a pû être menée à son terme: il y a lieu de réaliser des investigations approfondies. Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Présence



DIAGNOSTIC PLOMB AVANT TRAVAUX

Revêtements contenant du plomb

Présence

Pré-rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

ADRESSE DU BIEN

Adresse : 42 Rue du Docteur Michel Deutsch
CP - Ville : 67250 SOULTZ SOUS FORETS
Référence client : FRICHE FUNFROCK
Date du repérage : 03/09/2018
Désignation : FRICHE FUNFROCK



SOMMAIRE

Rapport

A - Désignation de l'immeuble
B - Propriétaire / Donneur d'ordre
C - Opérateur de repérage
D - Personne autorisant l'émission du rapport
E - Pièces visitées
F - Descriptif des travaux envisagés
G - Périmètre du bâtiment concerné
H - Objectif de la mission
I - Document(s) mis à disposition
J - Périmètre et programme de repérage
K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements
L - Adjonction(s) ou exclusion(s)
M - Conditions existantes
N - Modalités de repérage
O - Moyens d'investigation
P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage
Q - Réserves / Commentaires

Annexes

Annexe : Mesurage des zones amiantées
Annexe : Plans
Annexe : Reportage photographique
Annexe : Prélèvements et analyses

PRÉSENCE D'AMIANTE

Oui

PRÉSENCE DE PIÈCES NON VISITÉES

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

A - DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : 42 Rue du Docteur Michel Deutsch
67250 SOULTZ SOUS FORETS
Référence client : FRICHE FUNFROCK
Désignation : FRICHE FUNFROCK

Date de construction : Avant 1997

C - OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Société & Siret : AC Environnement (N° 441355914)
Nom : WACKENHEIM Jean Edwin
Accompagnateur : Aucun accompagnateur (Néant)
Date de repérage : 03/09/2018
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Par Edonia Bat G rue de la Terre Victoria 35760 ST GREGOIRE

B - PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
COMMUNE DE
SOULTZ-SOUS-FORETS
2 Rue des Barons de
Fleckenstein

Donneur d'ordre :
COMMUNE DE
SOULTZ-SOUS-FORETS
2 Rue des Barons de
Fleckenstein

D - PERSONNE AUTORISANT L'ÉMISSION DU RAPPORT

Nom : MORA Denis
Personne autorisant l'émission du rapport conformément la norme NF 46-020
Date du rapport : 14/09/2018
Assurance : (validité début:01/01/2018 - fin:31/12/2018)
A Riorges, le 14/09/2018

Numéro attestation : CPDI 3883 V3
Délivré le : 28/04/2016



E - LISTE DES LOCAUX VISITÉS

Cave - Vol 1 (Dégagement 1)	Cave - Vol 2 (Local chaudière)
Cave - Vol 3 (Dégagement 2)	Cave - Vol 4 (Local 1)
Cave - Vol 5 (Local 2)	RDC - Vol 6 (Entrée 1)
RDC - Vol 7 (Magasin)	RDC - Vol 8 (Bureau 1)
RDC - Vol 9 (Hall d'entrée)	RDC - Vol 10 (Dégagement 3)
RDC - Vol 11 (Dégagement 4)	RDC - Vol 12 (Atelier)
RDC - Vol 13 (Hall)	R+1 Atelier - Vol 14 (Local 3)
R+1 Atelier - Vol 15 (Local 4)	R+1 Atelier - Vol 16 (Sanitaires)
R+1 Atelier - Vol 17 (W.c 1)	R+1 (Logement) - Vol 18 (Palier 1)
R+1 (Logement) - Vol 19 (Entrée 2)	R+1 (Logement) - Vol 20 (Cuisine)
R+1 (Logement) - Vol 21 (Bureau 2)	R+1 (Logement) - Vol 22 (Dégagement 5)
R+1 (Logement) - Vol 23 (W.c 2)	R+1 (Logement) - Vol 24 (Salle d'eau 1)
R+1 (Logement) - Vol 25 (Chambre 1)	R+1 (Logement) - Vol 26 (Chambre 2)
R+1 (Logement) - Vol 27 (Balcon)	R+1 (Logement) - Vol 28 (Chambre 3)
R+1 (Logement) - Vol 29 (Séjour)	R+1 (Logement) - Vol 30 (Bureau 3)
R+2 (Logement) - Vol 31 (Palier 2)	R+2 (Logement) - Vol 32 (Dégagement 6)
R+2 (Logement) - Vol 33 (Débarras 1)	R+2 (Logement) - Vol 34 (Salle d'eau 2)
R+2 (Logement) - Vol 35 (Débarras 2)	R+2 (Logement) - Vol 36 (Bureau 6)
R+2 (Logement) - Vol 37 (Bureau 4)	R+2 (Logement) - Vol 38 (Bureau 5)
Comble - Vol 39 (Comble)	Façade - Vol 40 (Façade 1)
Façade - Vol 41 (Façade 2)	Façade - Vol 42 (Façade 3)
Façade - Vol 43 (Façade 4)	Dépendance RDC - Vol 44 (Dépendance 1)
Dépendance RDC - Vol 45 (Dépendance 2)	Dépendance R+1 - Vol 46 (Dépendance 3)

ÉTUDE PRÉALABLE

F - DESCRIPTIF DES TRAVAUX ENVISAGÉS

Démolition complète de l'habitation ainsi que la dépendance

G - PÉRIMÈTRE DU BATIMENT CONCERNÉ

Démolition complète de l'habitation ainsi que la dépendance

H - OBJECTIF DE LA MISSION

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I - DOCUMENTS MIS A DISPOSITION

Diagnostic Amiante,DPE,ERNT - 15/IMO/0058/DEE - Ambre Diagnostic - 05/04/2018

J - PÉRIMÈTRE ET PROGRAMME DE REPÉRAGE DE L'OPÉRATEUR

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Cave	Vol 1 (Dégagement 1) - Vol 2 (Local chaudière) - Vol 3 (Dégagement 2) - Vol 4 (Local 1) - Vol 5 (Local 2)	
Plafond et faux-plafonds	Cave	Vol 1 (Dégagement 1) - Vol 2 (Local chaudière) - Vol 3 (Dégagement 2) - Vol 4 (Local 1) - Vol 5 (Local 2)	
Revêtement de sol	Cave	Vol 1 (Dégagement 1) - Vol 2 (Local chaudière) - Vol 3 (Dégagement 2) - Vol 4 (Local 1) - Vol 5 (Local 2)	
Conduits, canalisations et équipements	Cave	Vol 2 (Local chaudière) - Vol 3 (Dégagement 2) - Vol 4 (Local 1)	
Équipements divers et accessoires	Cave	Vol 2 (Local chaudière)	
Façades	Cave	Vol 4 (Local 1)	
Revêtement de mur	Cave	Vol 4 (Local 1)	
Équipements divers et accessoires	RDC	Vol 6 (Entrée 1) - Vol 7 (Magasin) - Vol 9 (Hall d'entrée) - Vol 12 (Atelier)	
Façades	RDC	Vol 6 (Entrée 1) - Vol 7 (Magasin) - Vol 9 (Hall d'entrée) - Vol 13 (Hall)	

Parois verticales intérieures et enduits	RDC	Vol 6 (Entrée 1) - Vol 7 (Magasin) - Vol 8 (Bureau 1) - Vol 9 (Hall d'entrée) - Vol 10 (Dégagement 3) - Vol 11 (Dégagement 4) - Vol 12 (Atelier) - Vol 13 (Hall)	
Plafond et faux-plafonds	RDC	Vol 6 (Entrée 1) - Vol 7 (Magasin) - Vol 8 (Bureau 1) - Vol 9 (Hall d'entrée) - Vol 11 (Dégagement 4) - Vol 12 (Atelier) - Vol 13 (Hall)	
Revêtement de mur	RDC	Vol 6 (Entrée 1) - Vol 7 (Magasin) - Vol 8 (Bureau 1) - Vol 10 (Dégagement 3)	
Revêtement de sol	RDC	Vol 6 (Entrée 1) - Vol 7 (Magasin) - Vol 8 (Bureau 1) - Vol 9 (Hall d'entrée) - Vol 10 (Dégagement 3) - Vol 12 (Atelier) - Vol 13 (Hall)	
Conduits, canalisations et équipements	RDC	Vol 12 (Atelier)	
Toiture et étanchéité	RDC	Vol 13 (Hall)	
Parois verticales intérieures et enduits	R+1 Atelier	Vol 14 (Local 3) - Vol 15 (Local 4) - Vol 16 (Sanitaires) - Vol 17 (W.c 1)	
Plafond et faux-plafonds	R+1 Atelier	Vol 14 (Local 3) - Vol 15 (Local 4) - Vol 16 (Sanitaires) - Vol 17 (W.c 1)	
Revêtement de sol	R+1 Atelier	Vol 14 (Local 3) - Vol 15 (Local 4) - Vol 16 (Sanitaires) - Vol 17 (W.c 1)	
Toiture et étanchéité	R+1 Atelier	Vol 14 (Local 3) - Vol 15 (Local 4) - Vol 16 (Sanitaires) - Vol 17 (W.c 1)	
Equipements divers et accessoires	R+1 Atelier	Vol 16 (Sanitaires)	
Façades	R+1 (Logement)	Vol 18 (Palier 1) - Vol 20 (Cuisine) - Vol 21 (Bureau 2) - Vol 23 (W.c 2) - Vol 24 (Salle d'eau 1) - Vol 25 (Chambre 1) - Vol 26 (Chambre 2) - Vol 27 (Balcon) - Vol 28 (Chambre 3) - Vol 29 (Séjour) - Vol 30 (Bureau 3)	

Parois verticales intérieures et enduits	R+1 (Logement)	Vol 18 (Palier 1) - Vol 19 (Entrée 2) - Vol 20 (Cuisine) - Vol 21 (Bureau 2) - Vol 22 (Dégagement 5) - Vol 23 (W.c 2) - Vol 24 (Salle d'eau 1) - Vol 25 (Chambre 1) - Vol 26 (Chambre 2) - Vol 28 (Chambre 3) - Vol 29 (Séjour) - Vol 30 (Bureau 3)	
Plafond et faux-plafonds	R+1 (Logement)	Vol 18 (Palier 1) - Vol 19 (Entrée 2) - Vol 20 (Cuisine) - Vol 21 (Bureau 2) - Vol 22 (Dégagement 5) - Vol 23 (W.c 2) - Vol 25 (Chambre 1) - Vol 26 (Chambre 2) - Vol 27 (Balcon) - Vol 28 (Chambre 3) - Vol 29 (Séjour) - Vol 30 (Bureau 3)	
Revêtement de sol	R+1 (Logement)	Vol 19 (Entrée 2) - Vol 20 (Cuisine) - Vol 21 (Bureau 2) - Vol 22 (Dégagement 5) - Vol 23 (W.c 2) - Vol 24 (Salle d'eau 1) - Vol 25 (Chambre 1) - Vol 26 (Chambre 2) - Vol 27 (Balcon) - Vol 28 (Chambre 3) - Vol 29 (Séjour) - Vol 30 (Bureau 3)	
Equipements divers et accessoires	R+1 (Logement)	Vol 20 (Cuisine)	
Revêtement de mur	R+1 (Logement)	Vol 20 (Cuisine) - Vol 23 (W.c 2) - Vol 24 (Salle d'eau 1)	
Façades	R+2 (Logement)	Vol 31 (Palier 2) - Vol 34 (Salle d'eau 2) - Vol 36 (Bureau 6) - Vol 37 (Bureau 4) - Vol 38 (Bureau 5)	
Parois verticales intérieures et enduits	R+2 (Logement)	Vol 31 (Palier 2) - Vol 32 (Dégagement 6) - Vol 33 (Débaras 1) - Vol 34 (Salle d'eau 2) - Vol 35 (Débaras 2) - Vol 36 (Bureau 6) - Vol 37 (Bureau 4) - Vol 38 (Bureau 5)	
Plafond et faux-plafonds	R+2 (Logement)	Vol 31 (Palier 2) - Vol 32 (Dégagement 6) - Vol 36 (Bureau 6) - Vol 37 (Bureau 4) - Vol 38 (Bureau 5)	
Revêtement de sol	R+2 (Logement)	Vol 31 (Palier 2) - Vol 32 (Dégagement 6) - Vol 34 (Salle d'eau 2) - Vol 36 (Bureau 6) - Vol 37 (Bureau 4) - Vol 38 (Bureau 5)	
Toiture et étanchéité	R+2 (Logement)	Vol 33 (Débaras 1)	

Equipements divers et accessoires	R+2 (Logement)	Vol 34 (Salle d'eau 2)	
Parois verticales intérieures et enduits	Comble	Vol 39 (Comble)	
Façades	Façade	Vol 40 (Façade 1) - Vol 41 (Façade 2) - Vol 42 (Façade 3) - Vol 43 (Façade 4)	
Revêtement de sol	Façade	Vol 40 (Façade 1) - Vol 42 (Façade 3)	
Toiture et étanchéité	Façade	Vol 40 (Façade 1) - Vol 42 (Façade 3) - Vol 43 (Façade 4)	
Equipements divers et accessoires	Façade	Vol 42 (Façade 3)	
Façades	Dépendance RDC	Vol 44 (Dépendance 1) - Vol 45 (Dépendance 2)	
Parois verticales intérieures et enduits	Dépendance RDC	Vol 44 (Dépendance 1) - Vol 45 (Dépendance 2)	
Plafond et faux-plafonds	Dépendance RDC	Vol 44 (Dépendance 1)	
Revêtement de sol	Dépendance RDC	Vol 44 (Dépendance 1) - Vol 45 (Dépendance 2)	
Parois verticales intérieures et enduits	Dépendance R+1	Vol 46 (Dépendance 3)	
Revêtement de sol	Dépendance R+1	Vol 46 (Dépendance 3)	

K - MOTIF(S) AYANT PU CONDUIRE A RÉDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS TEL QU'INDUQUÉ EN ANNEXE A DE LA NORME NF 46-020 POUR CHACUN DES MATÉRIEUX ET PRODUITS REPÉRÉS

Aucun motif

L - ADJONCTION(S) OU EXCLUSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF 46-020

Aucune adjonction

M - CONDITIONS EXISTANTES AU MOMENT DU PRÉLÈVEMENT SUSCEPTIBLES D'INFLUENCER L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES

Néant

CONDITIONS DE REPÉRAGE

N - MODALITÉS DE REPÉRAGE

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O - MOYENS D'INVESTIGATION

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons

Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.

- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
- prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
- Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
- La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

CONCLUSIONS

P - CONCLUSIONS(S) DU PRÉSENT REPÉRAGE

La mission décrite sur la page de couverture du rapport n'a pu être menée à son terme: il y a lieu de réaliser des investigations approfondies

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 2 (Local chaudière)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Panneaux fibres ciment	P20
Vol 1 (Dégagement 1)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Panneaux fibres ciment	P20
Vol 5 (Local 2)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Panneaux fibres ciment	P20
Vol 4 (Local 1)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Panneaux fibres ciment	P20
Vol 13 (Hall)	Toiture et étanchéité	Plaques ondulées	Plaques en fibres-ciment	P63
Vol 16 (Sanitaires)	Toiture et étanchéité	Plaques ondulées	Plaques en fibres-ciment	P63
Vol 17 (W.c 1)	Toiture et étanchéité	Plaques ondulées	Plaques en fibres-ciment	P63
Vol 15 (Local 4)	Toiture et étanchéité	Plaques ondulées	Plaques en fibres-ciment	P63
Vol 14 (Local 3)	Toiture et étanchéité	Plaques ondulées	Plaques en fibres-ciment	P63
Vol 42 (Façade 3)	Toiture et étanchéité	Plaques ondulées	Plaques en fibres-ciment	P63
Vol 16 (Sanitaires)	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic vitrier	P73
Vol 17 (W.c 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic vitrier	P73
Vol 40 (Façade 1)	Toiture et étanchéité	Plaques	Plaques en fibres-ciment	P122

Vol 42 (Façade 3)	Toiture et étanchéité	Plaques	Plaques en fibres-ciment	P122
Vol 43 (Façade 4)	Toiture et étanchéité	Plaques ondulées	Plaques en fibres-ciment	P124
Vol 43 (Façade 4)	Toiture et étanchéité	Plaques ondulées	Plaques en fibres-ciment	P125
Vol 42 (Façade 3)	Equipements divers et accessoires	Equipement électrique	Plaque	P126

Q - RÉSERVES / COMMENTAIRES

Réserve n°1 : Câbles électrique et système de sécurité incendie

Des investigations complémentaires devront être menées sur les câbles électriques une fois le PV de consignation reçu.

Réserve n°2 : Les parties de volume situées à l'intérieur des coffrages n'ont pu être visitées ou uniquement que partiellement. Des investigations complémentaires peuvent donc s'avérer nécessaires après dépose de ces éléments de coffrage.

Réserve n°3 : Les parties de volume situées derrière les doublages de murs (Placoplatre, habillage bois,...) et de plafonds n'ont pu être visitées. Des investigations complémentaires peuvent donc s'avérer nécessaires après dépose de ces éléments de doublage.

Réserve n°4 : Les dalles de faux-plafond devront être déposées pour s'assurer de l'absence d'éventuel MPCA.

Réserve n°5 : Les conduites noyées et enterrées ne peuvent être contrôlées, sans multiples carottages en phase de déconstruction.

Réserve n°6 : Les calles de ferrailages des dalles ne peuvent être contrôlées, sans multiples carottages en phase de déconstruction.

Réserve n°7 : Des investigations complémentaires devront être menées sur les fondations du bâtiment.

Réserve n°8 : Nécessité d'une contre visite avec l'entreprise en charge du désamiantage.

Réserve n° 9 : Des investigations complémentaires peuvent s'avérer nécessaire une fois les châssis des fenêtres déposés.

R - LOCAUX OU PARTIE DE LOCAUX NON VISITÉS

**Localisation / Désignation**

Sans objet

Justification

Sans objet

Remarque

Sans objet

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

SOMMAIRE DES GRILLES DE RÉSULTAT DE REPÉRAGE

- 1 - Toiture et étanchéité
- 2 - Façades
- 3 - Parois verticales intérieures et enduits
- 4 - Plafond et faux-plafonds
- 5 - Revêtement de sol
- 6 - Revêtement de mur
- 7 - Conduits, canalisations et équipements
- 8 - Equipements divers et accessoires



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 13 (Hall)	Plaques ondulées	Plaques en fibres-ciment	P63	Réalisation d'un prélèvement		002HM00 5179 n°63 - 1	P63	Plaques en fibres-ciment	Positif	Présence sur analyse
R+1 Atelier	Vol 16 (Sanitaires)	Plaques ondulées	Plaques en fibres-ciment	S52 (P63)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P63		002HM00 5179 n°63 - 1	P63	Plaques en fibres-ciment	Positif	Présence sur analyse
R+1 Atelier	Vol 17 (W.c 1)	Plaques ondulées	Plaques en fibres-ciment	S53 (P63)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P63		002HM00 5179 n°63 - 1	P63	Plaques en fibres-ciment	Positif	Présence sur analyse
R+1 Atelier	Vol 15 (Local 4)	Plaques ondulées	Plaques en fibres-ciment	S54 (P63)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P63		002HM00 5179 n°63 - 1	P63	Plaques en fibres-ciment	Positif	Présence sur analyse
R+1 Atelier	Vol 14 (Local 3)	Plaques ondulées	Plaques en fibres-ciment	S55 (P63)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P63		002HM00 5179 n°63 - 1	P63	Plaques en fibres-ciment	Positif	Présence sur analyse
Façade	Vol 42 (Façade 3)	Plaques ondulées	Plaques en fibres-ciment	S127 (P63)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P63		002HM00 5179 n°63 - 1	P63	Plaques en fibres-ciment	Positif	Présence sur analyse
R+2 (Logement)	Vol 33 (Débaras 1)	Élément sous toiture	Isolant sous toiture	P115	Réalisation d'un prélèvement		002HM00 5179 n°115 - 1	P115	Laine Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Façade	Vol 40 (Façade 1)	Plaques	Plaques en fibres-ciment	P122	Réalisation d'un prélèvement	Joue de chien assis		P122	Fibres-ciment Dur Fibreux Gris Matériau Effritable Fibreux Noir	Positif	Présence sur analyse
Façade	Vol 40 (Façade 1)	Plaques	Plaques en fibres-ciment	P122	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P122	Joue de chien assis		P122	Fibres-ciment Dur Fibreux Gris Matériau Effritable Fibreux Noir	Positif	Présence sur analyse
Façade	Vol 42 (Façade 3)	Plaques	Plaques en fibres-ciment	S128 (P122)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P122	Joue de chien assis		P122	Fibres-ciment Dur Fibreux Gris Matériau Effritable Fibreux Noir	Positif	Présence sur analyse
Façade	Vol 43 (Façade 4)	Plaques ondulées	Plaques en fibres-ciment	P124	Réalisation d'un prélèvement		002HM00 5179 n°124 - 1	P124	Fibres-ciment Dur Fibreux Gris	Positif	Présence sur analyse
Façade	Vol 43 (Façade 4)	Plaques ondulées	Plaques en fibres-ciment	P125	Réalisation d'un prélèvement	Plaques ondulées en vrac au sol	002HM00 5179 n°125 - 1	P125	Fibres-ciment Dur Fibreux Gris	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Cave	Vol 4 (Local 1)	Menuiseries	Mastic vitrier	P8	Réalisation d'un prélèvement		002HM00 5179 n°8 - 1	P8	Mastic Dur Blanc Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Cave	Vol 4 (Local 1)	Menuiseries	Mastic vitrier	P8	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002HM00 5179 n°8 - 1	P8	Mastic Dur Blanc Gris	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 6 (Entrée 1)	Menuiseries	Joint vitrier	P25	Réalisation d'un prélèvement		002HM00 5179 n°25 - 1	P25	Joint Souple Translucide Matériau Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 6 (Entrée 1)	Menuiseries	Mastic vitrier	P30	Réalisation d'un prélèvement		002HM00 5179 n°30 - 1	P30	Mastic Dur Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 (Logement)	Vol 18 (Palier 1)	Menuiseries	Mastic vitrier	S67	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P30		002HM00 5179 n°30 - 1	P30	Mastic Dur Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2 (Logement)	Vol 31 (Palier 2)	Menuiseries	Mastic vitrier	S115	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P30		002HM00 5179 n°30 - 1	P30	Mastic Dur Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 7 (Magasin)	Menuiseries	Joint vitrier	P39	Réalisation d'un prélèvement		002HM00 5179 n°39 - 1	P39	Joint Souple Translucide	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 7 (Magasin)	Menuiseries	Joint vitrier	P39	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P39		002HM00 5179 n°39 - 1	P39	Joint Souple Translucide	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 13 (Hall)	Menuiseries	Mastic vitrier	P64	Réalisation d'un prélèvement		002HM00 5179 n°64 - 1	P64	Mastic Dur Beige Gris	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 13 (Hall)	Menuiseries	Mastic vitrier	P64	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P64		002HM00 5179 n°64 - 1	P64	Mastic Dur Beige Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 13 (Hall)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	P65	Réalisation d'un prélèvement	Reprise d'étanchéité intérieur	002HM00 5179 n°65 - 1	P65	Mastic Dur Beige Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 13 (Hall)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	S51	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P65	Reprise d'étanchéité intérieur	002HM00 5179 n°65 - 1	P65	Mastic Dur Beige Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 9 (Hall d'entrée)	Menuiseries	Mastic vitrier	P67	Réalisation d'un prélèvement		002HM00 5179 n°67 - 1	P67	Mastic Dur Beige Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 (Logement)	Vol 30 (Bureau 3)	Menuiseries	Fenêtre	S68			S68 - 1				Négatif sur marquage Année 2010
R+1 (Logement)	Vol 29 (Séjour)	Menuiseries	Fenêtre	S68			S68 - 1				Négatif sur marquage Année 2010
R+1 (Logement)	Vol 21 (Bureau 2)	Menuiseries	Fenêtre	S68			S68 - 1				Négatif sur marquage Année 2010



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1 (Logement)	Vol 20 (Cuisine)	Menuiseries	Fenêtre	S68			S68 - 1				Négatif sur marquage Année 2010
R+1 (Logement)	Vol 28 (Chambre 3)	Menuiseries	Fenêtre	S68			S68 - 1				Négatif sur marquage Année 2010
R+1 (Logement)	Vol 26 (Chambre 2)	Menuiseries	Fenêtre	S68			S68 - 1				Négatif sur marquage Année 2010
R+1 (Logement)	Vol 25 (Chambre 1)	Menuiseries	Fenêtre	S68			S68 - 1				Négatif sur marquage Année 2010
R+1 (Logement)	Vol 24 (Salle d'eau 1)	Menuiseries	Fenêtre	S68			S68 - 1				Négatif sur marquage Année 2010
R+1 (Logement)	Vol 23 (W.c 2)	Menuiseries	Fenêtre	S68			S68 - 1				Négatif sur marquage Année 2010
R+2 (Logement)	Vol 38 (Bureau 5)	Menuiseries	Fenêtre	S68			S68 - 1				Négatif sur marquage Année 2010



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2 (Logement)	Vol 37 (Bureau 4)	Menuiseries	Fenêtre	S68			S68 - 1				Négatif sur marquage Année 2010
R+2 (Logement)	Vol 34 (Salle d'eau 2)	Menuiseries	Fenêtre	S68			S68 - 1				Négatif sur marquage Année 2010
R+2 (Logement)	Vol 36 (Bureau 6)	Menuiseries	Fenêtre	S68			S68 - 1				Négatif sur marquage Année 2010
R+1 (Logement)	Vol 27 (Balcon)	Garde-corps	Peinture	P106	Réalisation d'un prélèvement		002HM00 P106 5179 n°106 - 1		Peinture Effritable Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
Façade	Vol 40 (Façade 1)	Murs	Enduit ciment	P116	Réalisation d'un prélèvement		002HM00 P116 5179 n°116 - 1		Ciment Effritable Beige Gris Enduit Effritable Beige Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Façade	Vol 40 (Façade 1)	Murs	Enduit ciment	P117	Réalisation d'un prélèvement	Soubassement	002HM00 P117 5179 n°117 - 1		Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Façade	Vol 41 (Façade 2)	Murs	Enduit ciment	P120	Réalisation d'un prélèvement		002HM00 P120 5179 n°120 - 1		Ciment Effritable Beige Gris Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Façade	Vol 41 (Façade 2)	Murs	Enduits projetés	P121	Réalisation d'un prélèvement		002HM00 5179 n°121 - 1	P121	Ciment Effritable Beige Gris Peinture Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Façade	Vol 42 (Façade 3)	Porte	Peinture	P123	Réalisation d'un prélèvement		002HM00 5179 n°123 - 1	P123	Peinture Effritable Gris Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
Façade	Vol 43 (Façade 4)	Menuiseries	Mastic vitrier	P127	Réalisation d'un prélèvement	Mastic vitrier extérieur	002HM00 5179 n°127 - 1	P127	Mastic Dur Beige Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Façade	Vol 43 (Façade 4)	Menuiseries	Mastic vitrier	P127	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P127	Mastic vitrier extérieur	002HM00 5179 n°127 - 1	P127	Mastic Dur Beige Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Façade	Vol 43 (Façade 4)	Menuiseries	Mastic vitrier	S129	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P127	Mastic vitrier extérieur	002HM00 5179 n°127 - 1	P127	Mastic Dur Beige Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Façade	Vol 43 (Façade 4)	Menuiseries	Mastic vitrier	P127 - S129	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P127	Mastic vitrier extérieur	002HM00 5179 n°127 - 1	P127	Mastic Dur Beige Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Façade	Vol 43 (Façade 4)	Murs	Enduit ciment	P128	Réalisation d'un prélèvement	Soubassement	002HM00 5179 n°128 - 1	P128	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Façade	Vol 43 (Façade 4)	Murs	Enduit ciment	P129	Réalisation d'un prélèvement		002HM00 5179 n°129 - 1	P129	Ciment Effritable Beige Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Façade	Vol 43 (Façade 4)	Murs	Enduit ciment	P129	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P129		002HM00 5179 n°129 - 1	P129	Ciment Effritable Beige Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Façade	Vol 42 (Façade 3)	Murs	Enduit ciment	P131	Réalisation d'un prélèvement		002HM00 5179 n°131 - 1	P131	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Dépendance RDC	Vol 44 (Dépendance 1)	Murs	Enduit ciment	P135	Réalisation d'un prélèvement		002HM00 5179 n°135 - 1	P135	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Dépendance RDC	Vol 45 (Dépendance 2)	Menuiseries	Mastic vitrier	P140	Réalisation d'un prélèvement		002HM00 5179 n°140 - 1	P140	Mastic Dur Beige Gris Matériau Effritable Noir Orange Peinture Effritable Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
Dépendance RDC	Vol 45 (Dépendance 2)	Menuiseries	Mastic vitrier	P140	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P140		002HM00 5179 n°140 - 1	P140	Mastic Dur Beige Gris Matériau Effritable Noir Orange Peinture Effritable Rouge	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Dépendance RDC	Vol 44 (Dépendance 1)	Menuiseries	Mastic vitrier	S134	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P140		002HM00 5179 n°140 - 1	P140	Mastic Dur Beige Gris Matériau Effritable Noir Orange Peinture Effritable Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
Dépendance RDC	Vol 45 (Dépendance 2) - Vol 44 (Dépendance 1)	Menuiseries	Mastic vitrier	P140 - S134	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P140		002HM00 5179 n°140 - 1	P140	Mastic Dur Beige Gris Matériau Effritable Noir Orange Peinture Effritable Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
Façade	Vol 42 (Façade 3)	Murs	Enduit ciment	P144	Réalisation d'un prélèvement		002HM00 5179 n°144 - 1	P144	Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Cave	Vol 4 (Local 1)	Murs et cloisons	Joint de scellement	P5	Réalisation d'un prélèvement		002HM00 5179 n°5 - 1	P5	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Cave	Vol 4 (Local 1)	Murs et cloisons	Joint de scellement	P5	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002HM00 5179 n°5 - 1	P5	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Cave	Vol 3 (Dégagement 2)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S13	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002HM00 5179 n°5 - 1	P5	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Cave	Vol 2 (Local chaudière)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S14	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002HM00 5179 n°5 - 1	P5	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Cave	Vol 1 (Dégagement 1)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S15	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002HM00 5179 n°5 - 1	P5	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Cave	Vol 5 (Local 2)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S16	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002HM00 5179 n°5 - 1	P5	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Cave	Vol 4 (Local 1) - Vol 3 (Dégagement 2) - Vol 2 (Local chaudière) - Vol 1 (Dégagement 1) - Vol 5 (Local 2)	Murs et cloisons	Joint de scellement	P5 - S13 - S14 - S15 - S16	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002HM00 5179 n°5 - 1	P5	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Cave	Vol 4 (Local 1)	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage	P6	Réalisation d'un prélèvement		002HM00 5179 n°6 - 1	P6	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Cave	Vol 4 (Local 1)	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage	P6	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002HM00 5179 n°6 - 1	P6	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Cave	Vol 4 (Local 1)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P7	Réalisation d'un prélèvement	Embrasure intérieur de lucarne	002HM00 5179 n°7 - 1	P7	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Cave	Vol 4 (Local 1)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P7	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7	Embrasure intérieur de lucarne	002HM00 5179 n°7 - 1	P7	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Cave	Vol 4 (Local 1)	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage	P9	Réalisation d'un prélèvement		002HM00 5179 n°9 - 1	P9	Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Cave	Vol 3 (Dégagement 2)	Murs et cloisons	Bande anti-capillarité	P10	Réalisation d'un prélèvement		002HM00 5179 n°10 - 1	P10	Matériau Bitumineux Fibreux Noir Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Cave	Vol 3 (Dégagement 2)	Murs et cloisons	Bande anti-capillarité	P10	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10		002HM00 5179 n°10 - 1	P10	Matériau Bitumineux Fibreux Noir Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Cave	Vol 4 (Local 1)	Murs et cloisons	Bande anti-capillarité	S17	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10		002HM00 5179 n°10 - 1	P10	Matériau Bitumineux Fibreux Noir Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Cave	Vol 5 (Local 2)	Murs et cloisons	Bande anti-capillarité	S18	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10		002HM00 5179 n°10 - 1	P10	Matériau Bitumineux Fibreux Noir Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Cave	Vol 1 (Dégagement 1)	Murs et cloisons	Bande anti-capillarité	S19	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10		002HM00 5179 n°10 - 1	P10	Matériau Bitumineux Fibreux Noir Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Cave	Vol 2 (Local chaudière)	Murs et cloisons	Bande anti-capillarité	S20	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10		002HM00 5179 n°10 - 1	P10	Matériau Bitumineux Fibreux Noir Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Cave	Vol 3 (Dégagement 2) - Vol 4 (Local 1) - Vol 5 (Local 2) - Vol 1 (Dégagement 1) - Vol 2 (Local chaudière)	Murs et cloisons	Bande anti-capillarité	P10 - S17 - S18 - S19 - S20	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10		002HM00 5179 n°10 - 1	P10	Matériau Bitumineux Fibreux Noir Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Cave	Vol 3 (Dégagement 2)	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage	P11	Réalisation d'un prélèvement		002HM00 5179 n°11 - 1	P11	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Cave	Vol 4 (Local 1)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P12	Réalisation d'un prélèvement		002HM00 5179 n°12 - 1	P12	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Cave	Vol 4 (Local 1)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P12	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12		002HM00 5179 n°12 - 1	P12	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Cave	Vol 3 (Dégagement 2)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S21	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12		002HM00 5179 n°12 - 1	P12	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Cave	Vol 2 (Local chaudière)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S22	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12		002HM00 5179 n°12 - 1	P12	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Cave	Vol 5 (Local 2)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S23	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12		002HM00 5179 n°12 - 1	P12	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Cave	Vol 1 (Dégagement 1)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S24	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12		002HM00 5179 n°12 - 1	P12	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Cave	Vol 4 (Local 1) - Vol 3 (Dégagement 2) - Vol 2 (Local chaudière) - Vol 5 (Local 2) - Vol 1 (Dégagement 1)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P12 - S21 - S22 - S23 - S24	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12		002HM00 5179 n°12 - 1	P12	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Cave	Vol 2 (Local chaudière)	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage	P14	Réalisation d'un prélèvement		002HM00 5179 n°14 - 1	P14	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Cave	Vol 2 (Local chaudière)	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage	P17	Réalisation d'un prélèvement		002HM00 5179 n°17 - 1	P17	Ciment Effritable Gris Matériau Effritable Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Cave	Vol 2 (Local chaudière)	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage	P17	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17		002HM00 5179 n°17 - 1	P17	Ciment Effritable Gris Matériau Effritable Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Cave	Vol 1 (Dégagement 1)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P21	Réalisation d'un prélèvement		002HM00 5179 n°21 - 1	P21	Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Cave	Vol 5 (Local 2)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S29	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P21		002HM00 5179 n°21 - 1	P21	Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Cave	Vol 1 (Dégagement 1)	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage	P22	Réalisation d'un prélèvement		002HM00 5179 n°22 - 1	P22	Ciment Dur Gris Peinture Effritable Orange	Négatif	Négatif sur analyse
Cave	Vol 1 (Dégagement 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P24	Réalisation d'un prélèvement	Partie haute	002HM00 5179 n°24 - 1	P24	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 6 (Entrée 1)	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage	P26	Réalisation d'un prélèvement		002HM00 5179 n°26 - 1	P26	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 6 (Entrée 1)	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage	S31	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P26		002HM00 5179 n°26 - 1	P26	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 6 (Entrée 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P27	Réalisation d'un prélèvement		002HM00 5179 n°27 - 1	P27	Plâtre Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 10 (Dégagement 3)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S30	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P27		002HM00 5179 n°27 - 1	P27	Plâtre Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 6 (Entrée 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P32	Réalisation d'un prélèvement		002HM00 5179 n°32 - 1	P32	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 10 (Dégagement 3)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S33	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P32		002HM00 5179 n°32 - 1	P32	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 7 (Magasin)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S34	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P32		002HM00 5179 n°32 - 1	P32	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 10 (Dégagement 3) - Vol 7 (Magasin)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S33 - S34	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P32		002HM00 5179 n°32 - 1	P32	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 10 (Dégagement 3)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P36	Réalisation d'un prélèvement		002HM00 5179 n°36 - 1	P36	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 7 (Magasin)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S36	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P36		002HM00 5179 n°36 - 1	P36	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 8 (Bureau 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S37	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P36		002HM00 5179 n°36 - 1	P36	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 7 (Magasin) - Vol 8 (Bureau 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S36 - S37	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P36		002HM00 5179 n°36 - 1	P36	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 7 (Magasin)	Gaines et coffre verticaux	Enduits plâtre	P37	Réalisation d'un prélèvement		002HM00 5179 n°37 - 1	P37	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 7 (Magasin)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P40	Réalisation d'un prélèvement		002HM00 5179 n°40 - 1	P40	Plâtre Effritable Blanc Matériau Effritable Orange	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 8 (Bureau 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S41	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P40		002HM00 5179 n°40 - 1	P40	Plâtre Effritable Blanc Matériau Effritable Orange	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 7 (Magasin)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	P41	Réalisation d'un prélèvement		002HM00 5179 n°41 - 1	P41	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige Matériau Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 7 (Magasin)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S42	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P41		002HM00 5179 n°41 - 1	P41	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige Matériau Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 7 (Magasin)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S43	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P41		002HM00 5179 n°41 - 1	P41	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige Matériau Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 7 (Magasin)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S42 - S43	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P41		002HM00 5179 n°41 - 1	P41	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige Matériau Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 7 (Magasin)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P44	Réalisation d'un prélèvement	Partie au-dessus des caissons de volet	002HM00 5179 n°44 - 1	P44	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 7 (Magasin)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P44	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P44	Partie au-dessus des caissons de volet	002HM00 5179 n°44 - 1	P44	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 12 (Atelier)	Murs et cloisons	Joint de scellement	P45	Réalisation d'un prélèvement		002HM00 5179 n°45 - 1	P45	Ciment Effritable Gris Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 12 (Atelier)	Murs et cloisons	Joint de scellement	P45	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P45		002HM00 5179 n°45 - 1	P45	Ciment Effritable Gris Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 12 (Atelier)	Menuiseries	Mastic vitrier	P46	Réalisation d'un prélèvement		002HM00 5179 n°46 - 1	P46	Mastic Effritable Beige Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 12 (Atelier)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P48	Réalisation d'un prélèvement		002HM00 5179 n°48 - 1	P48	Ciment Effritable Gris Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 8 (Bureau 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P50	Réalisation d'un prélèvement		002HM00 5179 n°50 - 1	P50	Toile Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 7 (Magasin)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S46	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P50		002HM00 5179 n°50 - 1	P50	Toile Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 12 (Atelier)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S47	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P50		002HM00 5179 n°50 - 1	P50	Toile Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 7 (Magasin) - Vol 12 (Atelier)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S46 - S47	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P50		002HM00 5179 n°50 - 1	P50	Toile Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 11 (Dégagement 4)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P51	Réalisation d'un prélèvement		002HM00 5179 n°51 - 1	P51	Ciment Effritable Beige Gris Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 11 (Dégagement 4)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P53	Réalisation d'un prélèvement	Couche supérieure	002HM00 5179 n°53 - 1	P53	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc Matériau Effritable Noir	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 11 (Dégagement 4)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P53	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P53	Couche supérieure	002HM00 5179 n°53 - 1	P53	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc Matériau Effritable Noir	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 11 (Dégagement 4)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P54	Réalisation d'un prélèvement		002HM00 5179 n°54 - 1	P54	Ciment Effritable Beige Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 11 (Dégagement 4)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P54	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P54		002HM00 5179 n°54 - 1	P54	Ciment Effritable Beige Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 11 (Dégagement 4)	Menuiseries	Mastic vitrier	P55	Réalisation d'un prélèvement		002HM00 5179 n°55 - 1	P55	Mastic Dur Beige Noir	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 13 (Hall)	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de béton cellulaire	P57	Réalisation d'un prélèvement		002HM00 5179 n°57 - 1	P57	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 13 (Hall)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits ciment	P58	Réalisation d'un prélèvement		002HM00 5179 n°58 - 1	P58	Ciment Dur Gris Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 13 (Hall)	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage	P59	Réalisation d'un prélèvement		002HM00 5179 n°59 - 1	P59	Plâtre Effritable Blanc Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 13 (Hall)	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage	P59	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P59		002HM00 5179 n°59 - 1	P59	Plâtre Effritable Blanc Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 13 (Hall)	Gaines et coffre verticaux	Enduits ciment	P60	Réalisation d'un prélèvement		002HM00 5179 n°60 - 1	P60	Ciment Effritable Gris Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 13 (Hall)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P61	Réalisation d'un prélèvement		002HM00 5179 n°61 - 1	P61	Ciment Effritable Gris Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 13 (Hall)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P61	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P61		002HM00 5179 n°61 - 1	P61	Ciment Effritable Gris Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 9 (Hall d'entrée)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S49	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P61		002HM00 5179 n°61 - 1	P61	Ciment Effritable Gris Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 13 (Hall) - Vol 9 (Hall d'entrée)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P61 - S49	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P61		002HM00 5179 n°61 - 1	P61	Ciment Effritable Gris Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 9 (Hall d'entrée)	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage	P69	Réalisation d'un prélèvement		002HM00 5179 n°69 - 1	P69	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Noir	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 9 (Hall d'entrée)	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage	P69	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P69		002HM00 5179 n°69 - 1	P69	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 Atelier	Vol 16 (Sanitaires)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P71	Réalisation d'un prélèvement		002HM00 5179 n°71 - 1	P71	Ciment Effritable Gris Peinture Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 Atelier	Vol 17 (W.c 1)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S60	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P71		002HM00 5179 n°71 - 1	P71	Ciment Effritable Gris Peinture Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 Atelier	Vol 16 (Sanitaires)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S61	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P71		002HM00 5179 n°71 - 1	P71	Ciment Effritable Gris Peinture Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1 Atelier	Vol 15 (Local 4)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S62	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P71		002HM00 5179 n°71 - 1	P71	Ciment Effritable Gris Peinture Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 Atelier	Vol 17 (W.c 1) - Vol 16 (Sanitaires) - Vol 15 (Local 4)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S60 - S61 S62	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P71		002HM00 5179 n°71 - 1	P71	Ciment Effritable Gris Peinture Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 Atelier	Vol 16 (Sanitaires)	Menuiseries	Mastic vitrier	P73	Réalisation d'un prélèvement		002HM00 5179 n°73 - 1	P73	Mastic vitrier	Positif	Présence sur analyse
R+1 Atelier	Vol 17 (W.c 1)	Menuiseries	Mastic vitrier	S66 (P73)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P73		002HM00 5179 n°73 - 1	P73	Mastic vitrier	Positif	Présence sur analyse
R+1 Atelier	Vol 15 (Local 4)	Menuiseries	Mastic vitrier	P74	Réalisation d'un prélèvement		002HM00 5179 n°74 - 1	P74	Mastic Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 Atelier	Vol 14 (Local 3)	Murs et cloisons	Joint de scellement	P75	Réalisation d'un prélèvement		002HM00 5179 n°75 - 1	P75	Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 Atelier	Vol 14 (Local 3)	Murs et cloisons	Joint de scellement	P76	Réalisation d'un prélèvement		002HM00 5179 n°76 - 1	P76	Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 (Logement)	Vol 18 (Palier 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P77	Réalisation d'un prélèvement		002HM00 5179 n°77 - 1	P77	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2 (Logement)	Vol 31 (Palier 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S114	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P77		002HM00 5179 n°77 - 1	P77	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 (Logement)	Vol 18 (Palier 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P78	Réalisation d'un prélèvement		002HM00 5179 n°78 - 1	P78	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc Matériau Effritable Orange	Négatif	Négatif sur analyse
R+2 (Logement)	Vol 31 (Palier 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S113	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P78		002HM00 5179 n°78 - 1	P78	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc Matériau Effritable Orange	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 (Logement)	Vol 18 (Palier 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P79	Réalisation d'un prélèvement		002HM00 5179 n°79 - 1	P79	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc Matériau Effritable Orange	Négatif	Négatif sur analyse
R+2 (Logement)	Vol 31 (Palier 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S112	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P79		002HM00 5179 n°79 - 1	P79	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc Matériau Effritable Orange	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1 (Logement)	Vol 19 (Entrée 2)	Menuiseries	Mastic vitrier	P81	Réalisation d'un prélèvement		002HM00 5179 n°81 - 1	P81	Mastic Effritable Beige Gris Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 (Logement)	Vol 19 (Entrée 2)	Murs et cloisons	Crépi	P82	Réalisation d'un prélèvement		002HM00 5179 n°82 - 1	P82	Enduit Effritable Blanc Matériau Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 (Logement)	Vol 19 (Entrée 2)	Murs et cloisons	Crépi	P82	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P82		002HM00 5179 n°82 - 1	P82	Enduit Effritable Blanc Matériau Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 (Logement)	Vol 22 (Dégagement 5)	Murs et cloisons	Crépi	S69	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P82		002HM00 5179 n°82 - 1	P82	Enduit Effritable Blanc Matériau Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 (Logement)	Vol 19 (Entrée 2) - Vol 22 (Dégagement 5)	Murs et cloisons	Crépi	P82 - S69	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P82		002HM00 5179 n°82 - 1	P82	Enduit Effritable Blanc Matériau Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 (Logement)	Vol 20 (Cuisine)	Gaines et coffre verticaux	Enduits plâtre	P83	Réalisation d'un prélèvement		002HM00 5179 n°83 - 1	P83	Plâtre Effritable Blanc Rouge Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1 (Logement)	Vol 20 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P84	Réalisation d'un prélèvement		002HM00 5179 n°84 - 1	P84	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Bleu Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 (Logement)	Vol 20 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P84	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P84		002HM00 5179 n°84 - 1	P84	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Bleu Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 (Logement)	Vol 20 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P89	Réalisation d'un prélèvement		002HM00 5179 n°89 - 1	P89	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 (Logement)	Vol 23 (W.c 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P89		002HM00 5179 n°89 - 1	P89	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 (Logement)	Vol 24 (Salle d'eau 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S71	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P89		002HM00 5179 n°89 - 1	P89	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 (Logement)	Vol 23 (W.c 2) - Vol 24 (Salle d'eau 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70 - S71	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P89		002HM00 5179 n°89 - 1	P89	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc Beige	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1 (Logement)	Vol 23 (W.c 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P94	Réalisation d'un prélèvement		002HM00 5179 n°94 - 1	P94	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 (Logement)	Vol 23 (W.c 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P94	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P94		002HM00 5179 n°94 - 1	P94	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 (Logement)	Vol 24 (Salle d'eau 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S72	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P94		002HM00 5179 n°94 - 1	P94	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 (Logement)	Vol 23 (W.c 2) - Vol 24 (Salle d'eau 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P94 - S72	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P94		002HM00 5179 n°94 - 1	P94	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 (Logement)	Vol 24 (Salle d'eau 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P95	Réalisation d'un prélèvement		002HM00 5179 n°95 - 1	P95	Toile Fibreux Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 (Logement)	Vol 24 (Salle d'eau 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P97	Réalisation d'un prélèvement		002HM00 5179 n°97 - 1	P97	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 (Logement)	Vol 20 (Cuisine)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S73	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P97		002HM00 5179 n°97 - 1	P97	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1 (Logement)	Vol 29 (Séjour)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P99	Réalisation d'un prélèvement	Embrasure	002HM00 5179 n°99 - 1	P99	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 (Logement)	Vol 29 (Séjour)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P99	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P99	Embrasure	002HM00 5179 n°99 - 1	P99	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 (Logement)	Vol 30 (Bureau 3)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S74	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P99	Embrasure	002HM00 5179 n°99 - 1	P99	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 (Logement)	Vol 21 (Bureau 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S75	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P99	Embrasure	002HM00 5179 n°99 - 1	P99	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 (Logement)	Vol 20 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S76	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P99	Embrasure	002HM00 5179 n°99 - 1	P99	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 (Logement)	Vol 28 (Chambre 3)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S77	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P99	Embrasure	002HM00 5179 n°99 - 1	P99	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1 (Logement)	Vol 25 (Chambre 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S78	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P99	Embrasure	002HM00 5179 n°99 - 1	P99	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 (Logement)	Vol 24 (Salle d'eau 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S79	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P99	Embrasure	002HM00 5179 n°99 - 1	P99	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 (Logement)	Vol 23 (W.c 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S80	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P99	Embrasure	002HM00 5179 n°99 - 1	P99	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 (Logement)	Vol 29 (Séjour) - Vol 30 (Bureau 3) - Vol 21 (Bureau 2) - Vol 20 (Cuisine) - Vol 28 (Chambre 3) - Vol 25 (Chambre 1) - Vol 24 (Salle d'eau 1) - Vol 23 (W.c 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P99 - S74 - S75 - S76 - S77 - S78 - S79 - S80	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P99	Embrasure	002HM00 5179 n°99 - 1	P99	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 (Logement)	Vol 29 (Séjour)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P100	Réalisation d'un prélèvement		002HM00 5179 n°100 - 1	P100	Plâtre Effritable Blanc Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 (Logement)	Vol 30 (Bureau 3)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S81	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P100		002HM00 5179 n°100 - 1	P100	Plâtre Effritable Blanc Rouge	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1 (Logement)	Vol 28 (Chambre 3)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S82	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P100		002HM00 5179 n°100 - 1	P100	Plâtre Effritable Blanc Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 (Logement)	Vol 26 (Chambre 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S83	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P100		002HM00 5179 n°100 - 1	P100	Plâtre Effritable Blanc Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 (Logement)	Vol 25 (Chambre 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S84	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P100		002HM00 5179 n°100 - 1	P100	Plâtre Effritable Blanc Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 (Logement)	Vol 30 (Bureau 3) - Vol 28 (Chambre 3) - Vol 26 (Chambre 2) - Vol 25 (Chambre 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S81 - S82 S83 - S84	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P100		002HM00 5179 n°100 - 1	P100	Plâtre Effritable Blanc Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 (Logement)	Vol 29 (Séjour)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P101	Réalisation d'un prélèvement		002HM00 5179 n°101 - 1	P101	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 (Logement)	Vol 30 (Bureau 3)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S85	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P101		002HM00 5179 n°101 - 1	P101	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1 (Logement)	Vol 19 (Entrée 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S86	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P101		002HM00 5179 n°101 - 1	P101	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 (Logement)	Vol 21 (Bureau 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S87	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P101		002HM00 5179 n°101 - 1	P101	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 (Logement)	Vol 28 (Chambre 3)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S88	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P101		002HM00 5179 n°101 - 1	P101	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 (Logement)	Vol 22 (Dégagement 5)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S89	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P101		002HM00 5179 n°101 - 1	P101	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 (Logement)	Vol 26 (Chambre 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S90	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P101		002HM00 5179 n°101 - 1	P101	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1 (Logement)	Vol 30 (Bureau 3) - Vol 19 (Entrée 2) - Vol 21 (Bureau 2) - Vol 28 (Chambre 3) - Vol 22 (Dégagement 5) - Vol 26 (Chambre 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S85 - S86 S87 - S88 S89 - S90	-Sondage et -extension de la zone homogène du prélèvement P101		002HM00 5179 n°101 - 1	P101	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 (Logement)	Vol 28 (Chambre 3)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P103	Réalisation d'un prélèvement		002HM00 5179 n°103 - 1	P103	Plâtre Effritable Blanc Rouge Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 (Logement)	Vol 28 (Chambre 3)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P103	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P103		002HM00 5179 n°103 - 1	P103	Plâtre Effritable Blanc Rouge Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 (Logement)	Vol 26 (Chambre 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S94	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P103		002HM00 5179 n°103 - 1	P103	Plâtre Effritable Blanc Rouge Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 (Logement)	Vol 25 (Chambre 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S95	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P103		002HM00 5179 n°103 - 1	P103	Plâtre Effritable Blanc Rouge Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1 (Logement)	Vol 22 (Dégagement 5)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S96	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P103		002HM00 5179 n°103 - 1	P103	Plâtre Effritable Blanc Rouge Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 (Logement)	Vol 30 (Bureau 3)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S97	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P103		002HM00 5179 n°103 - 1	P103	Plâtre Effritable Blanc Rouge Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 (Logement)	Vol 29 (Séjour)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S98	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P103		002HM00 5179 n°103 - 1	P103	Plâtre Effritable Blanc Rouge Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 (Logement)	Vol 21 (Bureau 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S99	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P103		002HM00 5179 n°103 - 1	P103	Plâtre Effritable Blanc Rouge Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 (Logement)	Vol 28 (Chambre 3) - Vol 26 (Chambre 2) - Vol 25 (Chambre 1) - Vol 22 (Dégagement 5) - Vol 30 (Bureau 3) - Vol 29 (Séjour) - Vol 21 (Bureau 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P103 - S94 - S95 - S96 - S97 - S98 - S99	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P103		002HM00 5179 n°103 - 1	P103	Plâtre Effritable Blanc Rouge Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1 (Logement)	Vol 30 (Bureau 3)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P108	Réalisation d'un prélèvement	Caisson de volet	002HM00 5179 n°108 - 1	P108	Plâtre Effritable Fibreux Blanc Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 (Logement)	Vol 29 (Séjour)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S103	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P108	Caisson de volet	002HM00 5179 n°108 - 1	P108	Plâtre Effritable Fibreux Blanc Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 (Logement)	Vol 20 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S104	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P108	Caisson de volet	002HM00 5179 n°108 - 1	P108	Plâtre Effritable Fibreux Blanc Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 (Logement)	Vol 21 (Bureau 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S105	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P108	Caisson de volet	002HM00 5179 n°108 - 1	P108	Plâtre Effritable Fibreux Blanc Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 (Logement)	Vol 28 (Chambre 3)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S106	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P108	Caisson de volet	002HM00 5179 n°108 - 1	P108	Plâtre Effritable Fibreux Blanc Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 (Logement)	Vol 26 (Chambre 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S107	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P108	Caisson de volet	002HM00 5179 n°108 - 1	P108	Plâtre Effritable Fibreux Blanc Marron	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1 (Logement)	Vol 25 (Chambre 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S108	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P108	Caisson de volet	002HM00 5179 n°108 - 1	P108	Plâtre Effritable Fibreux Blanc Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 (Logement)	Vol 24 (Salle d'eau 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S109	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P108	Caisson de volet	002HM00 5179 n°108 - 1	P108	Plâtre Effritable Fibreux Blanc Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 (Logement)	Vol 23 (W.c 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S110	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P108	Caisson de volet	002HM00 5179 n°108 - 1	P108	Plâtre Effritable Fibreux Blanc Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 (Logement)	Vol 29 (Séjour) - Vol 20 (Cuisine) - Vol 21 (Bureau 2) - Vol 28 (Chambre 3) - Vol 26 (Chambre 2) - Vol 25 (Chambre 1) - Vol 24 (Salle d'eau 1) - Vol 23 (W.c 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S103 - S104 - S105 - S106 - S107 - S108 - S109 - S110	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P108	Caisson de volet	002HM00 5179 n°108 - 1	P108	Plâtre Effritable Fibreux Blanc Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+2 (Logement)	Vol 31 (Palier 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P109	Réalisation d'un prélèvement		002HM00 5179 n°109 - 1	P109	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Vert Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2 (Logement)	Vol 35 (Débaras 2)	Murs et cloisons	Joint de scellement	P114	Réalisation d'un prélèvement		002HM00 5179 n°114 - 1	P114	Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2 (Logement)	Vol 35 (Débaras 2)	Murs et cloisons	Joint de scellement	P114	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P114		002HM00 5179 n°114 - 1	P114	Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2 (Logement)	Vol 33 (Débaras 1)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S124	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P114		002HM00 5179 n°114 - 1	P114	Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Comble	Vol 39 (Comble)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S126	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P114		002HM00 5179 n°114 - 1	P114	Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2 (Logement)	Vol 35 (Débaras 2) - Vol 33 (Débaras 1)	Murs et cloisons	Joint de scellement	P114 - S124	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P114		002HM00 5179 n°114 - 1	P114	Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2 (Logement)	Vol 36 (Bureau 6)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison bois	S125			S125 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2 (Logement)	Vol 35 (Débaras 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison bois	S125			S125 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
R+2 (Logement)	Vol 38 (Bureau 5)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison bois	S125			S125 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
R+2 (Logement)	Vol 37 (Bureau 4)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison bois	S125			S125 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
R+2 (Logement)	Vol 32 (Dégagement 6)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison bois	S125			S125 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
R+2 (Logement)	Vol 33 (Débaras 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison bois	S125			S125 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2 (Logement)	Vol 34 (Salle d'eau 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison bois	S125			S125 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
Dépendance RDC	Vol 44 (Dépendance 1)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P133	Réalisation d'un prélèvement		002HM00 5179 n°133 - 1	P133	Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Dépendance RDC	Vol 44 (Dépendance 1)	Murs et cloisons	Enduits projetés (ciment)	P134	Réalisation d'un prélèvement	Partie haute	002HM00 5179 n°134 - 1	P134	Ciment Effritable Gris Matériau Effritable Marron Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
Dépendance RDC	Vol 44 (Dépendance 1)	Murs et cloisons	Joint de scellement	P136	Réalisation d'un prélèvement		002HM00 5179 n°136 - 1	P136	Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Dépendance RDC	Vol 44 (Dépendance 1)	Murs et cloisons	Joint de scellement	P136	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P136		002HM00 5179 n°136 - 1	P136	Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Dépendance RDC	Vol 45 (Dépendance 2)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S131	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P136		002HM00 5179 n°136 - 1	P136	Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Dépendance R+1	Vol 46 (Dépendance 3)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S135	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P136		002HM00 5179 n°136 - 1	P136	Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Dépendance RDC	Vol 44 (Dépendance 1) - Vol 45 (Dépendance 2)	Murs et cloisons	Joint de scellement	P136 - S131	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P136		002HM005179 n°136 - 1	P136	Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Dépendance RDC	Vol 44 (Dépendance 1)	Murs et cloisons	Enduits	P137	Réalisation d'un prélèvement		002HM005179 n°137 - 1	P137	Plâtre Pulvérulent Beige Gris Peinture Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Dépendance RDC	Vol 44 (Dépendance 1)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P138	Réalisation d'un prélèvement		002HM005179 n°138 - 1	P138	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc Matériau Effritable Orange	Négatif	Négatif sur analyse
Dépendance RDC	Vol 45 (Dépendance 2)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S132	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P138		002HM005179 n°138 - 1	P138	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc Matériau Effritable Orange	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Dépendance RDC	Vol 45 (Dépendance 2)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S133	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P138		002HM00 5179 n°138 - 1	P138	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc Matériau Effritable Orange	Négatif	Négatif sur analyse
Dépendance RDC	Vol 45 (Dépendance 2)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S132 - S133	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P138		002HM00 5179 n°138 - 1	P138	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc Matériau Effritable Orange	Négatif	Négatif sur analyse
Dépendance RDC	Vol 45 (Dépendance 2)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P139	Réalisation d'un prélèvement		002HM00 5179 n°139 - 1	P139	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Dépendance RDC	Vol 45 (Dépendance 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P141	Réalisation d'un prélèvement		002HM00 5179 n°141 - 1	P141	Matériau Fibreux Beige Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Cave	Vol 1 (Dégagement 1)	Plafonds	Enduits ciment	P1	Réalisation d'un prélèvement		002HM00 5179 n°1 - 1	P1	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Cave	Vol 5 (Local 2)	Plafonds	Enduits ciment	S1	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		002HM00 5179 n°1 - 1	P1	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Cave	Vol 1 (Dégagement 1)	Plafonds	Enduits ciment	S2	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		002HM00 5179 n°1 - 1	P1	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Cave	Vol 3 (Dégagement 2)	Plafonds	Enduits ciment	S3	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		002HM00 5179 n°1 - 1	P1	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Cave	Vol 2 (Local chaudière)	Plafonds	Enduits ciment	S4	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		002HM00 5179 n°1 - 1	P1	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Cave	Vol 5 (Local 2) - Vol 1 (Dégagement 1) - Vol 3 (Dégagement 2) - Vol 2 (Local chaudière)	Plafonds	Enduits ciment	S1 - S2 - S3 - S4	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		002HM00 5179 n°1 - 1	P1	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Cave	Vol 2 (Local chaudière)	Plafonds	Panneaux fibres ciment	P20	Réalisation d'un prélèvement		002HM00 5179 n°20 - 1	P20	Panneaux fibres ciment	Positif	Présence sur analyse
Cave	Vol 2 (Local chaudière)	Plafonds	Panneaux fibres ciment	P20	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P20		002HM00 5179 n°20 - 1	P20	Panneaux fibres ciment	Positif	Présence sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Cave	Vol 1 (Dégagement 1)	Plafonds	Panneaux fibres ciment	S26 (P20)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P20		002HM00 5179 n°20 - 1	P20	Panneaux fibres ciment	Positif	Présence sur analyse
Cave	Vol 5 (Local 2)	Plafonds	Panneaux fibres ciment	S27 (P20)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P20		002HM00 5179 n°20 - 1	P20	Panneaux fibres ciment	Positif	Présence sur analyse
Cave	Vol 4 (Local 1)	Plafonds	Panneaux fibres ciment	S28 (P20)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P20		002HM00 5179 n°20 - 1	P20	Panneaux fibres ciment	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 6 (Entrée 1)	Plafonds	Enduits plâtre	P29	Réalisation d'un prélèvement		002HM00 5179 n°29 - 1	P29	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 7 (Magasin)	Plafonds	Enduits plâtre	P43	Réalisation d'un prélèvement		002HM00 5179 n°43 - 1	P43	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 8 (Bureau 1)	Plafonds	Enduits plâtre	S45	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P43		002HM00 5179 n°43 - 1	P43	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 11 (Dégagement 4)	Plafonds	Enduits ciment	P52	Réalisation d'un prélèvement		002HM00 5179 n°52 - 1	P52	Ciment Effritable Gris Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 12 (Atelier)	Plafonds	Enduits ciment	S48	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P52		002HM00 5179 n°52 - 1	P52	Ciment Effritable Gris Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 13 (Hall)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P56	Réalisation d'un prélèvement		002HM00 5179 n°56 - 1	P56	Laine Fibreuse Jaune Matériau Bitumineux Noir Aluminium Souple Gris Carton Fibreux Souple Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 Atelier	Vol 17 (W.c 1)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S56	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P56		002HM00 5179 n°56 - 1	P56	Laine Fibreuse Jaune Matériau Bitumineux Noir Aluminium Souple Gris Carton Fibreux Souple Marron	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1 Atelier	Vol 16 (Sanitaires)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S57	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P56		002HM00 5179 n°56 - 1	P56	Laine Fibreux Jaune Matériau Bitumineux Noir Aluminium Souple Gris Carton Fibreux Souple Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 Atelier	Vol 15 (Local 4)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S58	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P56		002HM00 5179 n°56 - 1	P56	Laine Fibreux Jaune Matériau Bitumineux Noir Aluminium Souple Gris Carton Fibreux Souple Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 Atelier	Vol 14 (Local 3)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S59	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P56		002HM00 5179 n°56 - 1	P56	Laine Fibreux Jaune Matériau Bitumineux Noir Aluminium Souple Gris Carton Fibreux Souple Marron	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1 Atelier	Vol 17 (W.c 1) - Vol 16 (Sanitaires) - Vol 15 (Local 4) - Vol 14 (Local 3)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S56 - S57 S58 - S59	-Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P56		002HM00 5179 n°56 - 1	P56	Laine Fibreux Jaune Matériau Bitumineux Noir Aluminium Souple Gris Carton Fibreux Souple Marron	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 9 (Hall d'entrée)	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	P68	Réalisation d'un prélèvement		002HM00 5179 n°68 - 1	P68	Toile Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 (Logement)	Vol 18 (Palier 1)	Plafonds	Enduits plâtre	P80	Réalisation d'un prélèvement		002HM00 5179 n°80 - 1	P80	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 (Logement)	Vol 20 (Cuisine)	Plafonds	Enduits plâtre	P86	Réalisation d'un prélèvement		002HM00 5179 n°86 - 1	P86	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 (Logement)	Vol 23 (W.c 2)	Plafonds	Enduits plâtre	P93	Réalisation d'un prélèvement		002HM00 5179 n°93 - 1	P93	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 (Logement)	Vol 29 (Séjour)	Plafonds	Enduits plâtre	P102	Réalisation d'un prélèvement		002HM00 5179 n°102 - 1	P102	Plâtre Effritable Blanc Rouge Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1 (Logement)	Vol 30 (Bureau 3)	Plafonds	Enduits plâtre	S91	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P102		002HM00 5179 n°102 - 1	P102	Plâtre Effritable Blanc Rouge Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 (Logement)	Vol 19 (Entrée 2)	Plafonds	Enduits plâtre	S92	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P102		002HM00 5179 n°102 - 1	P102	Plâtre Effritable Blanc Rouge Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 (Logement)	Vol 21 (Bureau 2)	Plafonds	Enduits plâtre	S93	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P102		002HM00 5179 n°102 - 1	P102	Plâtre Effritable Blanc Rouge Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 (Logement)	Vol 30 (Bureau 3) - Vol 19 (Entrée 2) - Vol 21 (Bureau 2)	Plafonds	Enduits plâtre	S91 - S92 S93	-Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P102		002HM00 5179 n°102 - 1	P102	Plâtre Effritable Blanc Rouge Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 (Logement)	Vol 26 (Chambre 2)	Plafonds	Enduits plâtre	P104	Réalisation d'un prélèvement		002HM00 5179 n°104 - 1	P104	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 (Logement)	Vol 28 (Chambre 3)	Plafonds	Enduits plâtre	S100	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P104		002HM00 5179 n°104 - 1	P104	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1 (Logement)	Vol 25 (Chambre 1)	Plafonds	Enduits plâtre	S101	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P104		002HM00 5179 n°104 - 1	P104	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 (Logement)	Vol 22 (Dégagement 5)	Plafonds	Enduits plâtre	S102	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P104		002HM00 5179 n°104 - 1	P104	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 (Logement)	Vol 28 (Chambre 3) - Vol 25 (Chambre 1) - Vol 22 (Dégagement 5)	Plafonds	Enduits plâtre	S100 - S101 - S102	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P104		002HM00 5179 n°104 - 1	P104	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 (Logement)	Vol 27 (Balcon)	Plafonds	Enduits ciment	P105	Réalisation d'un prélèvement		002HM00 5179 n°105 - 1	P105	Ciment Effritable Beige Gris Enduit Effritable Beige Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2 (Logement)	Vol 31 (Palier 2)	Plafonds	Enduits plâtre	P110	Réalisation d'un prélèvement		002HM00 5179 n°110 - 1	P110	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige Vert	Négatif	Négatif sur analyse
R+2 (Logement)	Vol 37 (Bureau 4)	Plafonds	Panneaux vissés	P112	Réalisation d'un prélèvement		002HM00 5179 n°112 - 1	P112	Bois Dur Fibreux Marron Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2 (Logement)	Vol 38 (Bureau 5)	Plafonds	Panneaux vissés	S121	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P112		002HM00 5179 n°112 - 1	P112	Bois Dur Fibreux Marron Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2 (Logement)	Vol 32 (Dégagement 6)	Plafonds	Panneaux vissés	S122	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P112		002HM00 5179 n°112 - 1	P112	Bois Dur Fibreux Marron Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2 (Logement)	Vol 36 (Bureau 6)	Plafonds	Panneaux vissés	S123	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P112		002HM00 5179 n°112 - 1	P112	Bois Dur Fibreux Marron Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2 (Logement)	Vol 38 (Bureau 5) - Vol 32 (Dégagement 6) - Vol 36 (Bureau 6)	Plafonds	Panneaux vissés	S121 - S122 - S123	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P112		002HM00 5179 n°112 - 1	P112	Bois Dur Fibreux Marron Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Dépendance RDC	Vol 44 (Dépendance 1)	Plafonds	Panneaux vissés	P143	Réalisation d'un prélèvement		002HM00 5179 n°143 - 1	P143	Matériau Souple Fibreux Marron Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Cave	Vol 4 (Local 1)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P2	Réalisation d'un prélèvement		002HM00 5179 n°2 - 1	P2	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Cave	Vol 5 (Local 2)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S5	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002HM00 5179 n°2 - 1	P2	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Cave	Vol 1 (Dégagement 1)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S6	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002HM00 5179 n°2 - 1	P2	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Cave	Vol 2 (Local chaudière)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S7	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002HM00 5179 n°2 - 1	P2	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Cave	Vol 3 (Dégagement 2)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S8	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002HM00 5179 n°2 - 1	P2	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Cave	Vol 5 (Local 2) - Vol 1 (Dégagement 1) - Vol 2 (Local chaudière) - Vol 3 (Dégagement 2)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S5 - S6 - S7 - S8	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002HM00 5179 n°2 - 1	P2	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Cave	Vol 1 (Dégagement 1)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P23	Réalisation d'un prélèvement	Marche d'escalier	002HM00 5179 n°23 - 1 - 002HM00 5179 n°23 - 2	P23	Ciment Dur Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 6 (Entrée 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P28	Réalisation d'un prélèvement	Marche d'escalier	002HM00 5179 n°28 - 1	P28	Colle Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 10 (Dégagement 3)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P35	Réalisation d'un prélèvement		002HM00 5179 n°35 - 1	P35	Colle Dur Gris Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 6 (Entrée 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S35	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P35		002HM00 5179 n°35 - 1	P35	Colle Dur Gris Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 7 (Magasin)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P38	Réalisation d'un prélèvement		002HM00 5179 n°38 - 1	P38	Colle Dur Gris Ciment Dur Rose	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 8 (Bureau 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S40	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P38		002HM00 5179 n°38 - 1	P38	Colle Dur Gris Ciment Dur Rose	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 12 (Atelier)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P47	Réalisation d'un prélèvement		002HM00 5179 n°47 - 1	P47	Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 13 (Hall)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P62	Réalisation d'un prélèvement		002HM00 5179 n°62 - 1	P62	Ciment Dur Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 9 (Hall d'entrée)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S50	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P62		002HM00 5179 n°62 - 1	P62	Ciment Dur Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 Atelier	Vol 16 (Sanitaires)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P72	Réalisation d'un prélèvement		002HM00 5179 n°72 - 1	P72	Ciment Effritable Gris Peinture Effritable Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1 Atelier	Vol 17 (W.c 1)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S63	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P72		002HM00 5179 n°72 - 1	P72	Ciment Effritable Gris Peinture Effritable Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 Atelier	Vol 15 (Local 4)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S64	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P72		002HM00 5179 n°72 - 1	P72	Ciment Effritable Gris Peinture Effritable Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 Atelier	Vol 14 (Local 3)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S65	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P72		002HM00 5179 n°72 - 1	P72	Ciment Effritable Gris Peinture Effritable Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 Atelier	Vol 17 (W.c 1) - Vol 15 (Local 4) - Vol 14 (Local 3)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S63 - S64 S65	-Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P72		002HM00 5179 n°72 - 1	P72	Ciment Effritable Gris Peinture Effritable Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 (Logement)	Vol 20 (Cuisine)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P85	Réalisation d'un prélèvement		002HM00 5179 n°85 - 1	P85	Colle Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 (Logement)	Vol 20 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P90	Réalisation d'un prélèvement		002HM00 5179 n°90 - 1	P90	Revêtement Souple Blanc Beige Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 (Logement)	Vol 23 (W.c 2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P91	Réalisation d'un prélèvement		002HM00 5179 n°91 - 1	P91	Colle Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1 (Logement)	Vol 24 (Salle d'eau 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P98	Réalisation d'un prélèvement		002HM00 5179 n°98 - 1	P98	Colle Dur Blanc Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 (Logement)	Vol 27 (Balcon)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P107	Réalisation d'un prélèvement		002HM00 5179 n°107 - 1	P107	Ciment Dur Gris Matériau Effritable Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 (Logement)	Vol 19 (Entrée 2)	Revêtement de sol	Plancher bois	S111							Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
R+1 (Logement)	Vol 30 (Bureau 3)	Revêtement de sol	Plancher bois	S111							Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
R+1 (Logement)	Vol 29 (Séjour)	Revêtement de sol	Plancher bois	S111							Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
R+1 (Logement)	Vol 21 (Bureau 2)	Revêtement de sol	Plancher bois	S111							Matériau ne contenant pas d'amiante par nature



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1 (Logement)	Vol 28 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Plancher bois	S111							Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
R+1 (Logement)	Vol 22 (Dégagement 5)	Revêtement de sol	Plancher bois	S111							Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
R+1 (Logement)	Vol 26 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Plancher bois	S111							Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
R+1 (Logement)	Vol 25 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Plancher bois	S111							Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
R+2 (Logement)	Vol 31 (Palier 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P111	Réalisation d'un prélèvement		002HM005179 n°111 - 1	P111	Revêtement Souple Fibreux Marron Noir Peinture Effritable Gris Marron Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2 (Logement)	Vol 38 (Bureau 5)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S116	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P111		002HM00 5179 n°111 - 1	P111	Revêtement Souple Fibreux Marron Noir Peinture Effritable Gris Marron Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+2 (Logement)	Vol 37 (Bureau 4)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S117	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P111		002HM00 5179 n°111 - 1	P111	Revêtement Souple Fibreux Marron Noir Peinture Effritable Gris Marron Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+2 (Logement)	Vol 32 (Dégagement 6)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S118	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P111		002HM00 5179 n°111 - 1	P111	Revêtement Souple Fibreux Marron Noir Peinture Effritable Gris Marron Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+2 (Logement)	Vol 34 (Salle d'eau 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S119	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P111		002HM00 5179 n°111 - 1	P111	Revêtement Souple Fibreux Marron Noir Peinture Effritable Gris Marron Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2 (Logement)	Vol 36 (Bureau 6)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S120	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P111		002HM00 5179 n°111 - 1	P111	Revêtement Souple Fibreux Marron Noir Peinture Effritable Gris Marron Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+2 (Logement)	Vol 38 (Bureau 5) - Vol 37 (Bureau 4) - Vol 32 (Dégagement 6) - Vol 34 (Salle d'eau 2) - Vol 36 (Bureau 6)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S116 - S117 - S118 - S119 - S120	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P111		002HM00 5179 n°111 - 1	P111	Revêtement Souple Fibreux Marron Noir Peinture Effritable Gris Marron Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Façade	Vol 40 (Façade 1)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P118	Réalisation d'un prélèvement		002HM00 5179 n°118 - 1	P118	Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Façade	Vol 40 (Façade 1)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P119	Réalisation d'un prélèvement		002HM00 5179 n°119 - 1	P119	Colle Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Façade	Vol 42 (Façade 3)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P130	Réalisation d'un prélèvement		002HM00 5179 n°130 - 1	P130	Ciment Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Dépendance RDC	Vol 44 (Dépendance 1)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P132	Réalisation d'un prélèvement		002HM00 5179 n°132 - 1	P132	Ciment Effritable Gris Matériau Effritable Rouge Noir	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Dépendance RDC	Vol 45 (Dépendance 2)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S130	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P132		002HM00 5179 n°132 - 1	P132	Ciment Effritable Gris Matériau Effritable Rouge Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Dépendance R+1	Vol 46 (Dépendance 3)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P142	Réalisation d'un prélèvement		002HM00 5179 n°142 - 1	P142	Ciment Dur Gris Peinture Effritable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Cave	Vol 4 (Local 1)	Revêtement de mur	Isolant	P13	Réalisation d'un prélèvement		002HM00 5179 n°13 - 1	P13	Laine Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 6 (Entrée 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P31	Réalisation d'un prélèvement		002HM00 5179 n°31 - 1	P31	Colle Dur Gris Bois Dur Fibreux Marron Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 6 (Entrée 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P31	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P31		002HM00 5179 n°31 - 1	P31	Colle Dur Gris Bois Dur Fibreux Marron Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 10 (Dégagement 3)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S32	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P31		002HM00 5179 n°31 - 1	P31	Colle Dur Gris Bois Dur Fibreux Marron Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 6 (Entrée 1) - Vol 10 (Dégagement 3)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P31 - S32	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P31		002HM00 5179 n°31 - 1	P31	Colle Dur Gris Bois Dur Fibreux Marron Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 7 (Magasin)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P42	Réalisation d'un prélèvement		002HM00 5179 n°42 - 1	P42	Colle Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 7 (Magasin)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P42	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P42		002HM00 5179 n°42 - 1	P42	Colle Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 8 (Bureau 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S44	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P42		002HM00 5179 n°42 - 1	P42	Colle Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 7 (Magasin) - Vol 8 (Bureau 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P42 - S44	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P42		002HM00 5179 n°42 - 1	P42	Colle Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 (Logement)	Vol 20 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P88	Réalisation d'un prélèvement		002HM00 5179 n°88 - 1	P88	Colle Effritable Gris Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1 (Logement)	Vol 20 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P88	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P88		002HM00 5179 n°88 - 1	P88	Colle Effritable Gris Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 (Logement)	Vol 23 (W.c 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P92	Réalisation d'un prélèvement		002HM00 5179 n°92 - 1	P92	Colle Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 (Logement)	Vol 23 (W.c 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P92	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P92		002HM00 5179 n°92 - 1	P92	Colle Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 (Logement)	Vol 24 (Salle d'eau 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P96	Réalisation d'un prélèvement		002HM00 5179 n°96 - 1	P96	Colle Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Cave	Vol 4 (Local 1)	Conduit eau	Enveloppe de calorifuge	P3	Réalisation d'un prélèvement		002HM00 5179 n°3 - 1	P3	Carton Souple Fibreux Marron Bande peinte Effritable Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Cave	Vol 4 (Local 1)	Conduit eau	Enveloppe de calorifuge	P3	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002HM00 5179 n°3 - 1	P3	Carton Souple Fibreux Marron Bande peinte Effritable Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Cave	Vol 3 (Dégagement 2)	Conduit eau	Enveloppe de calorifuge	S9	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002HM00 5179 n°3 - 1	P3	Carton Souple Fibreux Marron Bande peinte Effritable Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Cave	Vol 2 (Local chaudière)	Conduit eau	Enveloppe de calorifuge	S10	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002HM00 5179 n°3 - 1	P3	Carton Souple Fibreux Marron Bande peinte Effritable Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Cave	Vol 4 (Local 1) - Vol 3 (Dégagement 2) - Vol 2 (Local chaudière)	Conduit eau	Enveloppe de calorifuge	P3 - S9 - S10	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002HM00 5179 n°3 - 1	P3	Carton Souple Fibreux Marron Bande peinte Effritable Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Cave	Vol 4 (Local 1)	Conduit eau	Calorifugeage	P4	Réalisation d'un prélèvement		002HM00 5179 n°4 - 1	P4	Laine Fibreux Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Cave	Vol 4 (Local 1)	Conduit eau	Calorifugeage	P4	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002HM00 5179 n°4 - 1	P4	Laine Fibreux Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Cave	Vol 3 (Dégagement 2)	Conduit eau	Calorifugeage	S11	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002HM00 5179 n°4 - 1	P4	Laine Fibreux Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Cave	Vol 2 (Local chaudière)	Conduit eau	Calorifugeage	S12	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002HM00 5179 n°4 - 1	P4	Laine Fibreux Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Cave	Vol 4 (Local 1) - Vol 3 (Dégagement 2) - Vol 2 (Local chaudière)	Conduit eau	Calorifugeage	P4 - S11 - S12	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002HM00 5179 n°4 - 1	P4	Laine Fibreux Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Cave	Vol 2 (Local chaudière)	Conduit eau	Enduit de rebouchage	P16	Réalisation d'un prélèvement		002HM00 5179 n°16 - 1	P16	Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Cave	Vol 2 (Local chaudière)	Conduit eau	Joint entre éléments	P18	Réalisation d'un prélèvement		002HM00 5179 n°18 - 1	P18	Joint Souple Fibreux Noir Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Cave	Vol 2 (Local chaudière)	Conduit eau	Joint entre éléments	P18	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P18		002HM00 5179 n°18 - 1	P18	Joint Souple Fibreux Noir Marron	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 12 (Atelier)	Conduit eau	Joint entre éléments	P49	Réalisation d'un prélèvement		002HM00 5179 n°49 - 1	P49	Ciment Effritable Gris Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Cave	Vol 2 (Local chaudière)	Chaudières	Chaudières	S25			S25 - 1				Négatif sur marquage Après Juillet 1999
Cave	Vol 2 (Local chaudière)	Cuve	Peinture	P15	Réalisation d'un prélèvement		002HM00 5179 n°15 - 1	P15	Peinture Bitumineux Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Cave	Vol 2 (Local chaudière)	Tuyauteries	Tresses	P19	Réalisation d'un prélèvement		002HM00 5179 n°19 - 1	P19	Tresse Souple Fibreux Marron Matériau Effritable Marron	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 6 (Entrée 1)	Radiateurs	Tresses	P33	Réalisation d'un prélèvement			P33	Tresse Souple Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 12 (Atelier)	Radiateurs	Tresses	S38	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P33			P33	Tresse Souple Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 7 (Magasin)	Radiateurs	Tresses	S39	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P33			P33	Tresse Souple Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 12 (Atelier) - Vol 7 (Magasin)	Radiateurs	Tresses	S38 - S39	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P33			P33	Tresse Souple Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 6 (Entrée 1)	Radiateurs	Peinture	P34	Réalisation d'un prélèvement		002HM00 5179 n°34 - 1	P34	Peinture Effritable Marron Noir	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 9 (Hall d'entrée)	Tuyauteries	Tresses	P66	Réalisation d'un prélèvement		002HM00 5179 n°66 - 1	P66	Tresse Souple Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 Atelier	Vol 16 (Sanitaires)	Evier	Mastic étanchéité	P70	Réalisation d'un prélèvement		002HM00 5179 n°70 - 1	P70	Mastic Dur Blanc Gris	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1 (Logement)	Vol 20 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P87	Réalisation d'un prélèvement		002HM00 5179 n°87 - 1	P87	Tampon Bitumineux Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+2 (Logement)	Vol 34 (Salle d'eau 2)	Lavabo	Joint d'étanchéité	P113	Réalisation d'un prélèvement		002HM00 5179 n°113 - 1	P113	Joint Souple Translucide Enduit Effritable Blanc Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Façade	Vol 42 (Façade 3)	Equipement électrique	Plaque	P126	Réalisation d'un prélèvement	Plaque derrière tableau électrique en vrac au sol	002HM00 5179 n°126 - 1	P126	Matériau Bitumineux Fibreux Noir	Positif	Présence sur analyse

ANNEXE : PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA


Ref.	Plans	Titre du plan
	Cave	Cave - Plan de repérage - Actions menées
	Cave	Cave - MPCA Toutes catégories confondues
	RDC	RDC - Plan de repérage - Actions menées
	RDC	RDC - Périmètre d'intervention 1 - Actions menées
	RDC	RDC - Périmètre d'intervention 2 - Actions menées
	RDC	RDC - Périmètre d'intervention 2 - MPCA Toutes catégories confondues
	R+1 Atelier	R+1 Atelier - Plan de repérage - Actions menées
	R+1 Atelier	R+1 Atelier - MPCA Toutes catégories confondues
	R+1 (Logement)	R+1 (Logement) - Plan de repérage - Actions menées
	R+1 (Logement)	R+1 (Logement) - Périmètre d'intervention 1 - Actions menées
	R+1 (Logement)	R+1 (Logement) - Périmètre d'intervention 2 - Actions menées
	R+2 (Logement)	R+2 (Logement) - Plan de repérage - Actions menées
	R+2 (Logement)	R+2 (Logement) - Périmètre d'intervention 1 - Actions menées
	R+2 (Logement)	R+2 (Logement) - Périmètre d'intervention 2 - Actions menées
	Comble	Comble - Plan de repérage - Actions menées
	Façade	Façade - Plan de repérage - Actions menées
	Façade	Façade - MPCA Toutes catégories confondues
	Dépendance RDC	Dépendance RDC - Plan de repérage - Actions menées
	Dépendance R+1	Dépendance R+1 - Plan de repérage - Actions menées

CAVE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES


Référence:
002HM005179

Légende

	Localisation dun prélèvement positif
	Localisation dun prélèvement
	Localisation dun sondage négatif
	Localisation dun sondage positif

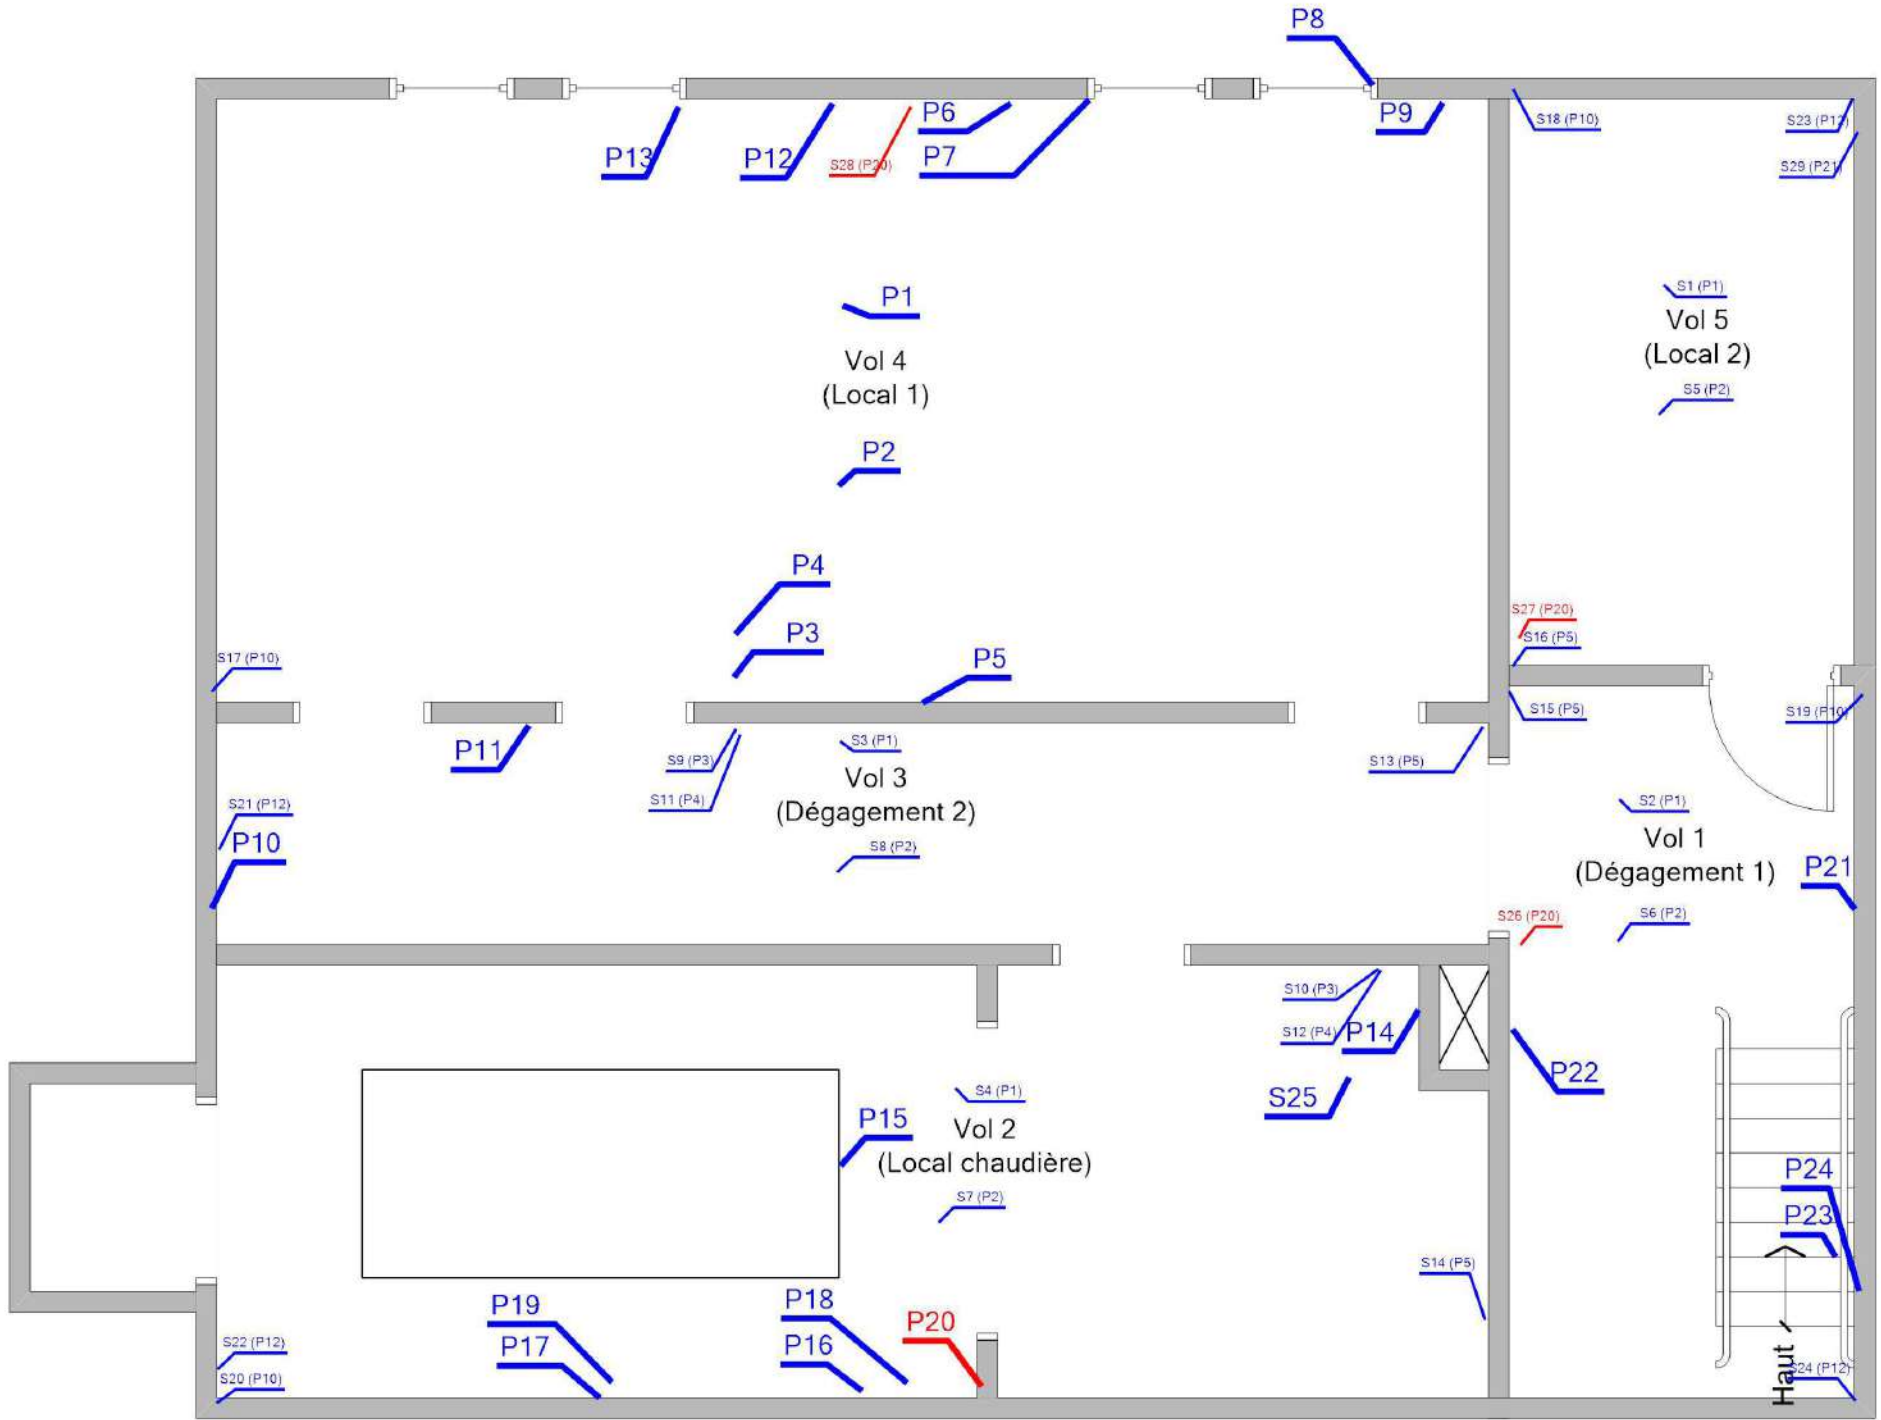

	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	42 Rue du Docteur Michel Deutsch 67250 SOULTZ SOUS FORETS	FRICHE FUNFROCK	03/09/2018	WACKENHEIM Jean Edwin

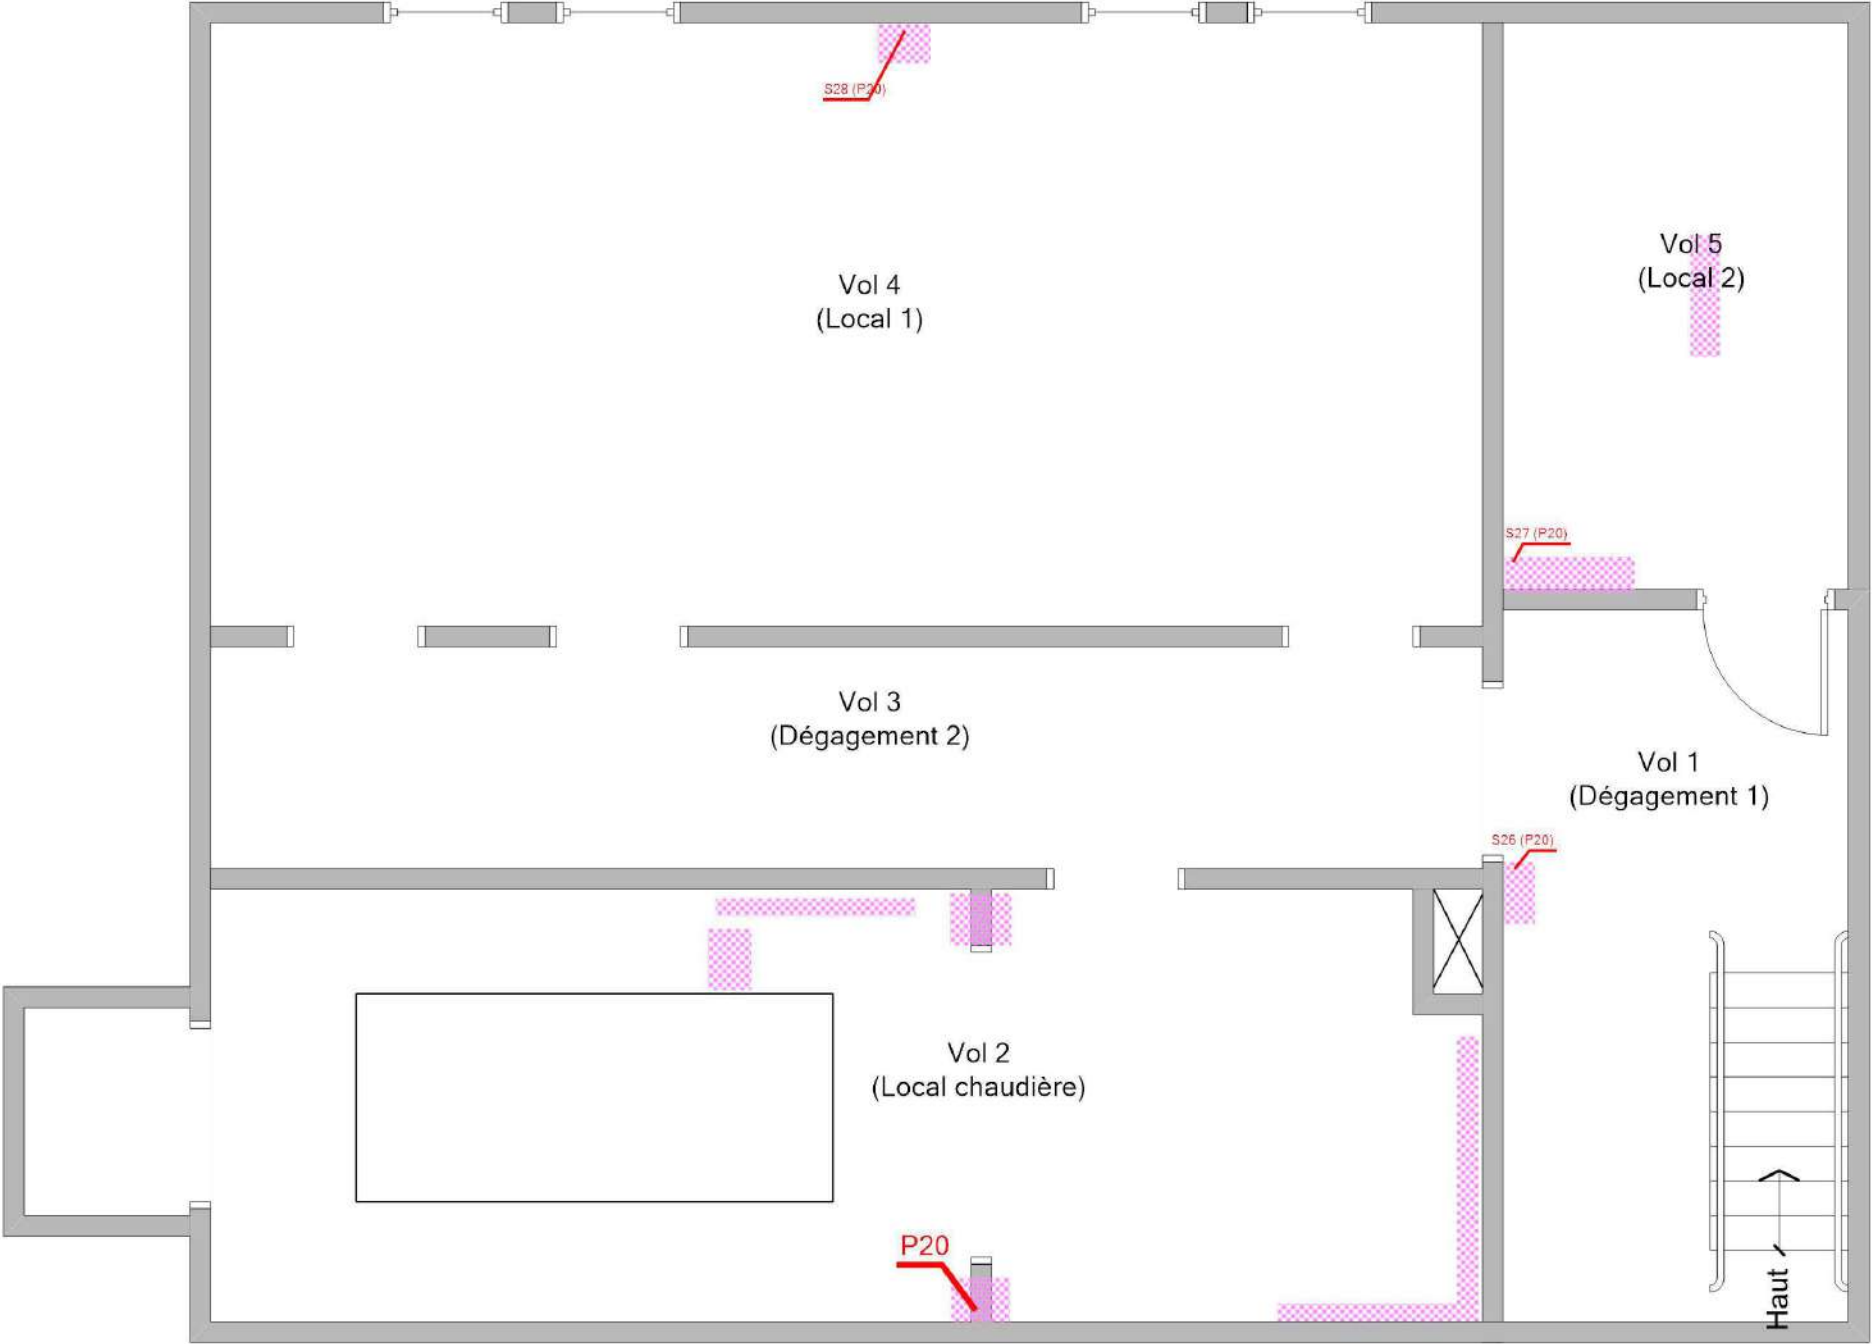CAVE - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES				Référence: 002HM005179
				Légende
				 P20 : Panneaux fibres ciment
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	42 Rue du Docteur Michel Deutsch 67250 SOULTZ SOUS FORETS	FRICHE FUNFROCK	03/09/2018	WACKENHEIM Jean Edwin

RDC - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES				Référence: 002HM005179
				Légende
				Périmètre d'intervention 1
				Périmètre d'intervention 2
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	42 Rue du Docteur Michel Deutsch 67250 SOULTZ SOUS FORETS	FRICHE FUNFROCK	03/09/2018	WACKENHEIM Jean Edwin

RDC - PÉRIMÈTRE D'INTERVENTION 1 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HM005179


Légende

2


Localisation du
prélèvement

S

Localisation d'un sondage négatif

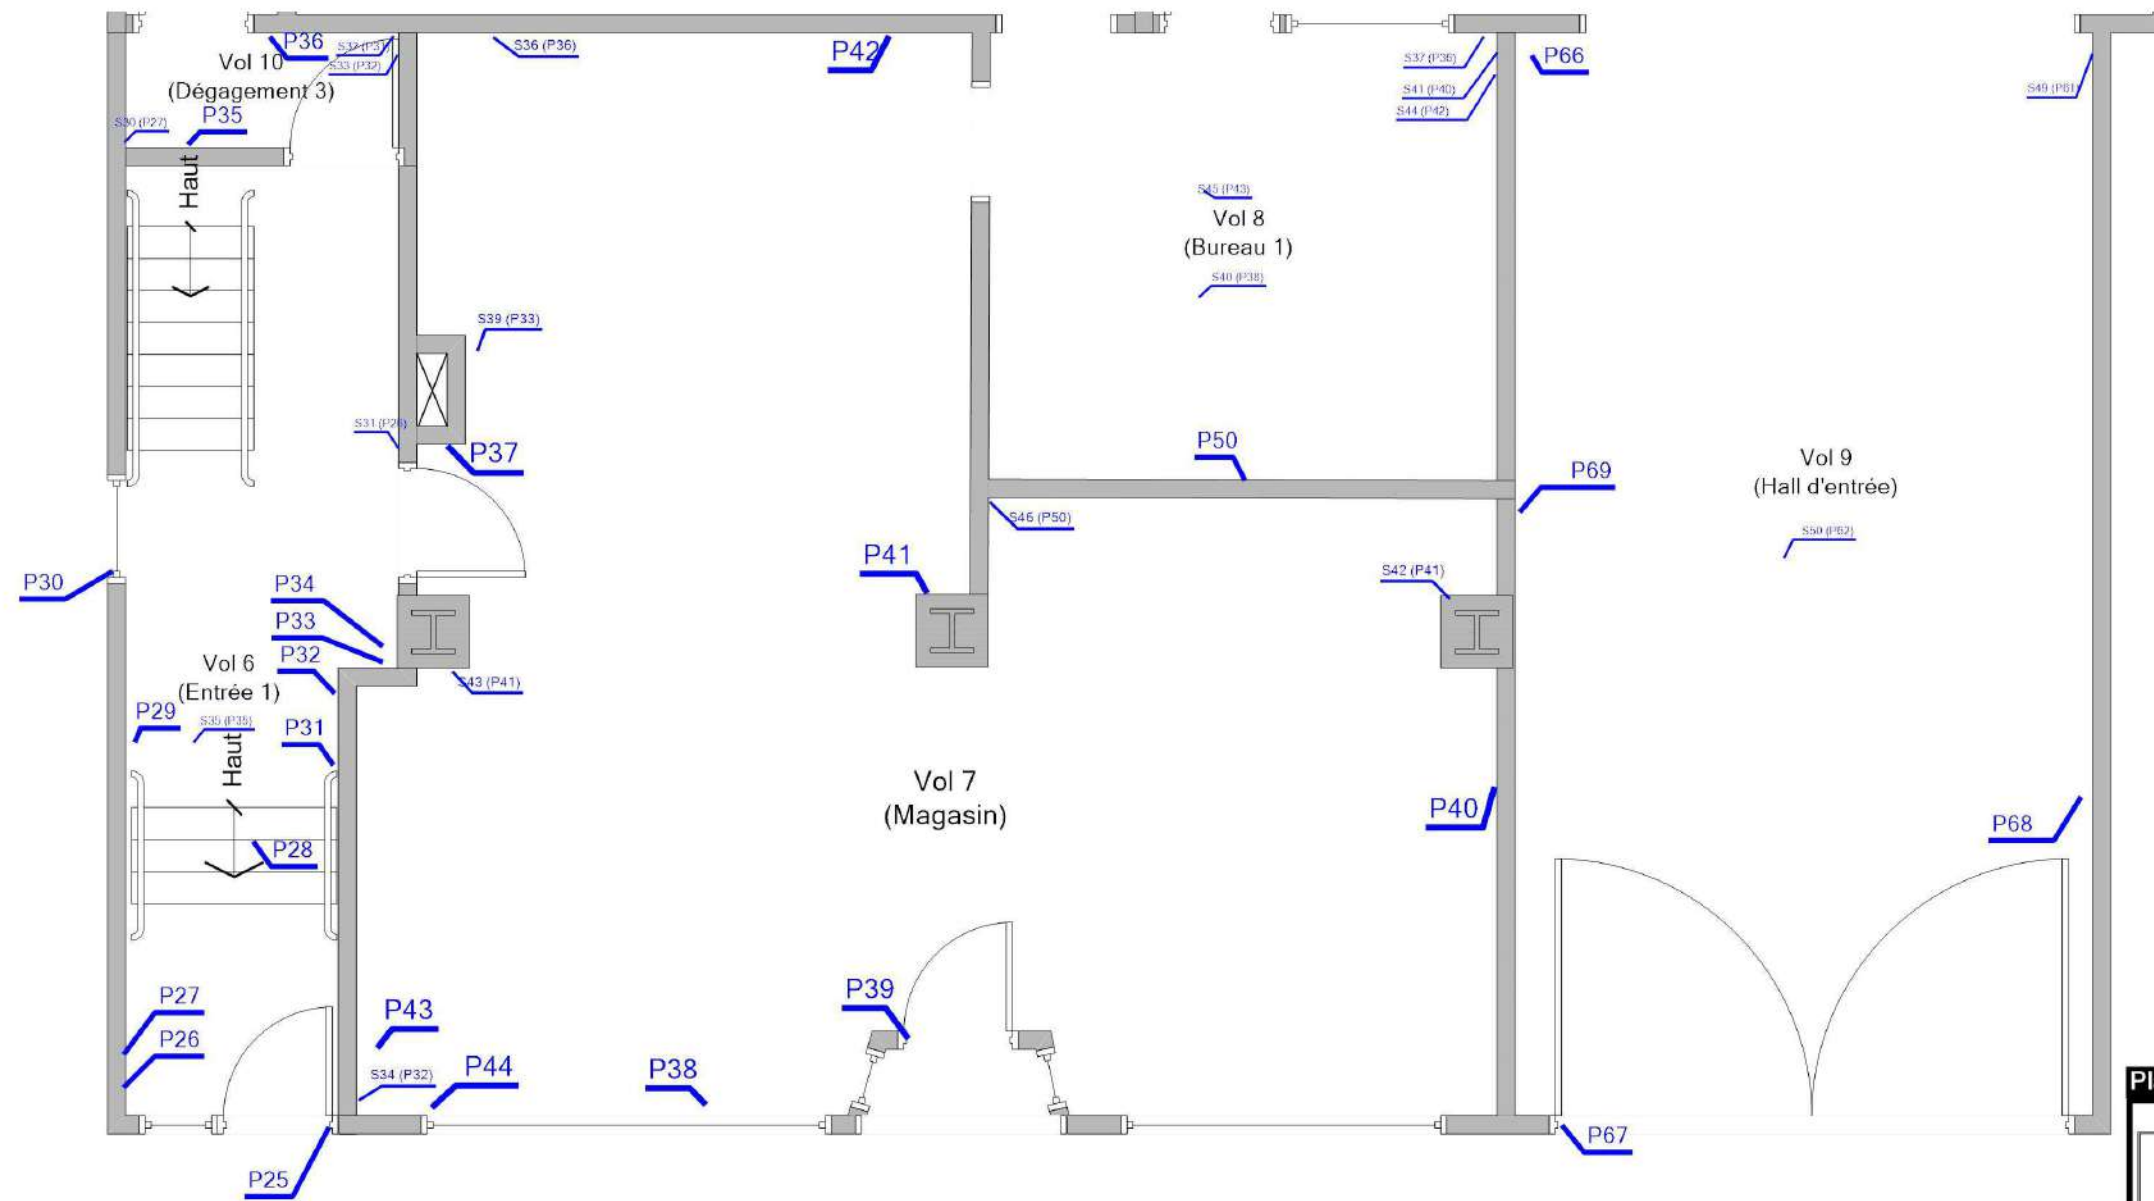

Plan de situation

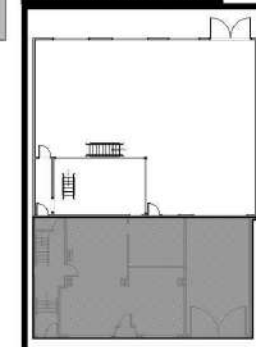

Adresse du bien

42 Rue du Docteur Michel Deutsch
67250 SOULTZ SOUS FORETS

Désignation

FRICHE FUNFROCK

Date intervention

	03/09/2018
--	------------




Techniciens intervenant



WACKENHEIM Jean Edwin

RDC - PÉRIMÈTRE D'INTERVENTION 2 - ACTIONS MENÉES


Référence:
002HM005179

Légende

	Localisation dun prélèvement positif
	Localisation dun prélèvement
	Localisation dun sondage négatif

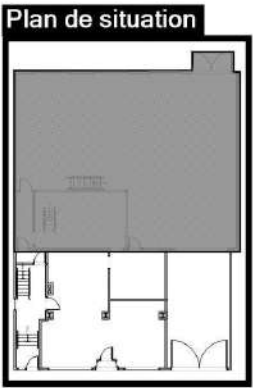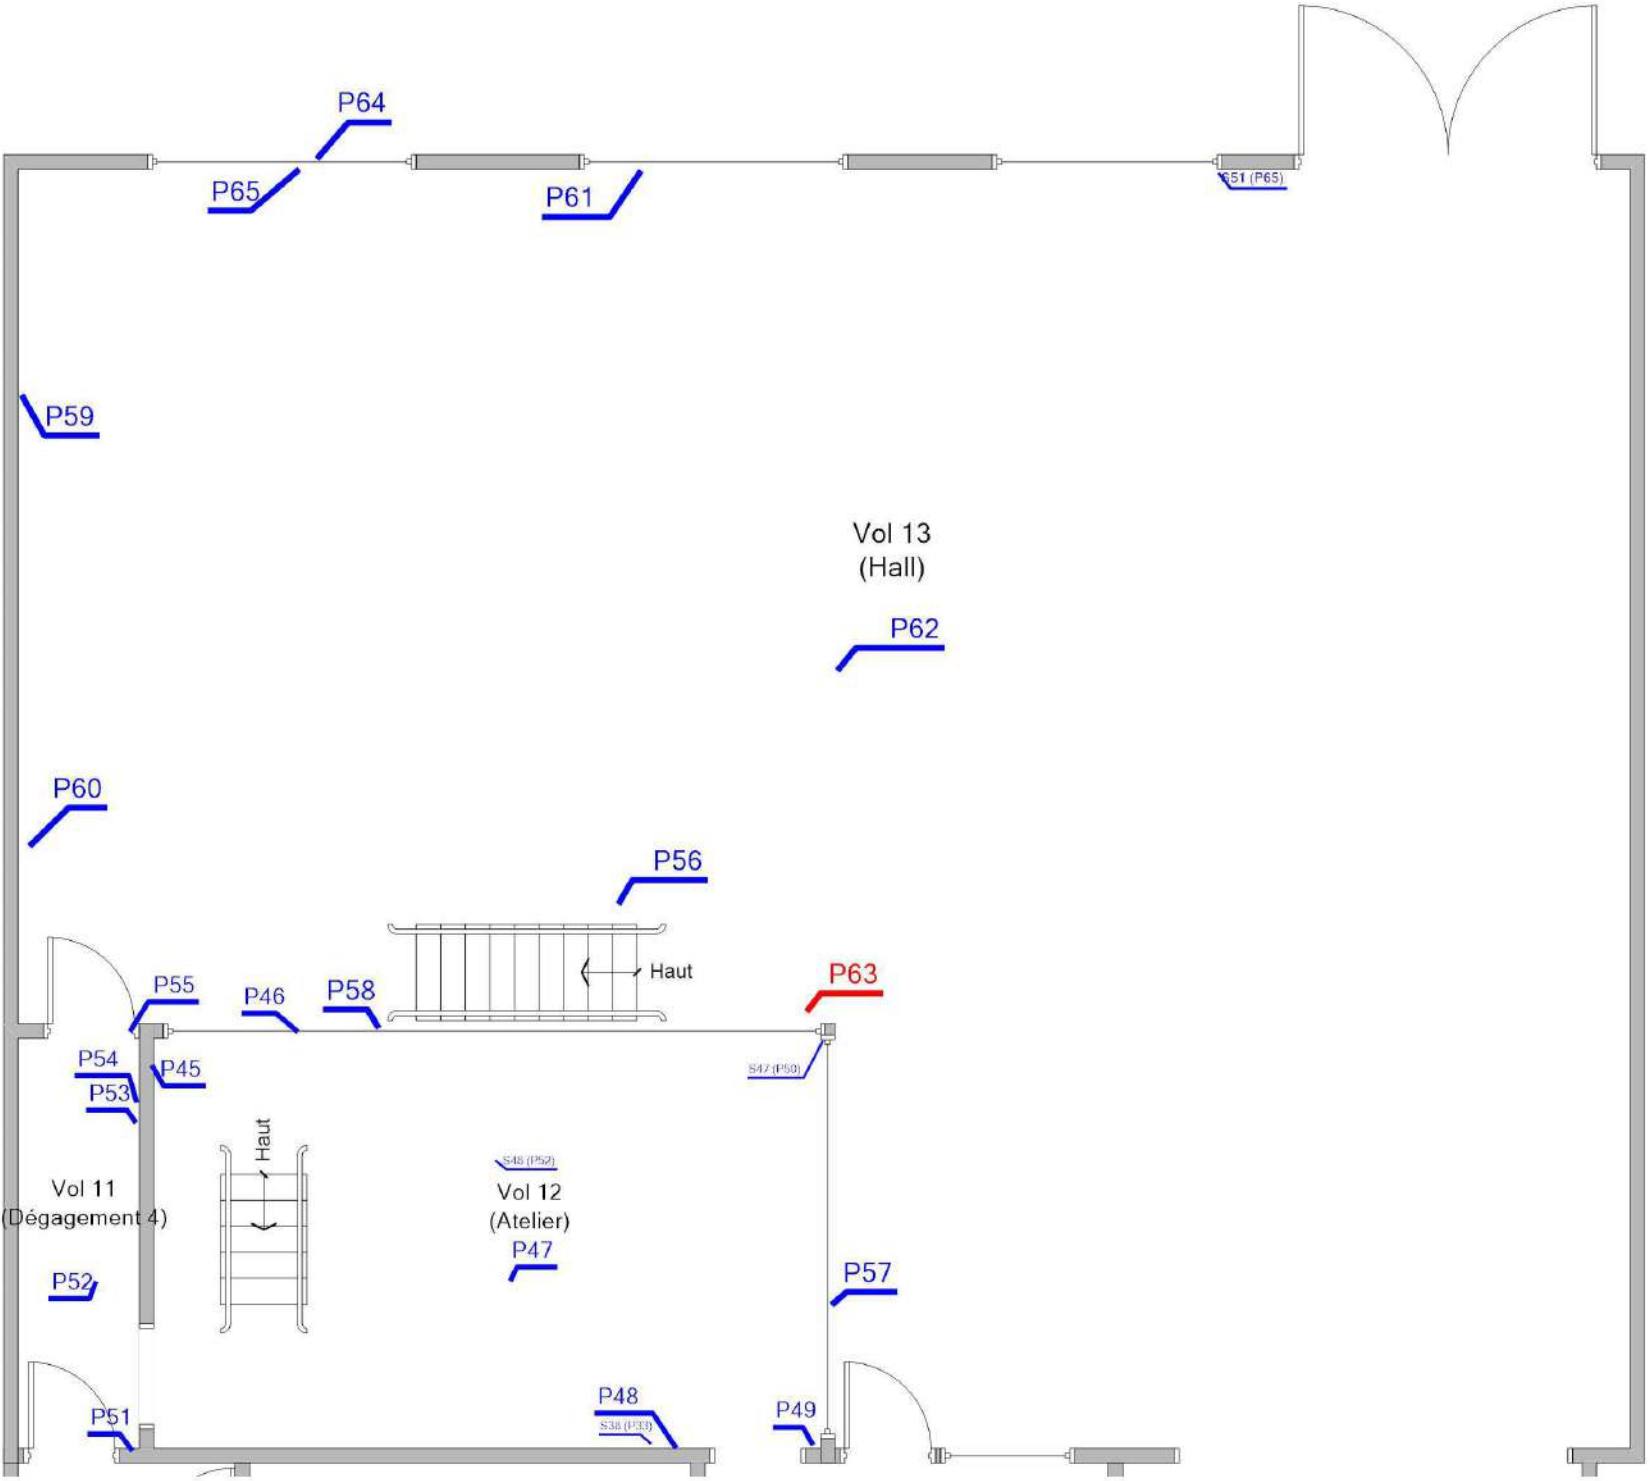

	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	42 Rue du Docteur Michel Deutsch 67250 SOULTZ SOUS FORETS	FRICHE FUNFROCK	03/09/2018	WACKENHEIM Jean Edwin

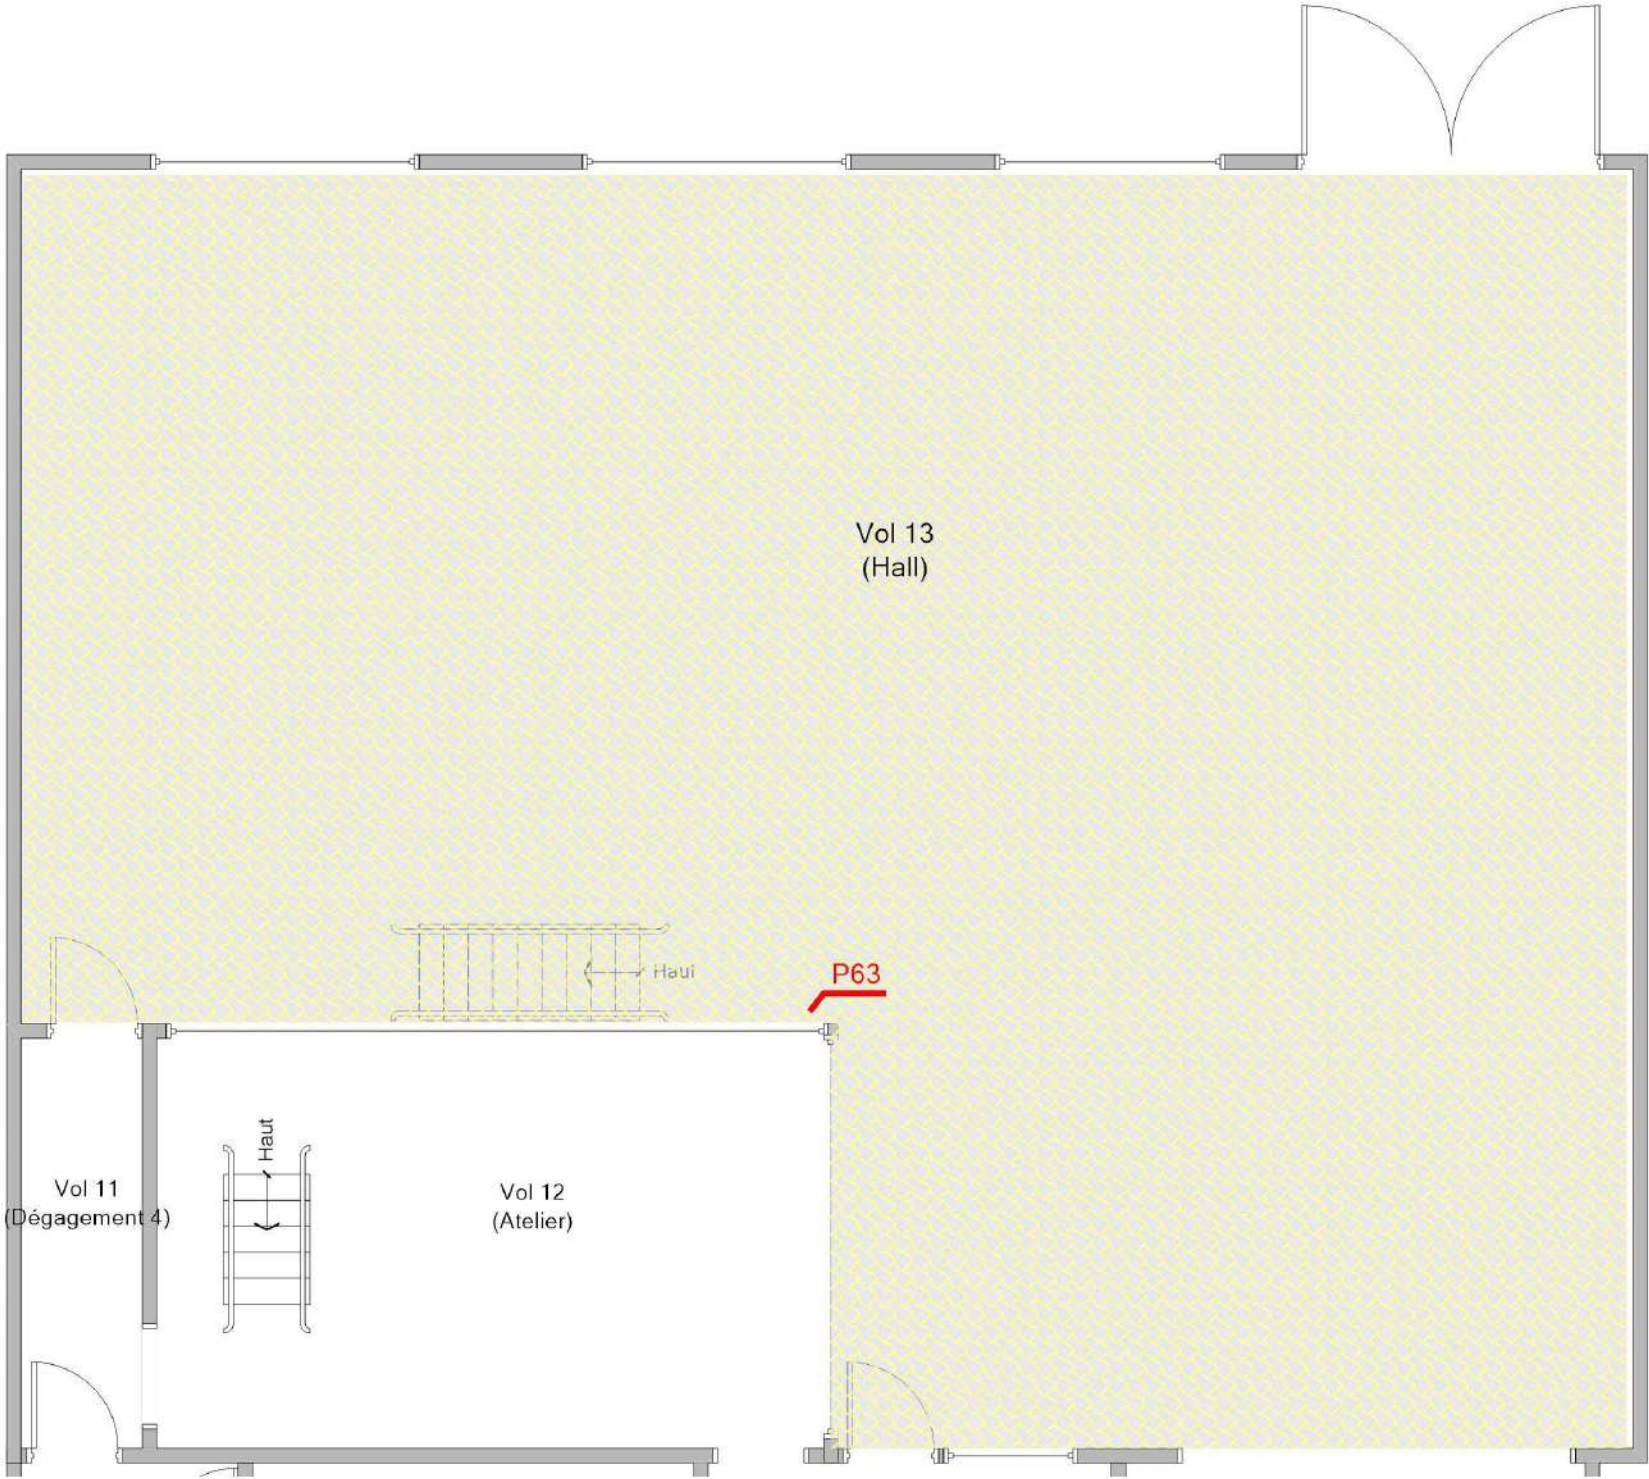
RDC - PÉRIMÈTRE D'INTERVENTION 2 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES				Référence: 002HM005179
				Légende
				 P63 : Plaques en fibres-ciment
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	42 Rue du Docteur Michel Deutsch 67250 SOULTZ SOUS FORETS	FRICHE FUNFROCK	03/09/2018	WACKENHEIM Jean Edwin

R+1 ATELIER - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HM005179

Légende

	Localisation dun prélèvement positif
	Localisation dun prélèvement
	Localisation dun sondage négatif
	Localisation dun sondage positif

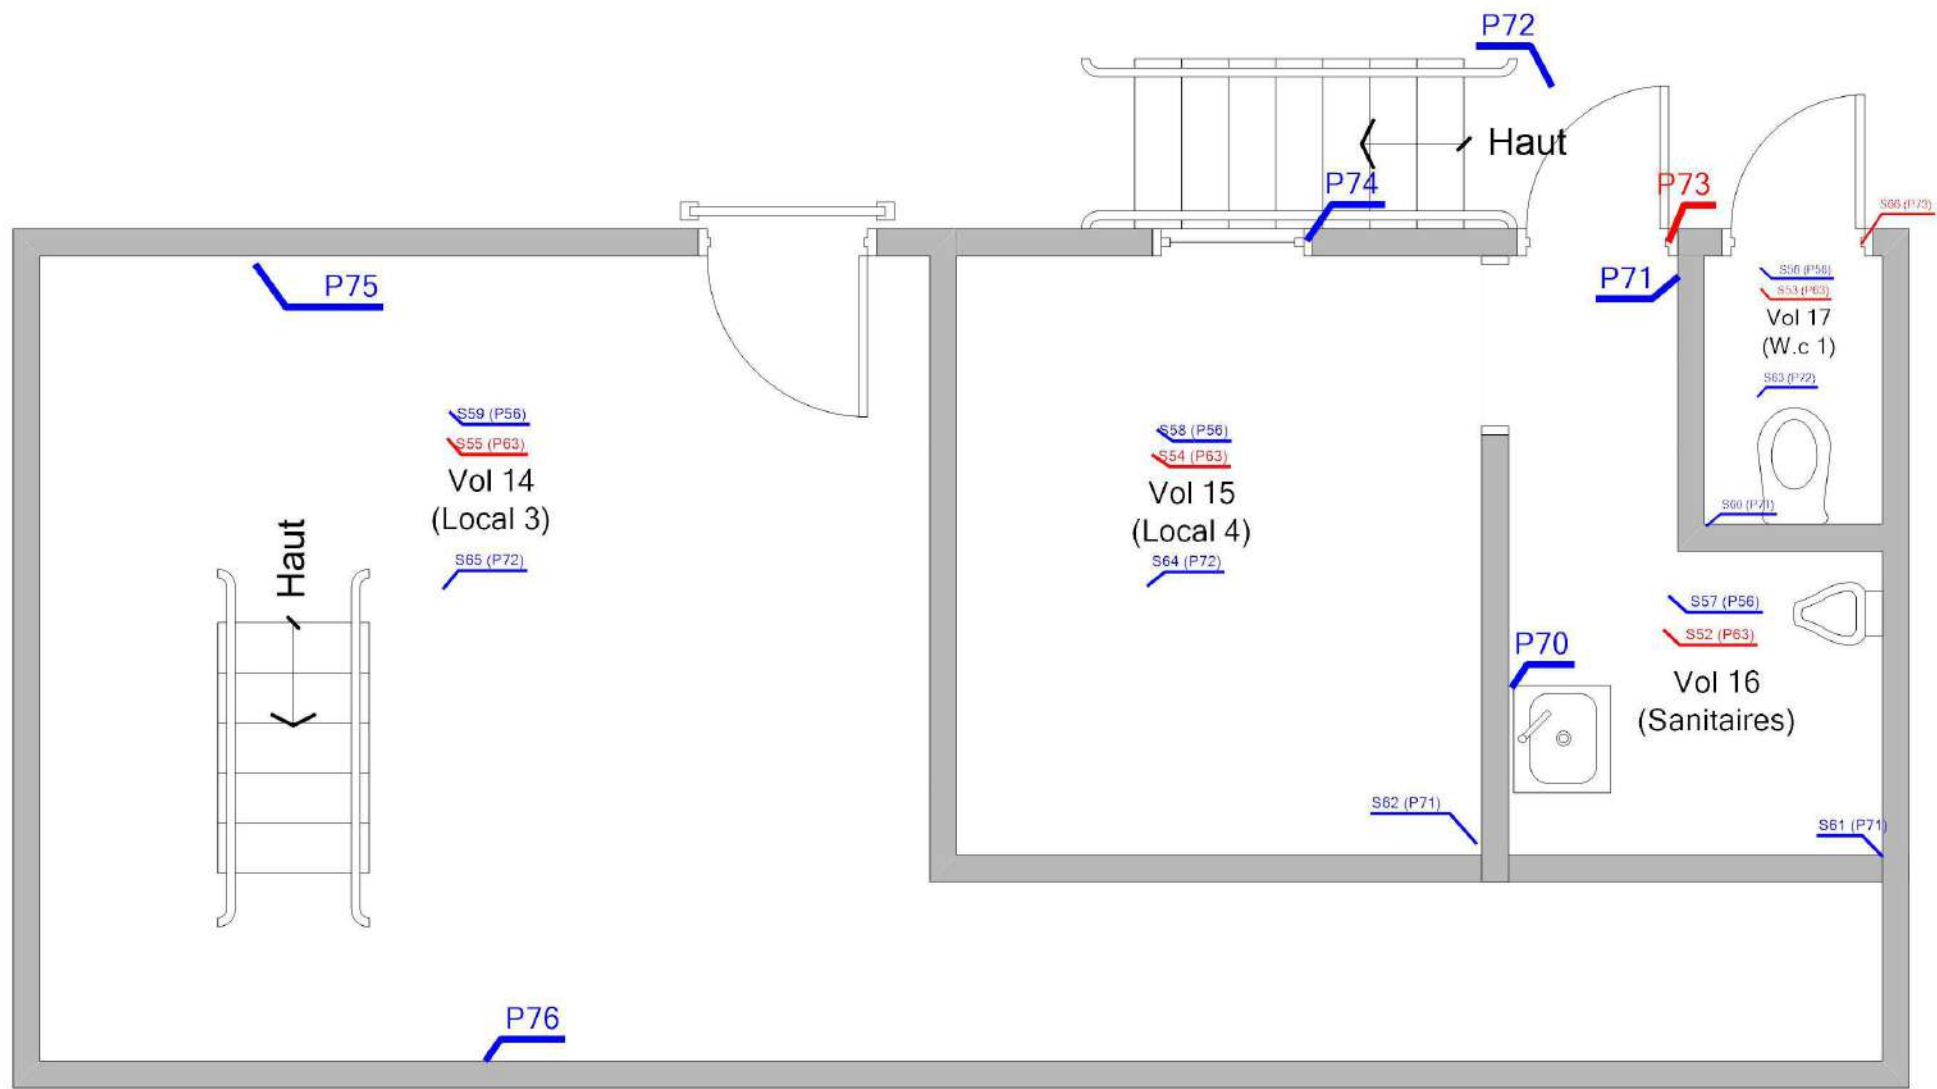


	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	42 Rue du Docteur Michel Deutsch 67250 SOULTZ SOUS FORETS	FRICHE FUNFROCK	03/09/2018	WACKENHEIM Jean Edwin

Légende

	P63 : Plaques en fibres-ciment
	P73 : Mastic vitrier

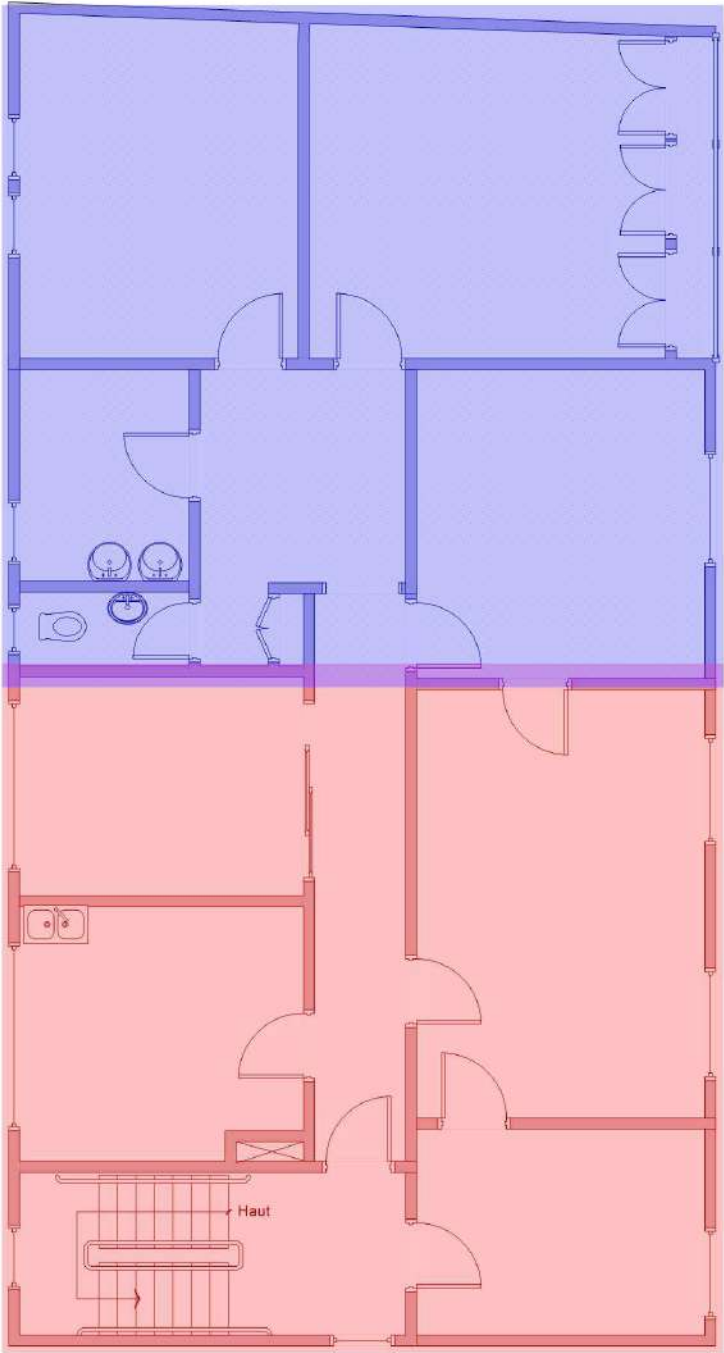


R+1 (LOGEMENT) - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES				Référence: 002HM005179
				Légende
				 Périmètre d'intervention 1
				 Périmètre d'intervention 2
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	42 Rue du Docteur Michel Deutsch 67250 SOULTZ SOUS FORETS	FRICHE FUNFROCK	03/09/2018	WACKENHEIM Jean Edwin

Légende


0

Localisation du
prélèvement

Localisation dun sondage négatif

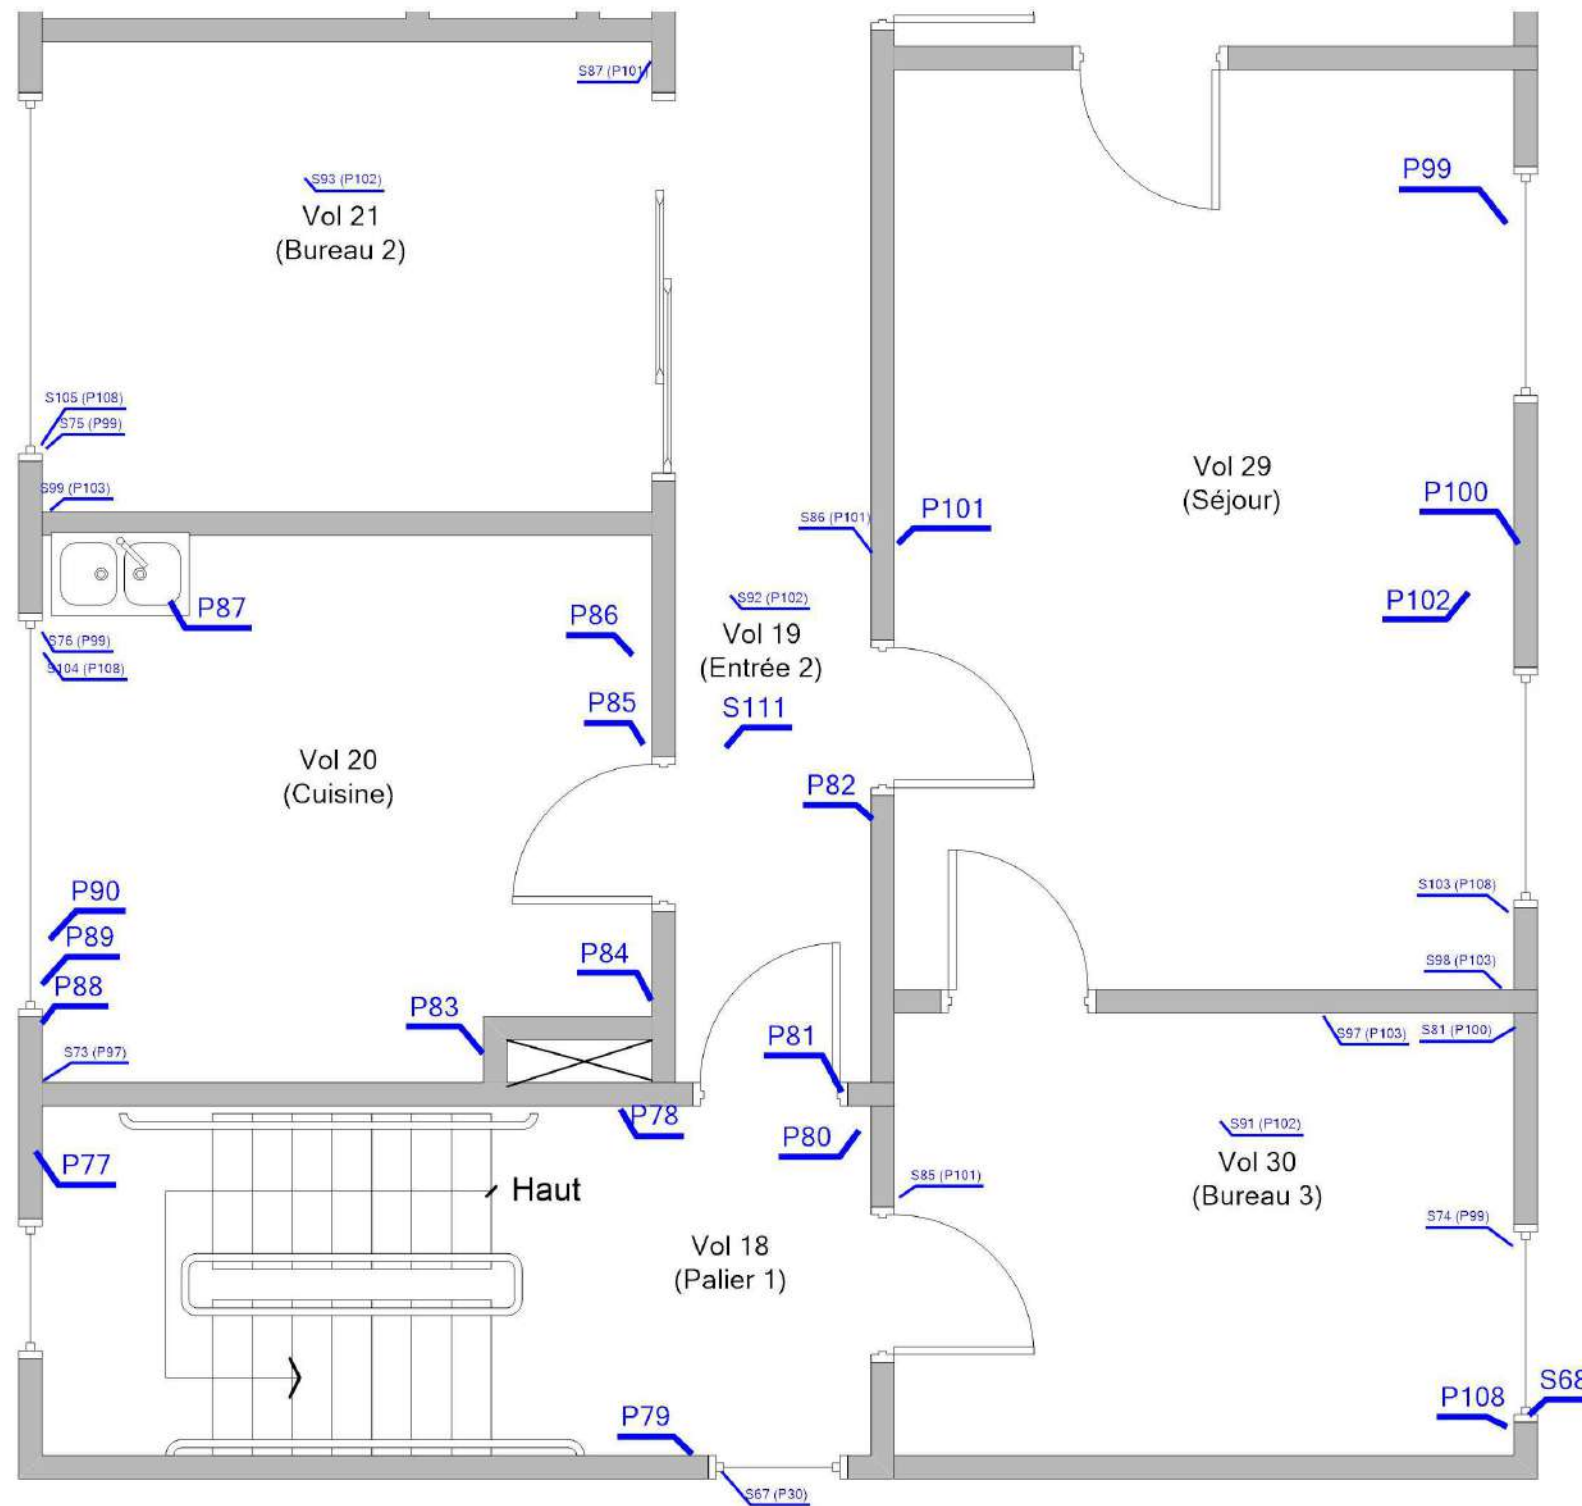

Plan de situation

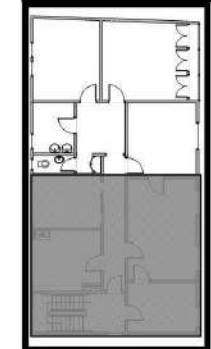

Adresse du bien

42 Rue du Docteur Michel Deutsch
67250 SOULTZ SOUS FORETS

Désignation

FRICHE FUNFROCK

Date intervention

	03/09/2018
--	------------

Technicien intervenant


WACKENHEIM Jean Edwin

Légende


0

Localisation d'un prélèvement

Localisation d'un sondage négatif

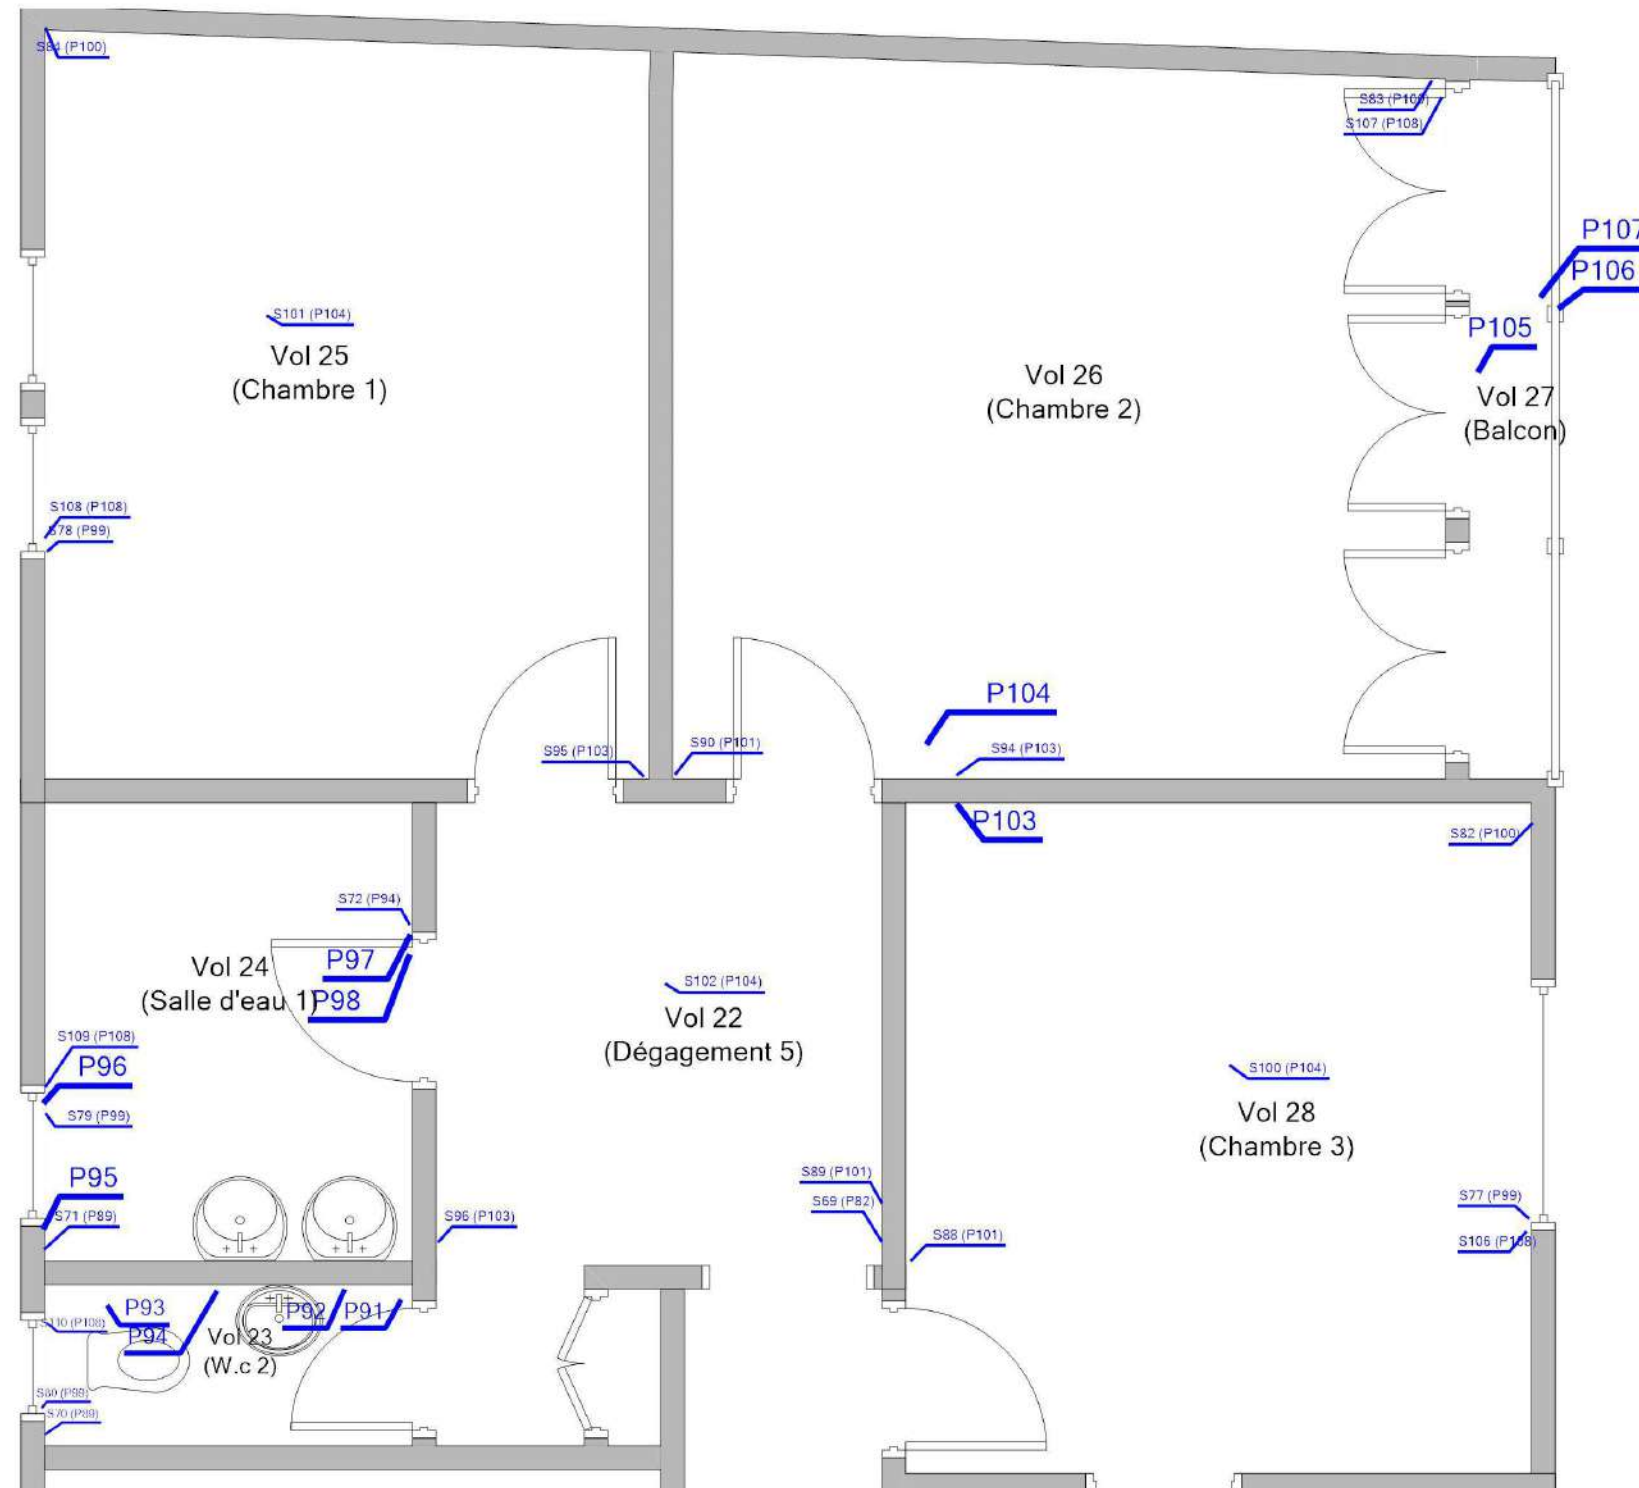

Plan de situation

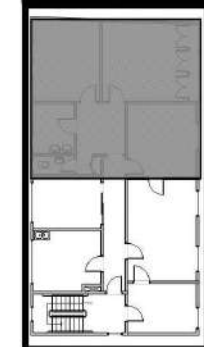

Adresse du bier

42 Rue du Docteur Michel Deutsch
67250 SOULTZ SOUS FORETS

Désignation


FRICHE FUNFROCK

Date intervention



	03/09/2018
--	------------


Techniciens intervenant

WACKENHEIM Jean Edwin

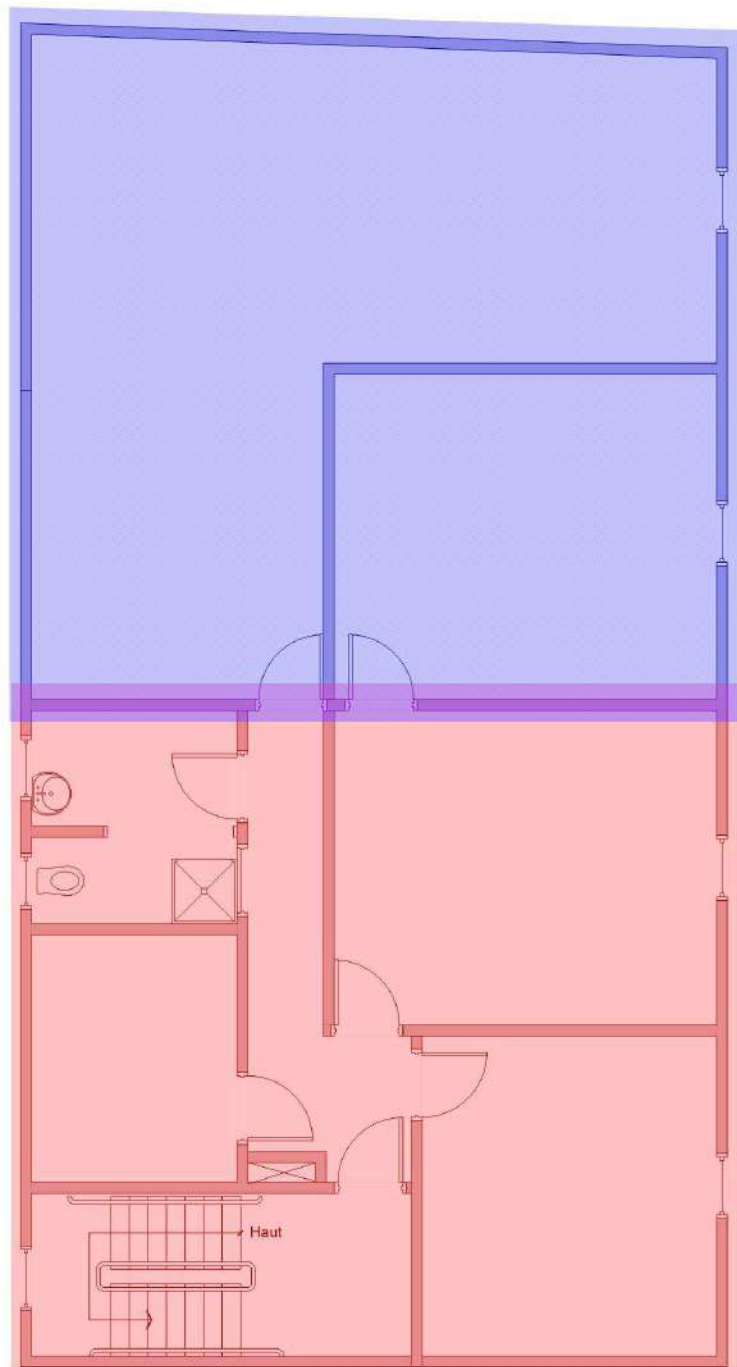
R+2 (LOGEMENT) - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES				Référence: 002HM005179	
				Légende	
					Périmètre d'intervention 1
					Périmètre d'intervention 2
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant	
	42 Rue du Docteur Michel Deutsch 67250 SOULTZ SOUS FORETS	FRICHE FUNFROCK	03/09/2018	WACKENHEIM Jean Edwin	

Légende

	Localisation d'un prélèvement
	Localisation d'un sondage négatif

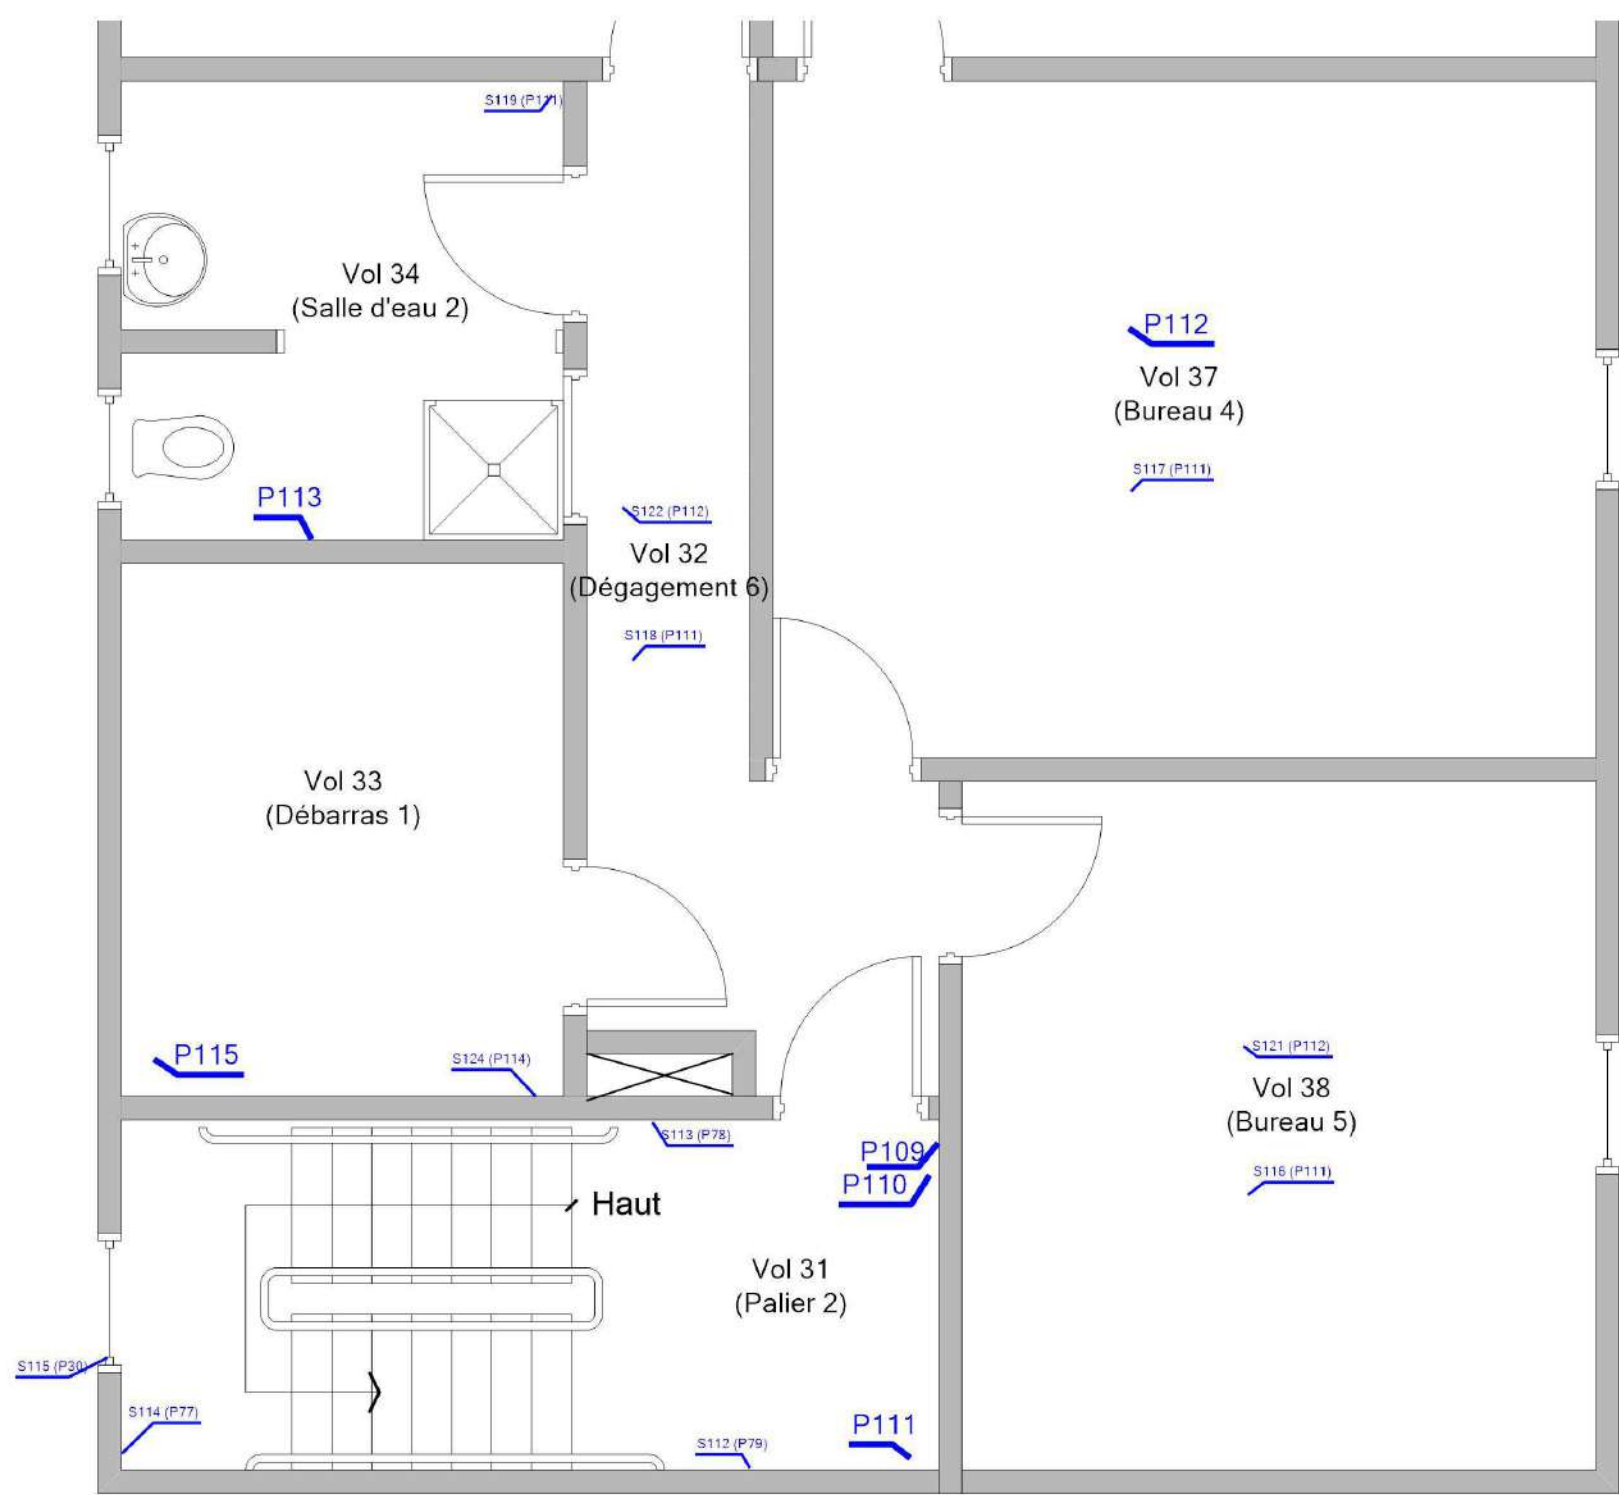

Plan de situation

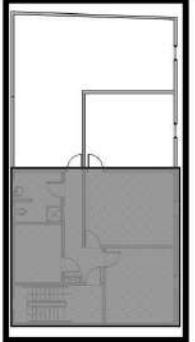

Technicien intervenant

WACKENHEIM Jean Edwin

Adresse du bien

42 Rue du Docteur Michel Deutsch
67250 SOULTZ SOUS FORETS



Désignation


FRICHE FUNFROCK

Date intervention


03/09/2018

Légende

	Localisation dun prélèvement
	Localisation dun sondage négatif



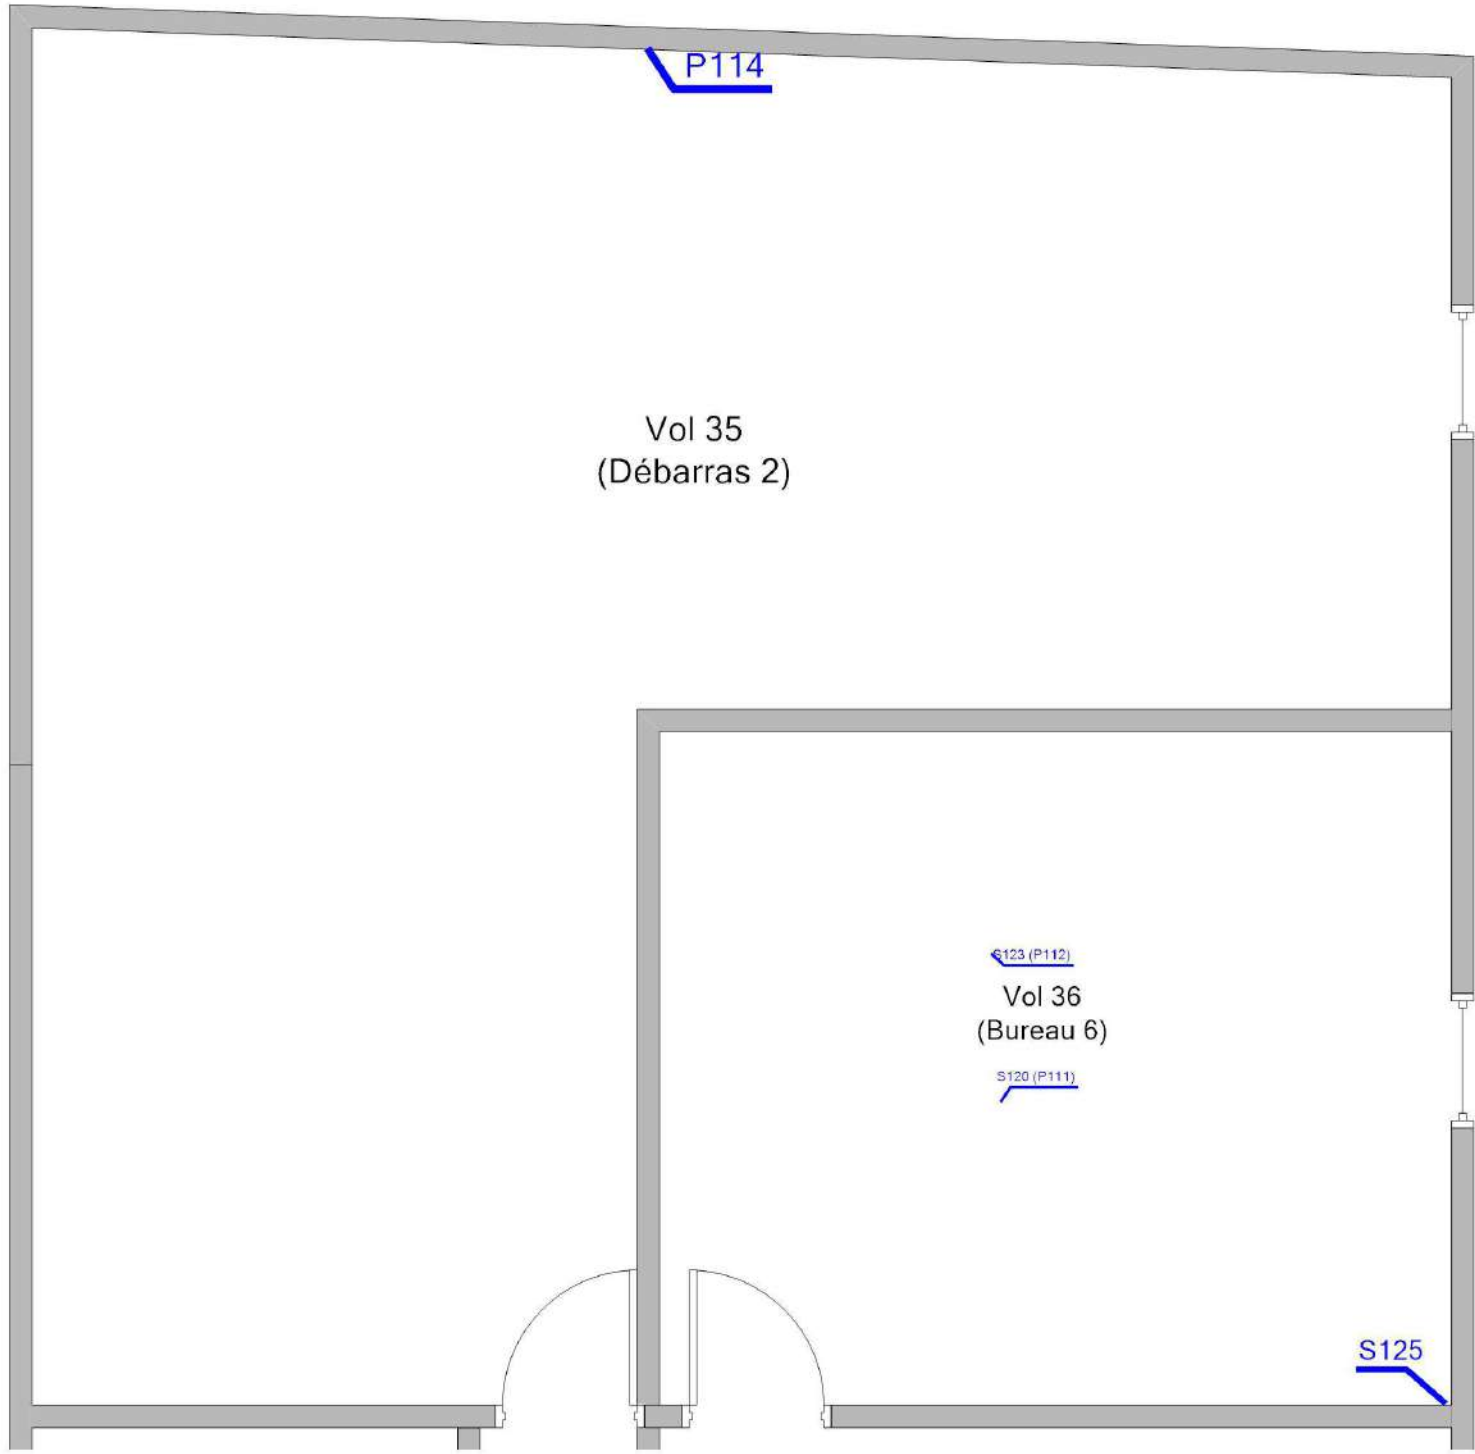


Plan de situation

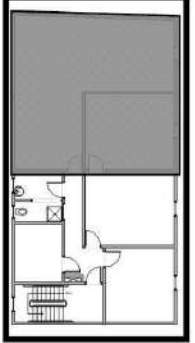

	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	42 Rue du Docteur Michel Deutsch 67250 SOULTZ SOUS FORETS	FRICHE FUNFROCK	03/09/2018	WACKENHEIM Jean Edwin


COMBLE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES				Référence: 002HM005179
Vol 39 (Comble) S126 (P114)				Légende
				S Localisation dun sondage négatif
AC ENVIRONNEMENT DIAGNOSTICS IMMOBILIERS	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	42 Rue du Docteur Michel Deutsch 67250 SOULTZ SOUS FORETS	FRICHE FUNFROCK	03/09/2018	WACKENHEIM Jean Edwin

FAÇADE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES				Référence: 002HM005179	
Vol 43 (Façade 4)  Vol 42 (Façade 3)  Vol 41 (Façade 2)  Vol 40 (Façade 1)  				Légende	
					Localisation dun prélèvement positif
					Localisation dun prélèvement
					Localisation dun sondage négatif
					Localisation dun sondage positif
 Adresse du bien 42 Rue du Docteur Michel Deutsch 67250 SOULTZ SOUS FORETS Désignation FRICHE FUNFROCK Date intervention 03/09/2018 Technicien intervenant WACKENHEIM Jean Edwin					

FAÇADE - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002HM005179

Légende



P125 : Plaques en fibres-ciment



P126 : Plaque



P63 : Plaques en fibres-ciment



P124 : Plaques en fibres-ciment



P122 : Plaques en fibres-ciment



P122 : Plaques en fibres-ciment



Adresse du bien

42 Rue du Docteur Michel Deutsch
67250 SOULTZ SOUS FORETS

Désignation

FRICHE FUNFROCK

Date intervention

	03/09/2018
--	------------

Technicien intervenant

WACKENHEIM Jean Edwin

DÉPENDANCE RDC - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Légende


	Localisation d'un prélèvement
---	-------------------------------

	Localisation d'un sondage négatif
---	-----------------------------------

--	--

Techniciens intervenant
WACKENHEIM Jean Edwin

--	--

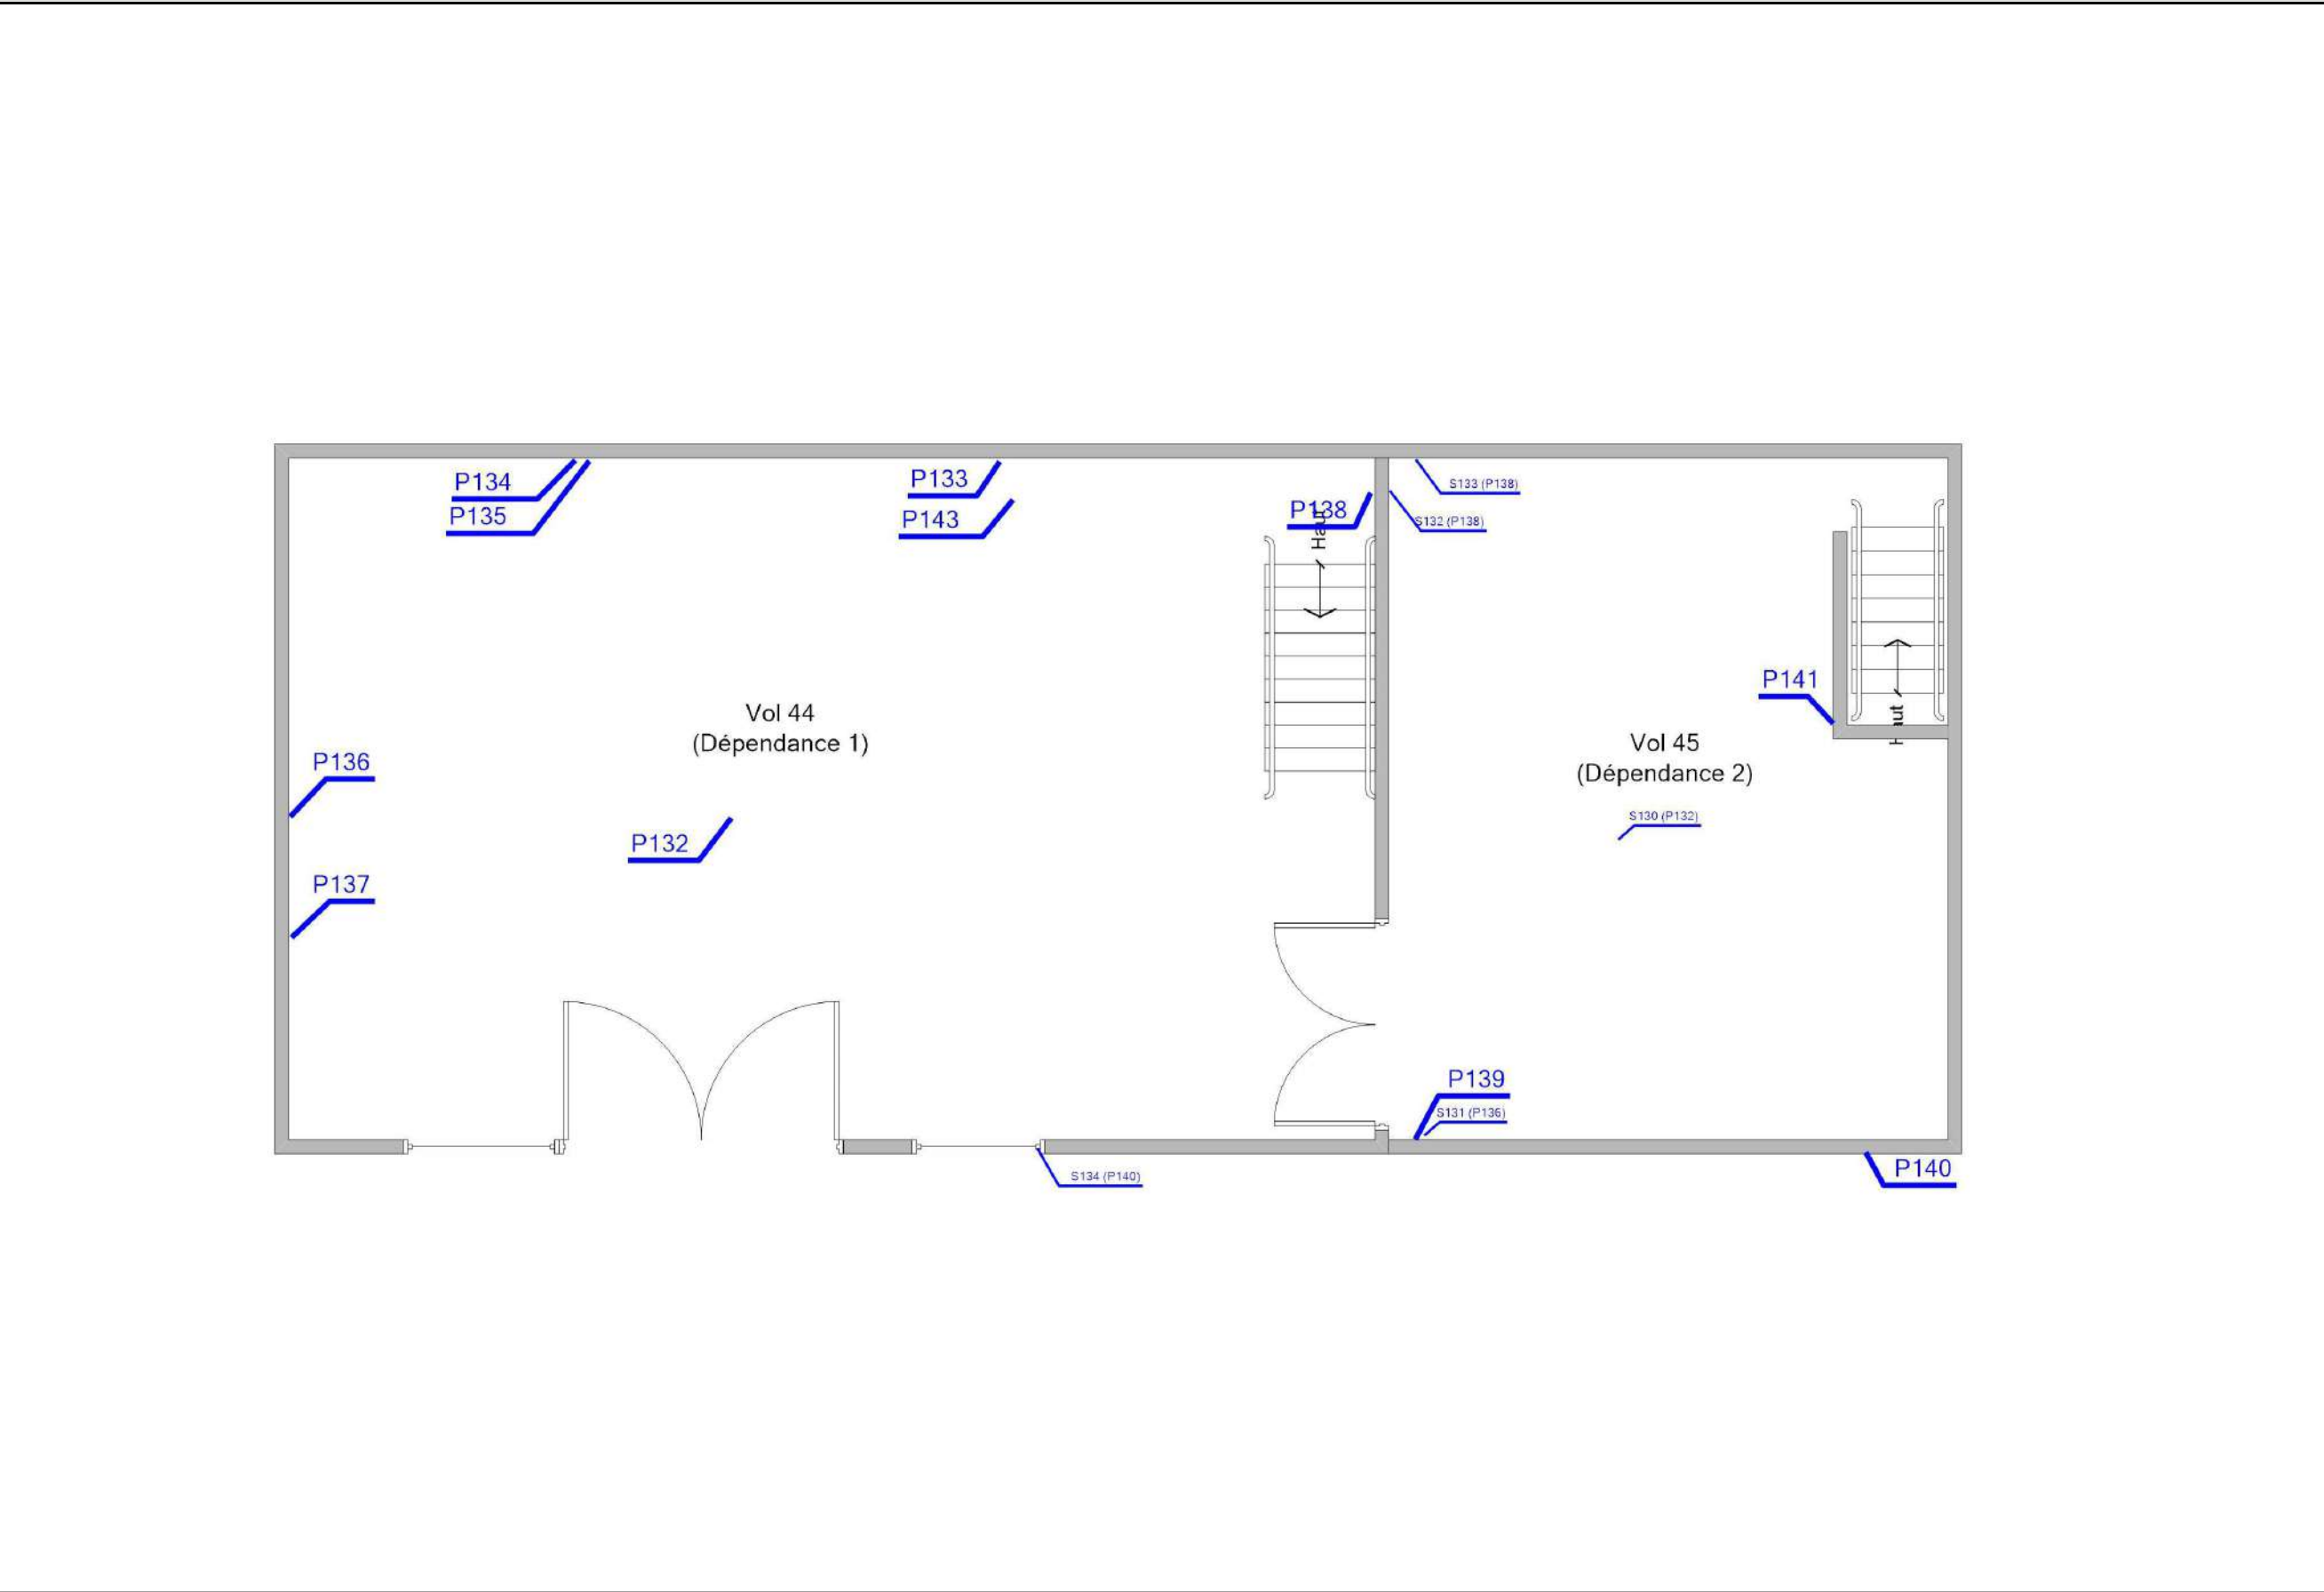

Adresse du bien
42 Rue du Docteur Michel Deutsch 67250 SOULTZ SOUS FORETS

Désignation
FRICHE FUNFROCK

Date intervention
03/09/2018

Techniciens intervenant
WACKENHEIM Jean Edwin

DÉPENDANCE R+1 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HM005179


Légende

P

Localisation du
prélèvement

S

Localisation dun sondage négatif

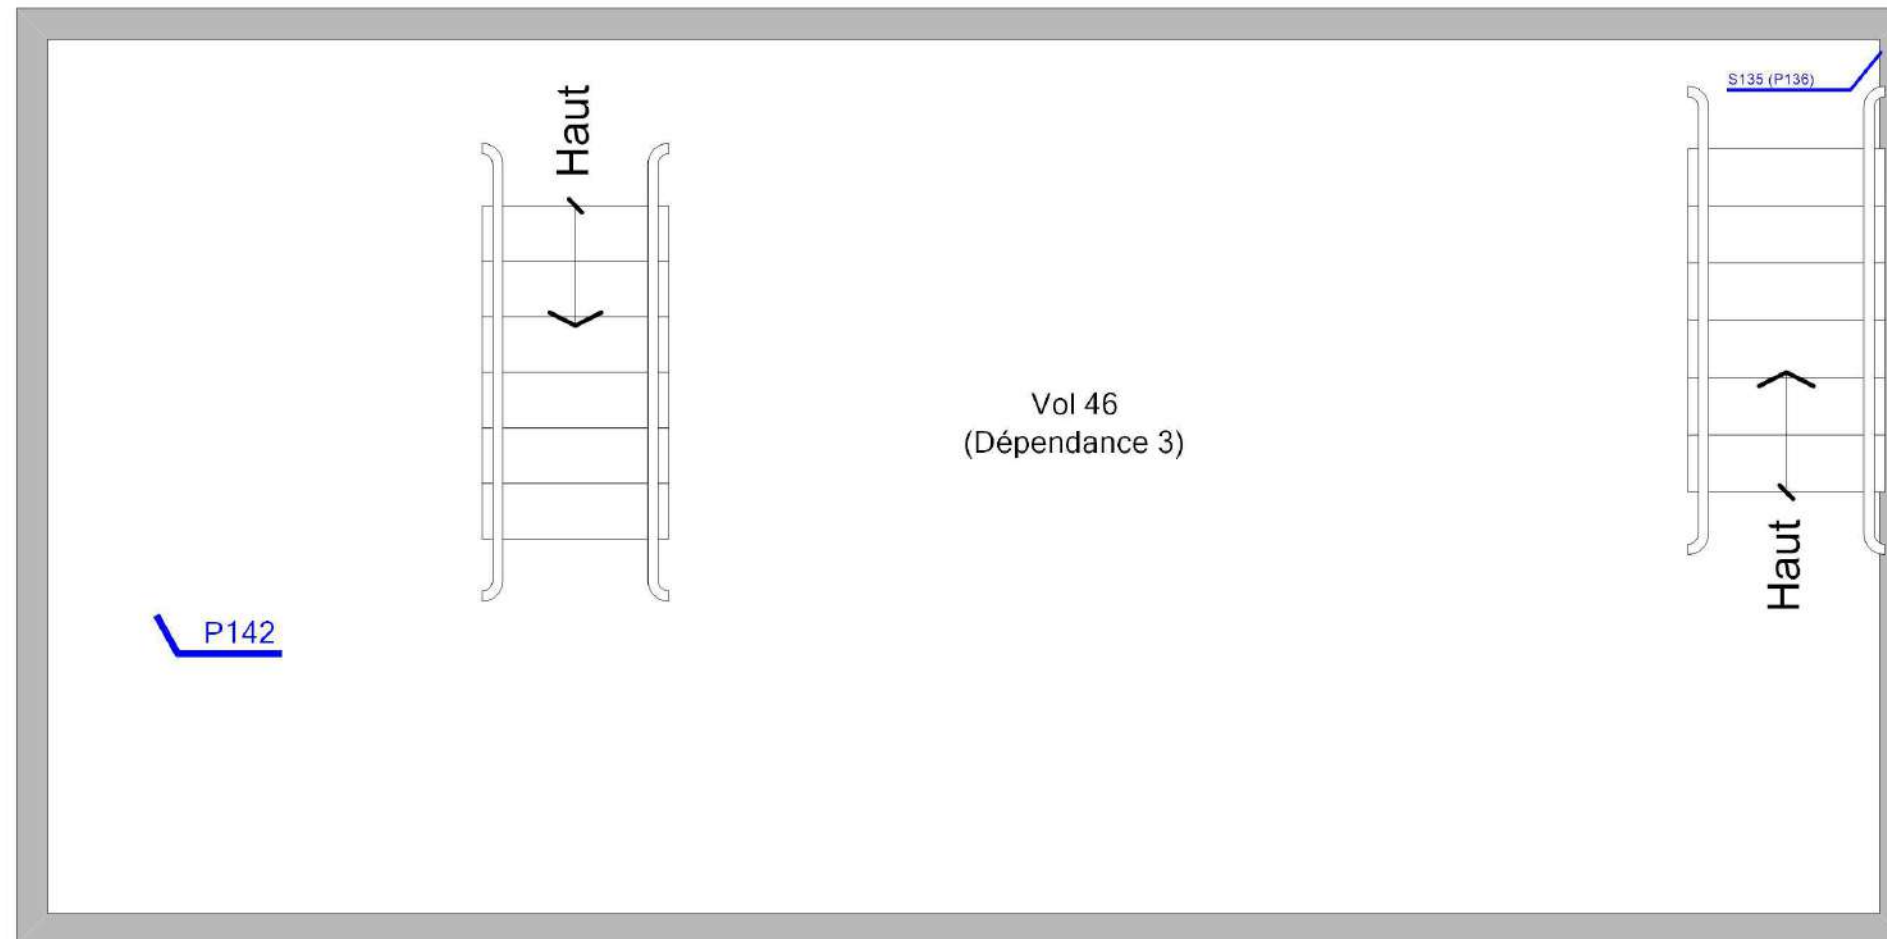

Adresse du bien

42 Rue du Docteur Michel Deutsch
67250 SOULTZ SOUS FORETS

Désignation

FRICHE FUNFROCK

Date intervention

	03/09/2018
--	------------

Techniciens intervenant

WACKENHEIM Jean Edwin

ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002HM005179 n°1 - 1 (P1)	Cave - Vol 1 (Dégagement 1)	Prélevement négatif
002HM005179 n°2 - 1 (P2)	Cave - Vol 4 (Local 1)	Prélevement négatif
002HM005179 n°3 - 1 (P3)	Cave - Vol 4 (Local 1)	Prélevement négatif
002HM005179 n°4 - 1 (P4)	Cave - Vol 4 (Local 1)	Prélevement négatif
002HM005179 n°5 - 1 (P5)	Cave - Vol 4 (Local 1)	Prélevement négatif
002HM005179 n°6 - 1 (P6)	Cave - Vol 4 (Local 1)	Prélevement négatif
002HM005179 n°7 - 1 (P7)	Cave - Vol 4 (Local 1)	Prélevement négatif
002HM005179 n°8 - 1 (P8)	Cave - Vol 4 (Local 1)	Prélevement négatif
002HM005179 n°9 - 1 (P9)	Cave - Vol 4 (Local 1)	Prélevement négatif
002HM005179 n°10 - 1 (P10)	Cave - Vol 3 (Dégagement 2)	Prélevement négatif
002HM005179 n°11 - 1 (P11)	Cave - Vol 3 (Dégagement 2)	Prélevement négatif
002HM005179 n°12 - 1 (P12)	Cave - Vol 4 (Local 1)	Prélevement négatif
002HM005179 n°13 - 1 (P13)	Cave - Vol 4 (Local 1)	Prélevement négatif
002HM005179 n°14 - 1 (P14)	Cave - Vol 2 (Local chaudière)	Prélevement négatif
002HM005179 n°15 - 1 (P15)	Cave - Vol 2 (Local chaudière)	Prélevement négatif
002HM005179 n°16 - 1 (P16)	Cave - Vol 2 (Local chaudière)	Prélevement négatif
002HM005179 n°17 - 1 (P17)	Cave - Vol 2 (Local chaudière)	Prélevement négatif
002HM005179 n°18 - 1 (P18)	Cave - Vol 2 (Local chaudière)	Prélevement négatif
002HM005179 n°19 - 1 (P19)	Cave - Vol 2 (Local chaudière)	Prélevement négatif
002HM005179 n°20 - 1 (P20)	Cave - Vol 2 (Local chaudière)	Prélevement positif
002HM005179 n°21 - 1 (P21)	Cave - Vol 1 (Dégagement 1)	Prélevement négatif
002HM005179 n°22 - 1 (P22)	Cave - Vol 1 (Dégagement 1)	Prélevement négatif
002HM005179 n°23 - 2 (P23)	Cave - Vol 1 (Dégagement 1)	Prélevement négatif
002HM005179 n°23 - 1 (P23)	Cave - Vol 1 (Dégagement 1)	Prélevement négatif
002HM005179 n°24 - 1 (P24)	Cave - Vol 1 (Dégagement 1)	Prélevement négatif

S25 - 1 (A25)	Cave - Vol 2 (Local chaudière)	Absence sur marquage du materiau
002HM005179 n°142 - 1 (P142)	Dépendance R+1 - Vol 46 (Dépendance 3)	Prélevement négatif
002HM005179 n°132 - 1 (P132)	Dépendance RDC - Vol 44 (Dépendance 1)	Prélevement négatif
002HM005179 n°133 - 1 (P133)	Dépendance RDC - Vol 44 (Dépendance 1)	Prélevement négatif
002HM005179 n°134 - 1 (P134)	Dépendance RDC - Vol 44 (Dépendance 1)	Prélevement négatif
002HM005179 n°135 - 1 (P135)	Dépendance RDC - Vol 44 (Dépendance 1)	Prélevement négatif
002HM005179 n°136 - 1 (P136)	Dépendance RDC - Vol 44 (Dépendance 1)	Prélevement négatif
002HM005179 n°137 - 1 (P137)	Dépendance RDC - Vol 44 (Dépendance 1)	Prélevement négatif
002HM005179 n°138 - 1 (P138)	Dépendance RDC - Vol 44 (Dépendance 1)	Prélevement négatif
002HM005179 n°139 - 1 (P139)	Dépendance RDC - Vol 45 (Dépendance 2)	Prélevement négatif
002HM005179 n°140 - 1 (P140)	Dépendance RDC - Vol 45 (Dépendance 2)	Prélevement négatif
002HM005179 n°141 - 1 (P141)	Dépendance RDC - Vol 45 (Dépendance 2)	Prélevement négatif
002HM005179 n°143 - 1 (P143)	Dépendance RDC - Vol 44 (Dépendance 1)	Prélevement négatif
002HM005179 n°116 - 1 (P116)	Façade - Vol 40 (Façade 1)	Prélevement négatif
002HM005179 n°117 - 1 (P117)	Façade - Vol 40 (Façade 1)	Prélevement négatif
002HM005179 n°118 - 1 (P118)	Façade - Vol 40 (Façade 1)	Prélevement négatif
002HM005179 n°119 - 1 (P119)	Façade - Vol 40 (Façade 1)	Prélevement négatif
002HM005179 n°120 - 1 (P120)	Façade - Vol 41 (Façade 2)	Prélevement négatif
002HM005179 n°121 - 1 (P121)	Façade - Vol 41 (Façade 2)	Prélevement négatif
002HM005179 n°123 - 1 (P123)	Façade - Vol 42 (Façade 3)	Prélevement négatif
002HM005179 n°124 - 1 (P124)	Façade - Vol 43 (Façade 4)	Prélevement positif
002HM005179 n°125 - 1 (P125)	Façade - Vol 43 (Façade 4)	Prélevement positif
002HM005179 n°126 - 1 (P126)	Façade - Vol 42 (Façade 3)	Prélevement positif
002HM005179 n°127 - 1 (P127)	Façade - Vol 43 (Façade 4)	Prélevement négatif
002HM005179 n°128 - 1 (P128)	Façade - Vol 43 (Façade 4)	Prélevement négatif
002HM005179 n°129 - 1 (P129)	Façade - Vol 43 (Façade 4)	Prélevement négatif
002HM005179 n°130 - 1 (P130)	Façade - Vol 42 (Façade 3)	Prélevement négatif
002HM005179 n°131 - 1 (P131)	Façade - Vol 42 (Façade 3)	Prélevement négatif

002HM005179 n°144 - 1 (P144)	Façade - Vol 42 (Façade 3)	Prélèvement négatif
002HM005179 n°77 - 1 (P77)	R+1 (Logement) - Vol 18 (Palier 1)	Prélèvement négatif
002HM005179 n°78 - 1 (P78)	R+1 (Logement) - Vol 18 (Palier 1)	Prélèvement négatif
002HM005179 n°79 - 1 (P79)	R+1 (Logement) - Vol 18 (Palier 1)	Prélèvement négatif
002HM005179 n°80 - 1 (P80)	R+1 (Logement) - Vol 18 (Palier 1)	Prélèvement négatif
002HM005179 n°81 - 1 (P81)	R+1 (Logement) - Vol 19 (Entrée 2)	Prélèvement négatif
002HM005179 n°82 - 1 (P82)	R+1 (Logement) - Vol 19 (Entrée 2)	Prélèvement négatif
002HM005179 n°83 - 1 (P83)	R+1 (Logement) - Vol 20 (Cuisine)	Prélèvement négatif
002HM005179 n°84 - 1 (P84)	R+1 (Logement) - Vol 20 (Cuisine)	Prélèvement négatif
002HM005179 n°85 - 1 (P85)	R+1 (Logement) - Vol 20 (Cuisine)	Prélèvement négatif
002HM005179 n°86 - 1 (P86)	R+1 (Logement) - Vol 20 (Cuisine)	Prélèvement négatif
002HM005179 n°87 - 1 (P87)	R+1 (Logement) - Vol 20 (Cuisine)	Prélèvement négatif
002HM005179 n°88 - 1 (P88)	R+1 (Logement) - Vol 20 (Cuisine)	Prélèvement négatif
002HM005179 n°89 - 1 (P89)	R+1 (Logement) - Vol 20 (Cuisine)	Prélèvement négatif
002HM005179 n°90 - 1 (P90)	R+1 (Logement) - Vol 20 (Cuisine)	Prélèvement négatif
002HM005179 n°91 - 1 (P91)	R+1 (Logement) - Vol 23 (W.c 2)	Prélèvement négatif
002HM005179 n°92 - 1 (P92)	R+1 (Logement) - Vol 23 (W.c 2)	Prélèvement négatif
002HM005179 n°93 - 1 (P93)	R+1 (Logement) - Vol 23 (W.c 2)	Prélèvement négatif
002HM005179 n°94 - 1 (P94)	R+1 (Logement) - Vol 23 (W.c 2)	Prélèvement négatif
002HM005179 n°95 - 1 (P95)	R+1 (Logement) - Vol 24 (Salle d'eau 1)	Prélèvement négatif
002HM005179 n°96 - 1 (P96)	R+1 (Logement) - Vol 24 (Salle d'eau 1)	Prélèvement négatif
002HM005179 n°97 - 1 (P97)	R+1 (Logement) - Vol 24 (Salle d'eau 1)	Prélèvement négatif
002HM005179 n°98 - 1 (P98)	R+1 (Logement) - Vol 24 (Salle d'eau 1)	Prélèvement négatif
002HM005179 n°99 - 1 (P99)	R+1 (Logement) - Vol 29 (Séjour)	Prélèvement négatif
002HM005179 n°100 - 1 (P100)	R+1 (Logement) - Vol 29 (Séjour)	Prélèvement négatif
002HM005179 n°101 - 1 (P101)	R+1 (Logement) - Vol 29 (Séjour)	Prélèvement négatif
002HM005179 n°102 - 1 (P102)	R+1 (Logement) - Vol 29 (Séjour)	Prélèvement négatif
002HM005179 n°103 - 1 (P103)	R+1 (Logement) - Vol 28 (Chambre 3)	Prélèvement négatif

002HM005179 n°104 - 1 (P104)	R+1 (Logement) - Vol 26 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002HM005179 n°105 - 1 (P105)	R+1 (Logement) - Vol 27 (Balcon)	Prélevement négatif
002HM005179 n°106 - 1 (P106)	R+1 (Logement) - Vol 27 (Balcon)	Prélevement négatif
002HM005179 n°107 - 1 (P107)	R+1 (Logement) - Vol 27 (Balcon)	Prélevement négatif
002HM005179 n°108 - 1 (P108)	R+1 (Logement) - Vol 30 (Bureau 3)	Prélevement négatif
S68 - 1 (A68)	R+1 (Logement) - Vol 30 (Bureau 3)	Absence sur marquage du matériau
002HM005179 n°70 - 1 (P70)	R+1 Atelier - Vol 16 (Sanitaires)	Prélevement négatif
002HM005179 n°71 - 1 (P71)	R+1 Atelier - Vol 16 (Sanitaires)	Prélevement négatif
002HM005179 n°72 - 1 (P72)	R+1 Atelier - Vol 16 (Sanitaires)	Prélevement négatif
002HM005179 n°73 - 1 (P73)	R+1 Atelier - Vol 16 (Sanitaires)	Prélevement positif
002HM005179 n°74 - 1 (P74)	R+1 Atelier - Vol 15 (Local 4)	Prélevement négatif
002HM005179 n°75 - 1 (P75)	R+1 Atelier - Vol 14 (Local 3)	Prélevement négatif
002HM005179 n°76 - 1 (P76)	R+1 Atelier - Vol 14 (Local 3)	Prélevement négatif
002HM005179 n°109 - 1 (P109)	R+2 (Logement) - Vol 31 (Palier 2)	Prélevement négatif
002HM005179 n°110 - 1 (P110)	R+2 (Logement) - Vol 31 (Palier 2)	Prélevement négatif
002HM005179 n°111 - 1 (P111)	R+2 (Logement) - Vol 31 (Palier 2)	Prélevement négatif
002HM005179 n°112 - 1 (P112)	R+2 (Logement) - Vol 37 (Bureau 4)	Prélevement négatif
002HM005179 n°113 - 1 (P113)	R+2 (Logement) - Vol 34 (Salle d'eau 2)	Prélevement négatif
002HM005179 n°114 - 1 (P114)	R+2 (Logement) - Vol 35 (Débaras 2)	Prélevement négatif
002HM005179 n°115 - 1 (P115)	R+2 (Logement) - Vol 33 (Débaras 1)	Prélevement négatif
S125 - 1 (A125)	R+2 (Logement) - Vol 36 (Bureau 6)	Absence : pas d'amiante par nature
002HM005179 n°25 - 1 (P25)	RDC - Vol 6 (Entrée 1)	Prélevement négatif
002HM005179 n°26 - 1 (P26)	RDC - Vol 6 (Entrée 1)	Prélevement négatif
002HM005179 n°27 - 1 (P27)	RDC - Vol 6 (Entrée 1)	Prélevement négatif
002HM005179 n°28 - 1 (P28)	RDC - Vol 6 (Entrée 1)	Prélevement négatif
002HM005179 n°29 - 1 (P29)	RDC - Vol 6 (Entrée 1)	Prélevement négatif
002HM005179 n°30 - 1 (P30)	RDC - Vol 6 (Entrée 1)	Prélevement négatif
002HM005179 n°31 - 1 (P31)	RDC - Vol 6 (Entrée 1)	Prélevement négatif


002HM005179 n°32 - 1 (P32)	RDC - Vol 6 (Entrée 1)	Prélèvement négatif
002HM005179 n°34 - 1 (P34)	RDC - Vol 6 (Entrée 1)	Prélèvement négatif
002HM005179 n°35 - 1 (P35)	RDC - Vol 10 (Dégagement 3)	Prélèvement négatif
002HM005179 n°36 - 1 (P36)	RDC - Vol 10 (Dégagement 3)	Prélèvement négatif
002HM005179 n°37 - 1 (P37)	RDC - Vol 7 (Magasin)	Prélèvement négatif
002HM005179 n°38 - 1 (P38)	RDC - Vol 7 (Magasin)	Prélèvement négatif
002HM005179 n°39 - 1 (P39)	RDC - Vol 7 (Magasin)	Prélèvement négatif
002HM005179 n°40 - 1 (P40)	RDC - Vol 7 (Magasin)	Prélèvement négatif
002HM005179 n°41 - 1 (P41)	RDC - Vol 7 (Magasin)	Prélèvement négatif
002HM005179 n°42 - 1 (P42)	RDC - Vol 7 (Magasin)	Prélèvement négatif
002HM005179 n°43 - 1 (P43)	RDC - Vol 7 (Magasin)	Prélèvement négatif
002HM005179 n°44 - 1 (P44)	RDC - Vol 7 (Magasin)	Prélèvement négatif
002HM005179 n°45 - 1 (P45)	RDC - Vol 12 (Atelier)	Prélèvement négatif
002HM005179 n°46 - 1 (P46)	RDC - Vol 12 (Atelier)	Prélèvement négatif
002HM005179 n°47 - 1 (P47)	RDC - Vol 12 (Atelier)	Prélèvement négatif
002HM005179 n°48 - 1 (P48)	RDC - Vol 12 (Atelier)	Prélèvement négatif
002HM005179 n°49 - 1 (P49)	RDC - Vol 12 (Atelier)	Prélèvement négatif
002HM005179 n°50 - 1 (P50)	RDC - Vol 8 (Bureau 1)	Prélèvement négatif
002HM005179 n°51 - 1 (P51)	RDC - Vol 11 (Dégagement 4)	Prélèvement négatif
002HM005179 n°52 - 1 (P52)	RDC - Vol 11 (Dégagement 4)	Prélèvement négatif
002HM005179 n°53 - 1 (P53)	RDC - Vol 11 (Dégagement 4)	Prélèvement négatif
002HM005179 n°54 - 1 (P54)	RDC - Vol 11 (Dégagement 4)	Prélèvement négatif
002HM005179 n°55 - 1 (P55)	RDC - Vol 11 (Dégagement 4)	Prélèvement négatif
002HM005179 n°56 - 1 (P56)	RDC - Vol 13 (Hall)	Prélèvement négatif
002HM005179 n°57 - 1 (P57)	RDC - Vol 13 (Hall)	Prélèvement négatif
002HM005179 n°58 - 1 (P58)	RDC - Vol 13 (Hall)	Prélèvement négatif
002HM005179 n°59 - 1 (P59)	RDC - Vol 13 (Hall)	Prélèvement négatif
002HM005179 n°60 - 1 (P60)	RDC - Vol 13 (Hall)	Prélèvement négatif

002HM005179 n°61 - 1 (P61)	RDC - Vol 13 (Hall)	Prélevement négatif
002HM005179 n°62 - 1 (P62)	RDC - Vol 13 (Hall)	Prélevement négatif
002HM005179 n°63 - 1 (P63)	RDC - Vol 13 (Hall)	Prélevement positif
002HM005179 n°64 - 1 (P64)	RDC - Vol 13 (Hall)	Prélevement négatif
002HM005179 n°65 - 1 (P65)	RDC - Vol 13 (Hall)	Prélevement négatif
002HM005179 n°66 - 1 (P66)	RDC - Vol 9 (Hall d'entrée)	Prélevement négatif
002HM005179 n°67 - 1 (P67)	RDC - Vol 9 (Hall d'entrée)	Prélevement négatif
002HM005179 n°68 - 1 (P68)	RDC - Vol 9 (Hall d'entrée)	Prélevement négatif
002HM005179 n°69 - 1 (P69)	RDC - Vol 9 (Hall d'entrée)	Prélevement négatif

002HM005179 n°1 - 1 (P1)



002HM005179 n°2 - 1 (P2)

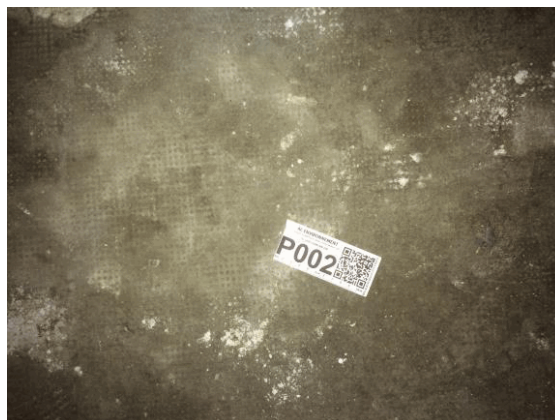

002HM005179 n°3 - 1 (P3)



002HM005179 n°4 - 1 (P4)



002HM005179 n°5 - 1 (P5)



002HM005179 n°6 - 1 (P6)



002HM005179 n°7 - 1 (P7)



002HM005179 n°8 - 1 (P8)



002HM005179 n°9 - 1 (P9)



002HM005179 n°10 - 1 (P10)



002HM005179 n°11 - 1 (P11)



002HM005179 n°12 - 1 (P12)



002HM005179 n°13 - 1 (P13)



002HM005179 n°14 - 1 (P14)



002HM005179 n°15 - 1 (P15)



002HM005179 n°16 - 1 (P16)



002HM005179 n°17 - 1 (P17)



002HM005179 n°18 - 1 (P18)



002HM005179 n°19 - 1 (P19)



002HM005179 n°20 - 1 (P20)



002HM005179 n°21 - 1 (P21)



002HM005179 n°22 - 1 (P22)



002HM005179 n°23 - 2 (P23)



002HM005179 n°23 - 1 (P23)



002HM005179 n°24 - 1 (P24)



002HM005179 n°25 - 1 (P25)



002HM005179 n°26 - 1 (P26)



002HM005179 n°27 - 1 (P27)



002HM005179 n°28 - 1 (P28)



002HM005179 n°29 - 1 (P29)



002HM005179 n°30 - 1 (P30)



002HM005179 n°31 - 1 (P31)



002HM005179 n°32 - 1 (P32)



002HM005179 n°34 - 1 (P34)



002HM005179 n°35 - 1 (P35)



002HM005179 n°36 - 1 (P36)



002HM005179 n°37 - 1 (P37)



002HM005179 n°38 - 1 (P38)



002HM005179 n°39 - 1 (P39)



002HM005179 n°40 - 1 (P40)




002HM005179 n°41 - 1 (P41)



002HM005179 n°42 - 1 (P42)



002HM005179 n°43 - 1 (P43)

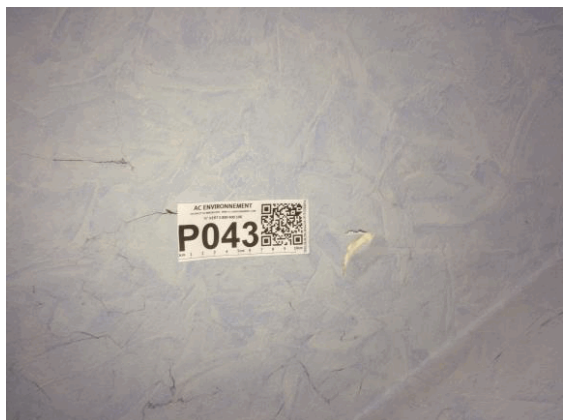

002HM005179 n°44 - 1 (P44)



002HM005179 n°45 - 1 (P45)



002HM005179 n°46 - 1 (P46)



002HM005179 n°47 - 1 (P47)



002HM005179 n°48 - 1 (P48)



002HM005179 n°49 - 1 (P49)



002HM005179 n°50 - 1 (P50)



002HM005179 n°51 - 1 (P51)



002HM005179 n°52 - 1 (P52)



002HM005179 n°53 - 1 (P53)




002HM005179 n°54 - 1 (P54)



002HM005179 n°55 - 1 (P55)



002HM005179 n°56 - 1 (P56)

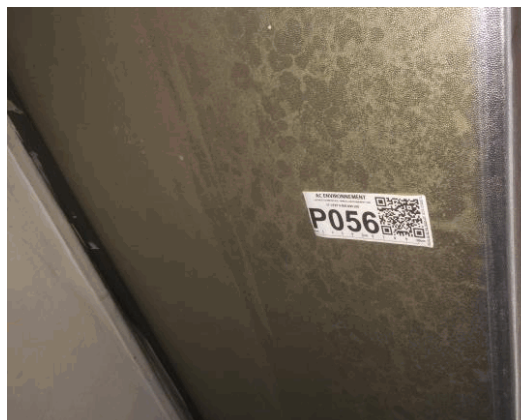

002HM005179 n°57 - 1 (P57)



002HM005179 n°58 - 1 (P58)



002HM005179 n°59 - 1 (P59)



002HM005179 n°60 - 1 (P60)



002HM005179 n°61 - 1 (P61)



002HM005179 n°62 - 1 (P62)



002HM005179 n°63 - 1 (P63)



002HM005179 n°64 - 1 (P64)



002HM005179 n°65 - 1 (P65)



002HM005179 n°66 - 1 (P66)



002HM005179 n°67 - 1 (P67)



002HM005179 n°68 - 1 (P68)



002HM005179 n°69 - 1 (P69)



002HM005179 n°70 - 1 (P70)



002HM005179 n°71 - 1 (P71)



002HM005179 n°72 - 1 (P72)



002HM005179 n°73 - 1 (P73)



002HM005179 n°74 - 1 (P74)




002HM005179 n°75 - 1 (P75)



002HM005179 n°76 - 1 (P76)



002HM005179 n°77 - 1 (P77)

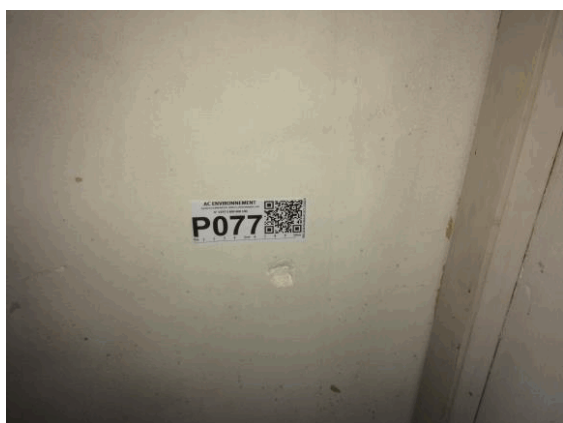

002HM005179 n°78 - 1 (P78)



002HM005179 n°79 - 1 (P79)



002HM005179 n°80 - 1 (P80)



002HM005179 n°81 - 1 (P81)



002HM005179 n°82 - 1 (P82)



002HM005179 n°83 - 1 (P83)



002HM005179 n°84 - 1 (P84)



002HM005179 n°85 - 1 (P85)



002HM005179 n°86 - 1 (P86)



002HM005179 n°87 - 1 (P87)



002HM005179 n°88 - 1 (P88)



002HM005179 n°89 - 1 (P89)



002HM005179 n°90 - 1 (P90)



002HM005179 n°91 - 1 (P91)



002HM005179 n°92 - 1 (P92)



002HM005179 n°93 - 1 (P93)



002HM005179 n°94 - 1 (P94)



002HM005179 n°95 - 1 (P95)



002HM005179 n°96 - 1 (P96)



002HM005179 n°97 - 1 (P97)



002HM005179 n°98 - 1 (P98)



002HM005179 n°99 - 1 (P99)



002HM005179 n°100 - 1 (P100)



002HM005179 n°101 - 1 (P101)



002HM005179 n°102 - 1 (P102)



002HM005179 n°103 - 1 (P103)



002HM005179 n°104 - 1 (P104)



002HM005179 n°105 - 1 (P105)



002HM005179 n°106 - 1 (P106)



002HM005179 n°107 - 1 (P107)



002HM005179 n°108 - 1 (P108)



002HM005179 n°109 - 1 (P109)



002HM005179 n°110 - 1 (P110)



002HM005179 n°111 - 1 (P111)



002HM005179 n°112 - 1 (P112)



002HM005179 n°113 - 1 (P113)



002HM005179 n°114 - 1 (P114)



002HM005179 n°115 - 1 (P115)



002HM005179 n°116 - 1 (P116)



002HM005179 n°117 - 1 (P117)



002HM005179 n°118 - 1 (P118)



002HM005179 n°119 - 1 (P119)



002HM005179 n°120 - 1 (P120)



002HM005179 n°121 - 1 (P121)



002HM005179 n°123 - 1 (P123)



002HM005179 n°124 - 1 (P124)



002HM005179 n°125 - 1 (P125)



002HM005179 n°126 - 1 (P126)



002HM005179 n°127 - 1 (P127)



002HM005179 n°128 - 1 (P128)




002HM005179 n°129 - 1 (P129)



002HM005179 n°130 - 1 (P130)



002HM005179 n°131 - 1 (P131)

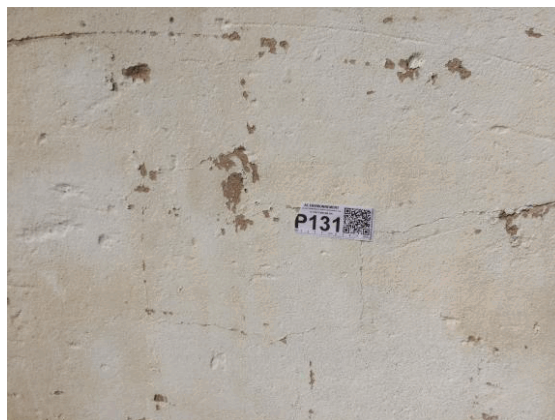

002HM005179 n°132 - 1 (P132)




002HM005179 n°133 - 1 (P133)



002HM005179 n°134 - 1 (P134)



002HM005179 n°135 - 1 (P135)

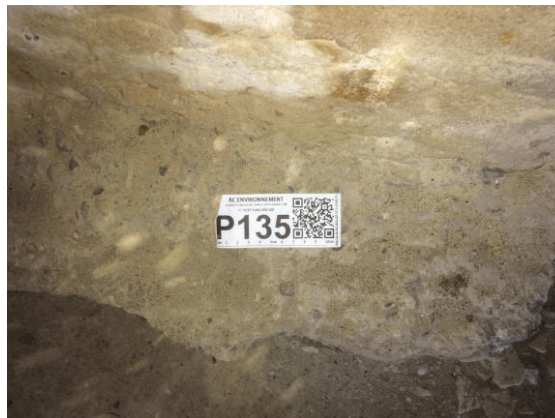

002HM005179 n°136 - 1 (P136)



002HM005179 n°137 - 1 (P137)



002HM005179 n°138 - 1 (P138)



002HM005179 n°139 - 1 (P139)



002HM005179 n°140 - 1 (P140)



002HM005179 n°141 - 1 (P141)



002HM005179 n°142 - 1 (P142)



002HM005179 n°143 - 1 (P143)



002HM005179 n°144 - 1 (P144)



S25 - 1 (A25)



S68 - 1 (A68)



S125 - 1 (A125)



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Ref action	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Ciment Dur Gris - -	Cave - Vol 1 (Dégagement 1)	
P2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ciment Dur Gris - -	Cave - Vol 4 (Local 1)	
P3	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Carton Souple Fibreux Marron Bande peinte Effritable Fibreux Beige - -	Cave - Vol 4 (Local 1)	
P4	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Laine Fibreux Gris - -	Cave - Vol 4 (Local 1)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment Dur Gris - -	Cave - Vol 4 (Local 1)	
P6	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment Dur Gris - -	Cave - Vol 4 (Local 1)	
P7	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment Dur Gris - -	Cave - Vol 4 (Local 1)	
P8	Façades	Menuiseries	Mastic Dur Blanc Gris - -	Cave - Vol 4 (Local 1)	
P9	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment Effritable Gris - -	Cave - Vol 4 (Local 1)	
P10	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau Bitumineux Fibreux Noir Matériau Effritable Blanc - -	Cave - Vol 3 (Dégagement 2)	
P11	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre Effritable Blanc - -	Cave - Vol 3 (Dégagement 2)	
P12	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment Dur Gris - -	Cave - Vol 4 (Local 1)	
P13	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Laine Fibreux Jaune - -	Cave - Vol 4 (Local 1)	
P14	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre Effritable Blanc - -	Cave - Vol 2 (Local chaudière)	
P15	Equipements divers et accessoires	Cuve	Peinture Bitumineux Noir - -	Cave - Vol 2 (Local chaudière)	
P16	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Ciment Effritable Gris - -	Cave - Vol 2 (Local chaudière)	
P17	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment Effritable Gris Matériau Effritable Noir - -	Cave - Vol 2 (Local chaudière)	
P18	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Joint Souple Fibreux Noir Marron - -	Cave - Vol 2 (Local chaudière)	

P19	Equipements divers et accessoires	Tuyauteries	Tresse Souple Fibreux Marron Matériau Effritable Marron - -	Cave - Vol 2 (Local chaudière)
P20	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Panneaux fibres ciment - -	Cave - Vol 2 (Local chaudière)
P21	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment Effritable Gris - -	Cave - Vol 1 (Dégagement 1)
P22	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment Dur Gris Peinture Effritable Orange - -	Cave - Vol 1 (Dégagement 1)
P23	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ciment Dur Gris Matériau Effritable Blanc - -	Cave - Vol 1 (Dégagement 1)
P24	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre Effritable Blanc - -	Cave - Vol 1 (Dégagement 1)
P25	Façades	Menuiseries	Joint Souple Translucide Matériau Effritable Gris - -	RDC - Vol 6 (Entrée 1)
P26	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre Effritable Blanc - -	RDC - Vol 6 (Entrée 1)
P27	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige - -	RDC - Vol 6 (Entrée 1)
P28	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Effritable Gris - -	RDC - Vol 6 (Entrée 1)
P29	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Gris - -	RDC - Vol 6 (Entrée 1)
P30	Façades	Menuiseries	Mastic Dur Beige - -	RDC - Vol 6 (Entrée 1)
P31	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Gris Bois Dur Fibreux Marron Matériau Effritable Blanc - -	RDC - Vol 6 (Entrée 1)
P32	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre Effritable Blanc - -	RDC - Vol 6 (Entrée 1)
P33	Equipements divers et accessoires	Radiateurs	Tresse Souple Fibreux Marron - -	RDC - Vol 6 (Entrée 1)
P34	Equipements divers et accessoires	Radiateurs	Peinture Effritable Marron Noir - -	RDC - Vol 6 (Entrée 1)
P35	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Dur Gris Ciment Dur Gris - -	RDC - Vol 10 (Dégagement 3)

P36	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Gris - -	RDC - Vol 10 (Dégagement 3)
P37	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige Gris - -	RDC - Vol 7 (Magasin)
P38	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Dur Gris Ciment Dur Rose - -	RDC - Vol 7 (Magasin)
P39	Façades	Menuiseries	Joint Souple Translucide - -	RDC - Vol 7 (Magasin)
P40	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre Effritable Blanc Matériau Effritable Orange - -	RDC - Vol 7 (Magasin)
P41	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige Matériau Effritable Gris - -	RDC - Vol 7 (Magasin)
P42	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Gris - -	RDC - Vol 7 (Magasin)
P43	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Gris - -	RDC - Vol 7 (Magasin)
P44	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Gris - -	RDC - Vol 7 (Magasin)
P45	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment Effritable Gris Peinture Effritable Blanc - -	RDC - Vol 12 (Atelier)
P46	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic Effritable Beige Blanc - -	RDC - Vol 12 (Atelier)
P47	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ciment Effritable Gris - -	RDC - Vol 12 (Atelier)
P48	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment Effritable Gris Peinture Effritable Blanc - -	RDC - Vol 12 (Atelier)
P49	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Ciment Effritable Gris Peinture Effritable Blanc - -	RDC - Vol 12 (Atelier)

P50	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Toile Souple Fibreux Blanc - -	RDC - Vol 8 (Bureau 1)
P51	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment Effritable Beige Gris Peinture Effritable Blanc - -	RDC - Vol 11 (Dégagement 4)
P52	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Ciment Effritable Gris Peinture Effritable Blanc - -	RDC - Vol 11 (Dégagement 4)
P53	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc Matériau Effritable Noir - -	RDC - Vol 11 (Dégagement 4)
P54	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment Effritable Beige Gris - -	RDC - Vol 11 (Dégagement 4)
P55	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic Dur Beige Noir - -	RDC - Vol 11 (Dégagement 4)
P56	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Laine Fibreux Jaune Matériau Bitumineux (Hall) Noir Aluminium Souple Gris Carton Fibreux Souple Marron - -	RDC - Vol 13
P57	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plâtre Effritable Blanc - -	RDC - Vol 13 (Hall)
P58	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Ciment Dur Gris Peinture Effritable Blanc - -	RDC - Vol 13 (Hall)
P59	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre Effritable Blanc Ciment Effritable Gris - -	RDC - Vol 13 (Hall)
P60	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Ciment Effritable Gris Peinture Effritable Blanc - -	RDC - Vol 13 (Hall)
P61	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment Effritable Gris Peinture Effritable Blanc - -	RDC - Vol 13 (Hall)
P62	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ciment Dur Gris Matériau Effritable Blanc - -	RDC - Vol 13 (Hall)

P63	Toiture et étanchéité	Plaques ondulées	Plaques en fibres-ciment - -	RDC - Vol 13 (Hall)
P64	Façades	Menuiseries	Mastic Dur Beige Gris - -	RDC - Vol 13 (Hall)
P65	Façades	Menuiseries	Mastic Dur Beige Gris - -	RDC - Vol 13 (Hall)
P66	Equipements divers et accessoires	Tuyauteries	Tresse Souple Fibreux Marron - -	RDC - Vol 9 (Hall d'entrée)
P67	Façades	Menuiseries	Mastic Dur Beige Gris - -	RDC - Vol 9 (Hall d'entrée)
P68	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Toile Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Blanc - -	RDC - Vol 9 (Hall d'entrée)
P69	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Noir - -	RDC - Vol 9 (Hall d'entrée)
P70	Equipements divers et accessoires	Evier	Mastic Dur Blanc Gris - -	R+1 Atelier - Vol 16 (Sanitaires)
P71	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment Effritable Gris Peinture Effritable Gris - -	R+1 Atelier - Vol 16 (Sanitaires)
P72	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ciment Effritable Gris Peinture Effritable Noir - -	R+1 Atelier - Vol 16 (Sanitaires)
P73	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic vitrier - -	R+1 Atelier - Vol 16 (Sanitaires)
P74	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic Effritable Gris - -	R+1 Atelier - Vol 15 (Local 4)
P75	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment Effritable Gris - -	R+1 Atelier - Vol 14 (Local 3)
P76	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment Effritable Gris - -	R+1 Atelier - Vol 14 (Local 3)
P77	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc - -	R+1 (Logement) - Vol 18 (Palier 1)
P78	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc Matériau Effritable Orange - -	R+1 (Logement) - Vol 18 (Palier 1)

P79	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc Matériau Effritable Orange - -	R+1 (Logement) - Vol 18 (Palier 1)
P80	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige - -	R+1 (Logement) - Vol 18 (Palier 1)
P81	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic Effritable Beige Gris Peinture Effritable Blanc - -	R+1 (Logement) - Vol 19 (Entrée 2)
P82	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit Effritable Blanc Matériau Effritable Gris - -	R+1 (Logement) - Vol 19 (Entrée 2)
P83	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Plâtre Effritable Blanc Rouge Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Beige - -	R+1 (Logement) - Vol 20 (Cuisine)
P84	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Bleu Blanc - -	R+1 (Logement) - Vol 20 (Cuisine)
P85	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Effritable Gris - -	R+1 (Logement) - Vol 20 (Cuisine)
P86	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc - -	R+1 (Logement) - Vol 20 (Cuisine)
P87	Equipements divers et accessoires	Evier	Tampon Bitumineux Noir - -	R+1 (Logement) - Vol 20 (Cuisine)
P88	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Effritable Gris Enduit Effritable Blanc - -	R+1 (Logement) - Vol 20 (Cuisine)
P89	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc Beige - -	R+1 (Logement) - Vol 20 (Cuisine)
P90	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Souple Blanc Beige Gris - -	R+1 (Logement) - Vol 20 (Cuisine)
P91	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Dur Gris - -	R+1 (Logement) - Vol 23 (W.c 2)

P92	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Gris - -	R+1 (Logement) - Vol 23 (W.c 2)
P93	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc - -	R+1 (Logement) - Vol 23 (W.c 2)
P94	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc Gris - -	R+1 (Logement) - Vol 23 (W.c 2)
P95	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Toile Fibreux Blanc Plâtre Effritable Blanc - -	R+1 (Logement) - Vol 24 (Salle d'eau 1)
P96	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Gris - -	R+1 (Logement) - Vol 24 (Salle d'eau 1)
P97	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plâtre Effritable Blanc - -	R+1 (Logement) - Vol 24 (Salle d'eau 1)
P98	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Dur Blanc Gris -	R+1 (Logement) - Vol 24 (Salle d'eau 1)
P99	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige - -	R+1 (Logement) - Vol 29 (Séjour)
P100	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre Effritable Blanc Rouge - -	R+1 (Logement) - Vol 29 (Séjour)
P101	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc - -	R+1 (Logement) - Vol 29 (Séjour)
P102	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Plâtre Effritable Blanc Rouge Enduit Effritable Blanc - -	R+1 (Logement) - Vol 29 (Séjour)
P103	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre Effritable Blanc Rouge Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc - -	R+1 (Logement) - Vol 28 (Chambre 3)
P104	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc - -	R+1 (Logement) - Vol 26 (Chambre 2)

P105	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Ciment Effritable Beige Gris Enduit Effritable Beige Peinture Effritable Beige - -	R+1 (Logement) - Vol 27 (Balcon)
P106	Façades	Garde-corps	Peinture Effritable Multicolore - -	R+1 (Logement) - Vol 27 (Balcon)
P107	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ciment Dur Gris Matériau Effritable Marron - -	R+1 (Logement) - Vol 27 (Balcon)
P108	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre Effritable Fibreux Blanc Marron - -	R+1 (Logement) - Vol 30 (Bureau 3)
P109	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Vert Beige - -	R+2 (Logement) - Vol 31 (Palier 2)
P110	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige Vert - -	R+2 (Logement) - Vol 31 (Palier 2)
P111	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Souple Fibreux Marron Noir Peinture Effritable Gris Marron Colle Souple Jaune - -	R+2 (Logement) - Vol 31 (Palier 2)
P112	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Bois Dur Fibreux Marron Peinture Effritable Blanc - -	R+2 (Logement) - Vol 37 (Bureau 4)
P113	Equipements divers et accessoires	Lavabo	Joint Souple Translucide Enduit Effritable Blanc Beige - -	R+2 (Logement) - Vol 34 (Salle d'eau 2)
P114	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment Effritable Gris - -	R+2 (Logement) - Vol 35 (Débaras 2)
P115	Toiture et étanchéité	Elément sous toiture	Laine Fibreux Jaune - -	R+2 (Logement) - Vol 33 (Débaras 1)
P116	Façades	Murs	Ciment Effritable Beige Gris Enduit Effritable Beige Peinture Effritable Beige - -	Façade - Vol 40 (Façade 1)

P117	Façades	Murs	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Marron - -	Façade - Vol 40 (Façade 1)
P118	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ciment Effritable Gris - -	Façade - Vol 40 (Façade 1)
P119	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Dur Gris - -	Façade - Vol 40 (Façade 1)
P120	Façades	Murs	Ciment Effritable Beige Gris Peinture Effritable Blanc - -	Façade - Vol 41 (Façade 2)
P121	Façades	Murs	Ciment Effritable Beige Gris Peinture Effritable Gris - -	Façade - Vol 41 (Façade 2)
P122	Toiture et étanchéité	Plaques	Fibres-ciment Dur Fibreux Gris Matériau Effritable Fibreux Noir - -	Façade - Vol 40 (Façade 1)
P123	Façades	Porte	Peinture Effritable Gris Rouge - -	Façade - Vol 42 (Façade 3)
P124	Toiture et étanchéité	Plaques ondulées	Fibres-ciment Dur Fibreux Gris - -	Façade - Vol 43 (Façade 4)
P125	Toiture et étanchéité	Plaques ondulées	Fibres-ciment Dur Fibreux Gris - -	Façade - Vol 43 (Façade 4)
P126	Equipements divers et accessoires	Equipement électrique	Matériau Bitumineux Fibreux Noir - -	Façade - Vol 42 (Façade 3)
P127	Façades	Menuiseries	Mastic Dur Beige Gris - -	Façade - Vol 43 (Façade 4)
P128	Façades	Murs	Ciment Dur Gris - -	Façade - Vol 43 (Façade 4)
P129	Façades	Murs	Ciment Effritable Beige Gris Matériau Effritable Blanc - -	Façade - Vol 43 (Façade 4)
P130	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ciment Effritable Gris Matériau Effritable Blanc - -	Façade - Vol 42 (Façade 3)
P131	Façades	Murs	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Beige - -	Façade - Vol 42 (Façade 3)

P132	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ciment Effritable Gris Matériau Effritable Rouge Noir - -	Dépendance RDC - Vol 44 (Dépendance 1)
P133	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment Effritable Gris - -	Dépendance RDC - Vol 44 (Dépendance 1)
P134	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment Effritable Gris Matériau Effritable Marron Rouge - -	Dépendance RDC - Vol 44 (Dépendance 1)
P135	Façades	Murs	Ciment Dur Gris - -	Dépendance RDC - Vol 44 (Dépendance 1)
P136	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment Effritable Gris - -	Dépendance RDC - Vol 44 (Dépendance 1)
P137	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre Pulvérulent Beige Gris Peinture Effritable Gris - -	Dépendance RDC - Vol 44 (Dépendance 1)
P138	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc Matériau Effritable Orange - -	Dépendance RDC - Vol 44 (Dépendance 1)
P139	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Gris - -	Dépendance RDC - Vol 44 (Dépendance 2)
P140	Façades	Menuiseries	Mastic Dur Beige Gris Matériau Effritable Noir Orange Peinture Effritable Rouge - -	Dépendance RDC - Vol 44 (Dépendance 2)
P141	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau Fibreux Beige Marron - -	Dépendance RDC - Vol 44 (Dépendance 2)
P142	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ciment Dur Gris Peinture Effritable Bleu - -	Dépendance R+1 - Vol 46 (Dépendance 3)
P143	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau Souple Fibreux Marron Noir -	Dépendance RDC - Vol 44 (Dépendance 1)
P144	Façades	Murs	Ciment Effritable Gris - -	Façade - Vol 42 (Façade 3)

CHANTIER

COORDONNÉES DESTINATAIRE

Référence C012018313742
Adresse Commande : 002HM005179
Affaire : FRICHE FUNFROCK
42 Rue du Docteur Michel Deutsch
67250 SOULTZ SOUS FORETS

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Gentilly, le 14/09/2018

RAPPORT DE SYNTHÈSE DOSSIER MATÉRIAU n°C012018313742 (144 prélèvements) RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329198

Date de réception	10/09/2018		Date de préparation	11/09/2018		Date d'analyse	12/09/2018		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002HM005179_001 Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits ciment Vol 1 (Dégagement 1)	1	Ciment	Dur	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●
Remarque	RAS								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329199

Date de réception	10/09/2018		Date de préparation	11/09/2018		Date d'analyse	12/09/2018	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002HM005179_002 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre (base ciment) Vol 4 (Local 1)	1	Ciment	Dur	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté
Remarque	RAS							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329200

Date de réception	10/09/2018		Date de préparation	11/09/2018		Date d'analyse	12/09/2018		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002HM005179_003	1	Carton	Souple Fibreux	Marron	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Conduits, canalisations et équipements	2	Bande peinte	Effrifiable Fibreux	Beige	Acétone				
/ Conduit eau / Enveloppe de calorifuge									
Vol 4 (Local 1)									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329201

Date de réception	10/09/2018		Date de préparation	11/09/2018		Date d'analyse	12/09/2018		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002HM005179_004 Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / Calorifugeage Vol 4 (Local 1)	1	Laine	Fibreux	Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●
Remarque	RAS								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329202

Date de réception	10/09/2018		Date de préparation	11/09/2018		Date d'analyse	12/09/2018		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002HM005179_005 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Joint de scellement Vol 4 (Local 1)	1	Ciment	Dur	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●
Remarque	RAS								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329203

Date de réception	10/09/2018		Date de préparation	11/09/2018		Date d'analyse	12/09/2018		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002HM005179_006 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit de rebouchage Vol 4 (Local 1)	1	Ciment	Dur	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●
Remarque	RAS								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329204

Date de réception	10/09/2018			Date de préparation	11/09/2018		Date d'analyse	12/09/2018		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat		
002HM005179_007 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment Vol 4 (Local 1)	1	Ciment	Dur	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●	
Remarque	RAS									

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329205

Date de réception	10/09/2018		Date de préparation	11/09/2018		Date d'analyse	12/09/2018		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002HM005179_008	1	Mastic	Dur	Blanc Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Façades / Menuiseries / Mastic vitrier									
Vol 4 (Local 1)									
Remarque	RAS								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329206

Date de réception	10/09/2018		Date de préparation	11/09/2018		Date d'analyse	12/09/2018		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002HM005179_009 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit de rebouchage Vol 4 (Local 1)	1	Ciment	Effritable	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●
Remarque	RAS								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329207

Date de réception		10/09/2018		Date de préparation		12/09/2018		Date d'analyse		12/09/2018	
Description client		Couche	Matière	Aspect		Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002HM005179_010		1	Matériau	Bitumineux Fibreux		Noir	Attaque chimique :	3	MET*	Non détecté	
Parois verticales intérieures et enduits		2	Matériau	Effrifiable		Blanc	Acétone,Chloroforme				
/ Murs et cloisons / Bande anti-capillarité											
Vol 3 (Dégagement 2)											
Remarque		Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.									

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329208

Date de réception		10/09/2018		Date de préparation		11/09/2018		Date d'analyse		12/09/2018	
Description client		Couche	Matière	Aspect		Couleur		Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002HM005179_011		1	Plâtre	Effritable		Blanc		Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté
Parois verticales intérieures et enduits								Acétone			
/ Murs et cloisons / Enduit de rebouchage											
Vol 3 (Dégagement 2)											
Remarque		RAS									

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329209

Date de réception	10/09/2018			Date de préparation	11/09/2018		Date d'analyse	12/09/2018		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat		
002HM005179_012 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment Vol 4 (Local 1)	1	Ciment	Dur	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●	
Remarque	RAS									

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329210

Date de réception	10/09/2018			Date de préparation	11/09/2018		Date d'analyse	12/09/2018		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat		
002HM005179_013 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Isolant Vol 4 (Local 1)	1	Laine	Fibreux	Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●	
Remarque	RAS									

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329211

Date de réception		Date de préparation			Date d'analyse		12/09/2018		
Description client		Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002HM005179_014 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit de rebouchage Vol 2 (Local chaudière)		1	Plâtre	Effritable	Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
Remarque	RAS								



RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329212

Date de réception	10/09/2018			Date de préparation	12/09/2018		Date d'analyse	12/09/2018		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat		
002HM005179_015 Équipements divers et accessoires / Cuve / Peinture Vol 2 (Local chaudière)	1	Peinture	Bitumineux	Noir	Attaque chimique : Chloroforme	2	MET*	Non détecté	●	
Remarque	RAS									

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329213

Date de réception	10/09/2018		Date de préparation	11/09/2018		Date d'analyse	12/09/2018		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002HM005179_016 Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / Enduit de rebouchage Vol 2 (Local chaudière)	1	Ciment	Effratable	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●
Remarque	RAS								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329214

Date de réception	10/09/2018		Date de préparation	11/09/2018		Date d'analyse	12/09/2018		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002HM005179_017	1	Ciment	Effritable	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Matériau	Effritable	Noir	Acétone,Acide chlorhydrique				
/ Murs et cloisons / Enduit de rebouchage									
Vol 2 (Local chaudière)									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329215

Date de réception	10/09/2018		Date de préparation	12/09/2018		Date d'analyse	12/09/2018		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002HM005179_018 Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / Joint entre éléments Vol 2 (Local chaudière)	1	Joint	Souple Fibreux	Noir Marron	Attaque chimique : Acétone	2	MET*	Non détecté	●
Remarque	RAS								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329216

Date de réception	10/09/2018		Date de préparation	12/09/2018		Date d'analyse	12/09/2018		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002HM005179_019	1	Tresse	Souple Fibreux	Marron	Attaque chimique :	2	MET*	Non détecté	●
Equipements divers et accessoires /	2	Matériau	Effritable	Marron	Acétone				
Tuyauteries / Tresses									
Vol 2 (Local chaudière)									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329217

Date de réception	10/09/2018		Date de préparation	11/09/2018		Date d'analyse	12/09/2018		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002HM005179_020	1	Fibres-ciment	Dur Fibreux	Marron	Attaque chimique :	1	MET*	Détecté : Chrysotile	●
Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Panneaux fibres ciment	2	Peinture	Effritable	Beige	Acétone			Crocidolite	
Vol 2 (Local chaudière)									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329218

Date de réception	10/09/2018			Date de préparation	11/09/2018		Date d'analyse	12/09/2018		
Description client	Couche	Matière		Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002HM005179_021 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment Vol 1 (Dégagement 1)	1	Ciment		Effrifiable	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●
Remarque	RAS									

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329219

Date de réception	10/09/2018		Date de préparation	11/09/2018		Date d'analyse	12/09/2018		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002HM005179_022	1	Ciment	Dur	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit de rebouchage Vol 1 (Dégagement 1)	2	Peinture	Effritable	Orange	Acétone,Acide chlorhydrique				
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329220

Date de réception	10/09/2018		Date de préparation	11/09/2018		Date d'analyse	12/09/2018		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002HM005179_023	1	Ciment	Dur	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Revêtement de sol / Revêtement de sol	2	Matériau	Effratable	Blanc	Acétone,Acide chlorhydrique				
/ Chape maigre (base ciment)									
Vol 1 (Dégagement 1)									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								



RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329221

Date de réception	10/09/2018			Date de préparation	11/09/2018		Date d'analyse	12/09/2018		
Description client	Couche	Matière		Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002HM005179_024	1	Plâtre		Effritable	Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●
Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre Vol 1 (Dégagement 1)										
Remarque	RAS									

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329222

Date de réception	10/09/2018		Date de préparation	11/09/2018		Date d'analyse	12/09/2018		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002HM005179_025	1	Joint	Souple	Translucide	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Façades / Menuiseries / Joint vitrier	2	Matériau	Effrifiable	Gris	Acétone				
Vol 6 (Entrée 1)									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329223

Date de réception	10/09/2018		Date de préparation	11/09/2018		Date d'analyse	12/09/2018		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002HM005179_026	1	Plâtre	Effritable	Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●
Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit de rebouchage Vol 6 (Entrée 1)									
Remarque	RAS								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329224

Date de réception	10/09/2018		Date de préparation	11/09/2018		Date d'analyse	12/09/2018		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002HM005179_027	1	Plâtre	Effrifiable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Papier	Souple Fibreux	Beige	Acétone				
/ Murs et cloisons / Enduits plâtre									
Vol 6 (Entrée 1)									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329225

Date de réception	10/09/2018		Date de préparation	11/09/2018		Date d'analyse	12/09/2018		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002HM005179_028 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage Vol 6 (Entrée 1)	1	Colle	Effratable	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●
Remarque	RAS								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329226

Date de réception	10/09/2018		Date de préparation	11/09/2018		Date d'analyse	12/09/2018		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002HM005179_029	1	Plâtre	Effritable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Plafond et faux-plafonds / Plafonds /	2	Peinture	Effritable	Gris	Acétone				
Enduits plâtre									
Vol 6 (Entrée 1)									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329227

Date de réception	10/09/2018		Date de préparation	12/09/2018		Date d'analyse	12/09/2018		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002HM005179_030	1	Mastic	Dur	Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●
Façades / Menuiseries / Mastic vitrier Vol 6 (Entrée 1)									
Remarque	RAS								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329228

Date de réception	10/09/2018		Date de préparation	12/09/2018		Date d'analyse	12/09/2018		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002HM005179_031	1	Colle	Dur	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe)	2	Bois	Dur Fibreux	Marron	Acétone,Acide chlorhydrique				
	3	Matériau	Effritable	Blanc					
Vol 6 (Entrée 1)									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329229

Date de réception	10/09/2018		Date de préparation	12/09/2018		Date d'analyse	12/09/2018		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002HM005179_032	1	Plâtre	Effrifiable	Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●
Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre Vol 6 (Entrée 1)									
Remarque	RAS								



RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329230

Date de réception	10/09/2018			Date de préparation	12/09/2018		Date d'analyse	12/09/2018		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat		
002HM005179_033	1	Tresse	Souple Fibreux	Marron	Attaque chimique : Acétone	2	MET*	Non détecté	●	
Equipements divers et accessoires / Radiateurs / Tresses Vol 6 (Entrée 1)										
Remarque	RAS									

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329231

Date de réception	10/09/2018			Date de préparation	12/09/2018		Date d'analyse	12/09/2018		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat		
002HM005179_034	1	Peinture	Effritable	Marron Noir	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●	
Equipements divers et accessoires / Radiateurs / Peinture Vol 6 (Entrée 1)										
Remarque	RAS									

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329232

Date de réception	10/09/2018		Date de préparation	12/09/2018		Date d'analyse	12/09/2018		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002HM005179_035	1	Colle	Dur	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Revêtement de sol / Revêtement de sol	2	Ciment	Dur	Gris	Acétone,Acide chlorhydrique				
/ Colles de carrelage Vol 10 (Dégagement 3)									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329233

Date de réception	10/09/2018		Date de préparation	12/09/2018		Date d'analyse	12/09/2018		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002HM005179_036	1	Plâtre	Effritable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Peinture	Effritable	Gris	Acétone				
/ Murs et cloisons / Enduits plâtre									
Vol 10 (Dégagement 3)									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329234

Date de réception	10/09/2018		Date de préparation	12/09/2018		Date d'analyse	12/09/2018		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002HM005179_037	1	Plâtre	Effritable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Peinture	Effritable	Beige Gris	Acétone				
/ Gaines et coffre verticaux / Enduits plâtre Vol 7 (Magasin)									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329235

Date de réception	10/09/2018		Date de préparation	12/09/2018		Date d'analyse	12/09/2018		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002HM005179_038	1	Colle	Dur	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Revêtement de sol / Revêtement de sol	2	Ciment	Dur	Rose	Acétone,Acide chlorhydrique				
/ Colles de carrelage									
Vol 7 (Magasin)									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329236

Date de réception	10/09/2018		Date de préparation	12/09/2018		Date d'analyse	12/09/2018		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002HM005179_039	1	Joint	Souple	Translucide	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●
Façades / Menuiseries / Joint vitrier Vol 7 (Magasin)									
Remarque	RAS								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329237

Date de réception	10/09/2018		Date de préparation	12/09/2018		Date d'analyse	12/09/2018		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002HM005179_040	1	Plâtre	Effrifiable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Matériau	Effrifiable	Orange	Acétone				
/ Murs et cloisons / Enduits plâtre									
Vol 7 (Magasin)									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329238

Date de réception	10/09/2018		Date de préparation	11/09/2018		Date d'analyse	12/09/2018		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002HM005179_041	1	Plâtre	Effrifiable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Peinture	Effrifiable	Beige	Acétone				
/ Poteaux (périphériques et intérieurs) /	3	Matériau	Effrifiable	Gris					
Enduits plâtre									
Vol 7 (Magasin)									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.								



RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329239

Date de réception	10/09/2018			Date de préparation	11/09/2018		Date d'analyse	12/09/2018		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat		
002HM005179_042	1	Colle	Dur	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●	
Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe)										
Vol 7 (Magasin)										
Remarque	RAS									

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329240

Date de réception	10/09/2018		Date de préparation	11/09/2018		Date d'analyse	12/09/2018		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002HM005179_043	1	Plâtre	Effritable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Plafond et faux-plafonds / Plafonds /									
Enduits plâtre									
Vol 7 (Magasin)									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329241

Date de réception	10/09/2018		Date de préparation	11/09/2018		Date d'analyse	12/09/2018		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002HM005179_044	1	Plâtre	Effritable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Peinture	Effritable	Gris	Acétone				
/ Cloisons légères ou préfabriquées / Enduits plâtre									
Vol 7 (Magasin)									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329242

Date de réception	10/09/2018		Date de préparation	11/09/2018		Date d'analyse	12/09/2018		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002HM005179_045	1	Ciment	Effrifiable	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Peinture	Effrifiable	Blanc	Acétone,Acide chlorhydrique				
/ Murs et cloisons / Joint de scellement									
Vol 12 (Atelier)									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329243

Date de réception	10/09/2018			Date de préparation	14/09/2018		Date d'analyse	14/09/2018		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat		
002HM005179_046	1	Mastic	Effratable	Beige Blanc	Attaque chimique :	2	MET*	Non détecté	●	
Parois verticales intérieures et enduits										
/ Menuiseries / Mastic vitrier										
Vol 12 (Atelier)										
Remarque	RAS									

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329244

Date de réception	10/09/2018			Date de préparation	11/09/2018		Date d'analyse	12/09/2018		
Description client	Couche	Matière		Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002HM005179_047	1	Ciment		Effrifiable	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●
Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre (base ciment)										
Vol 12 (Atelier)										
Remarque	RAS									

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329245

Date de réception	10/09/2018		Date de préparation	11/09/2018		Date d'analyse	12/09/2018		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002HM005179_048	1	Ciment	Effrifiable	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Peinture	Effrifiable	Blanc	Acétone,Acide chlorhydrique				
/ Murs et cloisons / Enduits ciment									
Vol 12 (Atelier)									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329246

Date de réception	10/09/2018		Date de préparation	11/09/2018		Date d'analyse	12/09/2018		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002HM005179_049	1	Ciment	Effritable	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Conduits, canalisations et équipements	2	Peinture	Effritable	Blanc	Acétone,Acide chlorhydrique				
/ Conduit eau / Joint entre éléments									
Vol 12 (Atelier)									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329247

Date de réception	10/09/2018		Date de préparation	11/09/2018		Date d'analyse	12/09/2018		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002HM005179_050	1	Toile	Souple Fibreux	Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●
Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués Vol 8 (Bureau 1)									
Remarque	RAS								



RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329248

Date de réception	10/09/2018		Date de préparation	11/09/2018		Date d'analyse	12/09/2018		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002HM005179_051	1	Ciment	Effrifiable	Beige Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Peinture	Effrifiable	Blanc	Acétone,Acide chlorhydrique				
/ Murs et cloisons / Enduits ciment									
Vol 11 (Dégagement 4)									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329249

Date de réception	10/09/2018		Date de préparation	11/09/2018		Date d'analyse	12/09/2018		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002HM005179_052	1	Ciment	Effrifiable	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Plafond et faux-plafonds / Plafonds /	2	Peinture	Effrifiable	Blanc	Acétone,Acide chlorhydrique				
Enduits ciment									
Vol 11 (Dégagement 4)									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329250

Date de réception	10/09/2018		Date de préparation	11/09/2018		Date d'analyse	12/09/2018		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002HM005179_053	1	Peinture	Effrifiable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	
Parois verticales intérieures et enduits	2	Enduit	Effrifiable	Blanc	Acétone				
/ Murs et cloisons / Enduits plâtre	3	Matériau	Effrifiable	Noir					
Vol 11 (Dégagement 4)									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329251

Date de réception	10/09/2018			Date de préparation	11/09/2018		Date d'analyse	12/09/2018		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat		
002HM005179_054	1	Ciment	Effratable	Beige Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●	
Parois verticales intérieures et enduits					Acétone,Acide chlorhydrique					
/ Murs et cloisons / Enduits ciment										
Vol 11 (Dégagement 4)										
Remarque	RAS									

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329252

Date de réception	10/09/2018		Date de préparation	13/09/2018		Date d'analyse	13/09/2018		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002HM005179_055	1	Mastic	Dur	Beige Noir	Attaque chimique :	2	MET*	Non détecté	●
Parois verticales intérieures et enduits					Acétone				
/ Menuiseries / Mastic vitrier									
Vol 11 (Dégagement 4)									
Remarque	RAS								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329253

Date de réception	10/09/2018		Date de préparation	11/09/2018		Date d'analyse	12/09/2018		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002HM005179_056	1	Laine	Fibreux	Jaune	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	
Plafond et faux-plafonds / Faux	2	Matériau	Bitumineux	Noir	Acétone,Chloroforme				
plafonds / Panneaux et plaques	3	Aluminium	Souple	Gris					
Vol 13 (Hall)	4	Carton	Fibreux Souple	Marron					
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1. Phase 1 non accréditée car comportant plus de 3 couches.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329254

Date de réception	10/09/2018			Date de préparation	11/09/2018		Date d'analyse	12/09/2018		
Description client	Couche	Matière		Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002HM005179_057	1	Plâtre		Effrifiable	Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●
Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Colle de béton cellulaire Vol 13 (Hall)										
Remarque	RAS									

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329255

Date de réception	10/09/2018		Date de préparation	11/09/2018		Date d'analyse	12/09/2018		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002HM005179_058	1	Ciment	Dur	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Enduits ciment Vol 13 (Hall)	2	Peinture	Effritable	Blanc	Acétone,Acide chlorhydrique				
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								



RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329256

Date de réception	10/09/2018		Date de préparation	11/09/2018		Date d'analyse	12/09/2018	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002HM005179_059	1	Plâtre	Effritable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Ciment	Effritable	Gris	Acétone,Acide chlorhydrique			
/ Murs et cloisons / Enduit de rebouchage								
Vol 13 (Hall)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329257

Date de réception	10/09/2018		Date de préparation	11/09/2018		Date d'analyse	12/09/2018	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002HM005179_060	1	Ciment	Effritable	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Peinture	Effritable	Blanc	Acétone,Acide chlorhydrique			
/ Gaines et coffre verticaux / Enduits ciment								
Vol 13 (Hall)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329258

Date de réception	10/09/2018		Date de préparation	12/09/2018		Date d'analyse	12/09/2018	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002HM005179_061	1	Ciment	Effritable	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Peinture	Effritable	Blanc	Acétone,Acide chlorhydrique			
/ Murs et cloisons / Enduits ciment								
Vol 13 (Hall)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329259

Date de réception	10/09/2018		Date de préparation	12/09/2018		Date d'analyse	12/09/2018	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002HM005179_062	1	Ciment	Dur	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Revêtement de sol / Revêtement de sol	2	Matériau	Effritable	Blanc	Acétone,Acide chlorhydrique			
/ Chape maigre (base ciment)								
Vol 13 (Hall)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329260

Date de réception	10/09/2018		Date de préparation	12/09/2018		Date d'analyse	12/09/2018	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002HM005179_063	1	Plaque	Dur Fibreux	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Détecté : Chrysotile ●
Toiture et étanchéité / Plagues ondulées / Plagues en fibres-ciment					Acétone			
Vol 13 (Hall)								
Remarque	RAS							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329261

Date de réception	10/09/2018		Date de préparation	12/09/2018		Date d'analyse	12/09/2018	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002HM005179_064	1	Mastic	Dur	Beige Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Façades / Menuiseries / Mastic vitrier					Acétone			
Vol 13 (Hall)								
Remarque	RAS							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329262

Date de réception	10/09/2018		Date de préparation	12/09/2018		Date d'analyse	12/09/2018	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002HM005179_065	1	Mastic	Dur	Beige Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Façades / Menuiseries / Reprise d'étanchéité					Acétone			
Vol 13 (Hall)								
Remarque	RAS							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329263

Date de réception	10/09/2018		Date de préparation	12/09/2018		Date d'analyse	12/09/2018	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002HM005179_066	1	Tresse	Souple Fibreux	Marron	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Equipements divers et accessoires / Tuyauteries / Tresses					Acétone			
Vol 9 (Hall d'entrée)								
Remarque	RAS							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329264

Date de réception	10/09/2018		Date de préparation	12/09/2018		Date d'analyse	12/09/2018	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002HM005179_067	1	Mastic	Dur	Beige Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Façades / Menuiseries / Mastic vitrier					Acétone			
Vol 9 (Hall d'entrée)								
Remarque	RAS							



RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329265

Date de réception	10/09/2018		Date de préparation	12/09/2018		Date d'analyse	12/09/2018		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002HM005179_068	1	Toile	Souple Fibreux	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Plafond et faux-plafonds / Plafonds /	2	Enduit	Effritable	Blanc	Acétone				
Jonction entre panneaux préfabriqués									
Vol 9 (Hall d'entrée)									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329266

Date de réception	10/09/2018		Date de préparation	12/09/2018		Date d'analyse	12/09/2018		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002HM005179_069	1	Plâtre	Effritable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Peinture	Effritable	Noir	Acétone				
/ Murs et cloisons / Enduit de rebouchage									
Vol 9 (Hall d'entrée)									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329267

Date de réception	10/09/2018		Date de préparation	12/09/2018		Date d'analyse	12/09/2018		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002HM005179_070	1	Mastic	Dur	Blanc Gris	Attaque chimique : Acétone	2	MET*	Non détecté	●
Equipements divers et accessoires / Evier / Mastic étanchéité Vol 16 (Sanitaires)									
Remarque	RAS								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329268

Date de réception	10/09/2018		Date de préparation	12/09/2018		Date d'analyse	12/09/2018		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002HM005179_071	1	Ciment	Effrifiable	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Peinture	Effrifiable	Gris	Acétone,Acide chlorhydrique				
/ Murs et cloisons / Enduits ciment									
Vol 16 (Sanitaires)									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329269

Date de réception	10/09/2018		Date de préparation	12/09/2018		Date d'analyse	12/09/2018		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002HM005179_072	1	Ciment	Effrifiable	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Revêtement de sol / Revêtement de sol	2	Peinture	Effrifiable	Noir	Acétone,Acide chlorhydrique				
/ Chape maigre (base ciment)									
Vol 16 (Sanitaires)									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329270

Date de réception	10/09/2018			Date de préparation	13/09/2018		Date d'analyse	13/09/2018		
Description client	Couche	Matière		Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002HM005179_073	1	Mastic		Effrifiable	Gris	Attaque chimique : Acétone	2	MET*	Déecté : Chrysotile	●
Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier Vol 16 (Sanitaires)										
Remarque	RAS									

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329271

Date de réception	10/09/2018			Date de préparation	14/09/2018		Date d'analyse	14/09/2018		
Description client	Couche	Matière		Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002HM005179_074	1	Mastic		Effratable	Gris	Attaque chimique :	2	MET*	Non détecté	●
Parois verticales intérieures et enduits										
/ Menuiseries / Mastic vitrier										
Vol 15 (Local 4)										
Remarque	RAS									

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329272

Date de réception	10/09/2018			Date de préparation	12/09/2018		Date d'analyse	12/09/2018		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat		
002HM005179_075	1	Ciment	Effratable	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●	
Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Joint de scellement Vol 14 (Local 3)										
Remarque	RAS									

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329273

Date de réception	10/09/2018		Date de préparation	12/09/2018		Date d'analyse	12/09/2018		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002HM005179_076	1	Ciment	Effratable	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Parois verticales intérieures et enduits					Acétone,Acide chlorhydrique				
/ Murs et cloisons / Joint de scellement									
Vol 14 (Local 3)									
Remarque	RAS								



RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329274

Date de réception	10/09/2018		Date de préparation	12/09/2018		Date d'analyse	12/09/2018	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002HM005179_077	1	Plâtre	Effritable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Peinture	Effritable	Blanc	Acétone			
/ Murs et cloisons / Enduits plâtre								
Vol 18 (Palier 1)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329275

Date de réception	10/09/2018		Date de préparation	12/09/2018		Date d'analyse	12/09/2018	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002HM005179_078	1	Plâtre	Effritable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Peinture	Effritable	Blanc	Acétone			
/ Murs et cloisons / Enduits plâtre	3	Matériau	Effritable	Orange				
Vol 18 (Palier 1)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329276

Date de réception	10/09/2018		Date de préparation	12/09/2018		Date d'analyse	12/09/2018	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002HM005179_079	1	Plâtre	Effritable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Peinture	Effritable	Blanc	Acétone			
/ Murs et cloisons / Enduits plâtre	3	Matériau	Effritable	Orange				
Vol 18 (Palier 1)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329277

Date de réception	10/09/2018		Date de préparation	12/09/2018		Date d'analyse	12/09/2018	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002HM005179_080	1	Plâtre	Effritable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Plafond et faux-plafonds / Plafonds /	2	Peinture	Effritable	Beige	Acétone			
Enduits plâtre								
Vol 18 (Palier 1)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329278

Date de réception	10/09/2018		Date de préparation	14/09/2018		Date d'analyse	14/09/2018	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002HM005179_081	1	Mastic	Effritable	Beige Gris	Attaque chimique :	2	MET*	Non détecté ●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Peinture	Effritable	Blanc	Acétone			
/ Menuiseries / Mastic vitrier								
Vol 19 (Entrée 2)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329279

Date de réception	10/09/2018		Date de préparation	11/09/2018		Date d'analyse	12/09/2018	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002HM005179_082	1	Enduit	Effritable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Matériau	Effritable	Gris	Acétone			
/ Murs et cloisons / Crépi								
Vol 19 (Entrée 2)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329280

Date de réception	10/09/2018		Date de préparation	11/09/2018		Date d'analyse	12/09/2018	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002HM005179_083	1	Plâtre	Effritable	Blanc Rouge	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Enduit	Effritable	Blanc	Acétone			
/ Gaines et coffre verticaux / Enduits	3	Peinture	Effritable	Beige				
plâtre								
Vol 20 (Cuisine)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329281

Date de réception	10/09/2018		Date de préparation	11/09/2018		Date d'analyse	12/09/2018	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002HM005179_084	1	Plâtre	Effritable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Peinture	Effritable	Bleu Blanc	Acétone			
/ Murs et cloisons / Enduits plâtre								
Vol 20 (Cuisine)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329282

Date de réception	10/09/2018		Date de préparation	11/09/2018		Date d'analyse	12/09/2018	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002HM005179_085	1	Colle	Effritable	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Revêtement de sol / Revêtement de sol					Acétone,Acide			
/ Colles de carrelage								
Vol 20 (Cuisine)								
Remarque	RAS							



RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329283

Date de réception	10/09/2018		Date de préparation	11/09/2018		Date d'analyse	12/09/2018		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002HM005179_086	1	Plâtre	Effritable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits plâtre	2	Peinture	Effritable	Blanc	Acétone				
Vol 20 (Cuisine)									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329284

Date de réception	10/09/2018			Date de préparation	12/09/2018		Date d'analyse	12/09/2018		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat		
002HM005179_087	1	Tampon	Bitumineux	Noir	Attaque chimique :	2	MET*	Non détecté	●	
Equipements divers et accessoires /										
Evier / Tampon bitumineux										
Vol 20 (Cuisine)										
Remarque	RAS									

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329285

Date de réception	10/09/2018		Date de préparation	11/09/2018		Date d'analyse	12/09/2018		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002HM005179_088	1	Colle	Effritable	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe)	2	Enduit	Effritable	Blanc	Acétone,Acide chlorhydrique				
Vol 20 (Cuisine)									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329286

Date de réception	10/09/2018		Date de préparation	11/09/2018		Date d'analyse	12/09/2018		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002HM005179_089	1	Plâtre	Effritable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Peinture	Effritable	Blanc Beige	Acétone				
/ Murs et cloisons / Enduits plâtre									
Vol 20 (Cuisine)									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329287

Date de réception	10/09/2018			Date de préparation	11/09/2018		Date d'analyse	12/09/2018		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat		
002HM005179_090	1	Revêtement	Souple	Blanc Beige Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●	
Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche										
Vol 20 (Cuisine)										
Remarque	RAS									

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329288

Date de réception	10/09/2018		Date de préparation	11/09/2018		Date d'analyse	12/09/2018		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002HM005179_091	1	Colle	Dur	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Revêtement de sol / Revêtement de sol					Acétone,Acide chlorhydrique				
/ Colles de carrelage									
Vol 23 (W.c 2)									
Remarque	RAS								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329289

Date de réception	10/09/2018		Date de préparation	12/09/2018		Date d'analyse	12/09/2018		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002HM005179_092	1	Colle	Dur	Gris	Attaque chimique :	2	MET*	Non détecté	●
Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe)					Acétone,Acide chlorhydrique				
Vol 23 (W.c 2)									
Remarque	RAS								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329290

Date de réception	10/09/2018		Date de préparation	11/09/2018		Date d'analyse	12/09/2018		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002HM005179_093	1	Plâtre	Effritable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Plafond et faux-plafonds / Plafonds /	2	Peinture	Effritable	Blanc	Acétone				
Enduits plâtre									
Vol 23 (W.c 2)									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329291

Date de réception	10/09/2018		Date de préparation	11/09/2018		Date d'analyse	12/09/2018		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002HM005179_094	1	Plâtre	Effritable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre Vol 23 (W.c 2)	2	Peinture	Effritable	Blanc Gris	Acétone				
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								



RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329292

Date de réception	10/09/2018		Date de préparation	11/09/2018		Date d'analyse	12/09/2018		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002HM005179_095	1	Toile	Fibreux	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Plâtre	Effritable	Blanc	Acétone				
/ Cloisons légères ou préfabriquées /									
Jonction entre panneaux préfabriqués									
Vol 24 (Salle d'eau 1)									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329293

Date de réception	10/09/2018		Date de préparation	11/09/2018		Date d'analyse	12/09/2018		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002HM005179_096	1	Colle	Dur	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence)					Acétone,Acide chlorhydrique				
Vol 24 (Salle d'eau 1)									
Remarque	RAS								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329294

Date de réception	10/09/2018		Date de préparation	11/09/2018		Date d'analyse	12/09/2018		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002HM005179_097	1	Plâtre	Effritable	Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●
Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués Vol 24 (Salle d'eau 1)									
Remarque	RAS								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329295

Date de réception	10/09/2018		Date de préparation	11/09/2018		Date d'analyse	12/09/2018		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002HM005179_098	1	Colle	Dur	Blanc Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Revêtement de sol / Revêtement de sol					Acétone,Acide				
/ Colles de carrelage					chlorhydrique				
Vol 24 (Salle d'eau 1)									
Remarque	RAS								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329296

Date de réception	10/09/2018		Date de préparation	11/09/2018		Date d'analyse	12/09/2018		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002HM005179_099	1	Plâtre	Effritable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Peinture	Effritable	Beige	Acétone				
/ Murs et cloisons / Enduits plâtre									
Vol 29 (Séjour)									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329297

Date de réception	10/09/2018			Date de préparation	11/09/2018		Date d'analyse	12/09/2018		
Description client	Couche	Matière		Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002HM005179_100	1	Plâtre		Effratable	Blanc Rouge	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Parois verticales intérieures et enduits						Acétone				
/ Murs et cloisons / Enduits plâtre										
Vol 29 (Séjour)										
Remarque	RAS									

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329298

Date de réception	10/09/2018		Date de préparation	11/09/2018		Date d'analyse	12/09/2018		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002HM005179_101	1	Plâtre	Effritable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Peinture	Effritable	Blanc	Acétone				
/ Murs et cloisons / Enduits plâtre									
Vol 29 (Séjour)									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329299

Date de réception	10/09/2018		Date de préparation	11/09/2018		Date d'analyse	12/09/2018		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002HM005179_102	1	Plâtre	Effritable	Blanc Rouge	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits plâtre	2	Enduit	Effritable	Blanc	Acétone				
Vol 29 (Séjour)									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329300

Date de réception	10/09/2018		Date de préparation	11/09/2018		Date d'analyse	12/09/2018		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002HM005179_103	1	Plâtre	Effrifiable	Blanc Rouge	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Enduit	Effrifiable	Blanc	Acétone				
/ Murs et cloisons / Enduits plâtre									
Vol 28 (Chambre 3)									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.								



RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329301

Date de réception	10/09/2018		Date de préparation	11/09/2018		Date d'analyse	12/09/2018		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002HM005179_104	1	Plâtre	Effritable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits plâtre	2	Peinture	Effritable	Blanc	Acétone				
Vol 26 (Chambre 2)									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329302

Date de réception	10/09/2018		Date de préparation	11/09/2018		Date d'analyse	12/09/2018		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002HM005179_105	1	Ciment	Effrifiable	Beige Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits ciment	2	Enduit	Effrifiable	Beige	Acétone,Acide chlorhydrique				
Vol 27 (Balcon)	3	Peinture	Effrifiable	Beige					
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329303

Date de réception	10/09/2018		Date de préparation	11/09/2018		Date d'analyse	12/09/2018		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002HM005179_106	1	Peinture	Effrifiable	Multicolore	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Façades / Garde-corps / Peinture					Acétone				
Vol 27 (Balcon)									
Remarque	RAS								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329304

Date de réception		10/09/2018		Date de préparation		11/09/2018		Date d'analyse		12/09/2018	
Description client		Couche	Matière	Aspect		Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002HM005179_107		1	Ciment	Dur		Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	
Revêtement de sol / Revêtement de sol		2	Matériau	Effrifiable		Marron	Acétone,Acide chlorhydrique				
/ Chape maigre (base ciment)											
Vol 27 (Balcon)											
Remarque		Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.									

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329305

Date de réception	10/09/2018			Date de préparation	12/09/2018		Date d'analyse	12/09/2018		
Description client	Couche	Matière		Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002HM005179_108	1	Plâtre		Effrifiable Fibreux	Blanc Marron	Attaque chimique : Acétone	2	MET*	Non détecté	●
Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre Vol 30 (Bureau 3)										
Remarque	RAS									

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329306

Date de réception	10/09/2018		Date de préparation	11/09/2018		Date d'analyse	12/09/2018		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002HM005179_109	1	Plâtre	Effritable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Peinture	Effritable	Vert Beige	Acétone				
/ Murs et cloisons / Enduits plâtre									
Vol 31 (Palier 2)									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329307

Date de réception	10/09/2018		Date de préparation	11/09/2018		Date d'analyse	12/09/2018		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002HM005179_110	1	Plâtre	Effritable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits plâtre	2	Peinture	Effritable	Beige Vert	Acétone				
Vol 31 (Palier 2)									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329308

Date de réception	10/09/2018		Date de préparation	11/09/2018		Date d'analyse	12/09/2018		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002HM005179_111	1	Revêtement	Souple Fibreux	Marron Noir	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Revêtement de sol / Revêtement de sol	2	Peinture	Effrifiable	Gris Marron	Acétone				
/ Lés plastiques avec sous-couche	3	Colle	Souple	Jaune					
Vol 31 (Palier 2)									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329309

Date de réception		10/09/2018		Date de préparation		11/09/2018		Date d'analyse		12/09/2018	
Description client		Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation		Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002HM005179_112		1	Bois	Dur Fibreux	Marron	Attaque chimique :		1	MET*	Non détecté	●
Plafond et faux-plafonds / Plafonds /		2	Peinture	Effritable	Blanc	Acétone					
Panneaux vissés											
Vol 37 (Bureau 4)											
Remarque		Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.									



RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329310

Date de réception	10/09/2018		Date de préparation	11/09/2018		Date d'analyse	12/09/2018		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002HM005179_113	1	Joint	Souple	Translucide	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Equipements divers et accessoires / Lavabo / Joint d'étanchéité Vol 34 (Salle d'eau 2)	2	Enduit	Effritable	Blanc Beige	Acétone				
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329311

Date de réception	10/09/2018		Date de préparation	12/09/2018		Date d'analyse	12/09/2018		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002HM005179_114 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Joint de scellement Vol 35 (Débarras 2)	1	Ciment	Effrifiable	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●
Remarque	RAS								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329312

Date de réception	10/09/2018			Date de préparation	12/09/2018		Date d'analyse	12/09/2018		
Description client	Couche	Matière		Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002HM005179_115	1	Laine		Fibreux	Jaune	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Toiture et étanchéité / Elément sous toiture / Isolant sous toiture Vol 33 (Débarras 1)										
Remarque	RAS									

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329313

Date de réception	10/09/2018		Date de préparation	12/09/2018		Date d'analyse	12/09/2018		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002HM005179_116	1	Ciment	Effrifiable	Beige Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Façades / Murs / Enduit ciment	2	Enduit	Effrifiable	Beige	Acétone,Acide				
Vol 40 (Façade 1)	3	Peinture	Effrifiable	Beige	chlorhydrique				
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329314

Date de réception	10/09/2018		Date de préparation	12/09/2018		Date d'analyse	12/09/2018		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002HM005179_117	1	Ciment	Effrifiable	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Façades / Murs / Enduit ciment	2	Enduit	Effrifiable	Blanc	Acétone,Acide				
Vol 40 (Façade 1)	3	Peinture	Effrifiable	Marron	chlorhydrique				
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329315

Date de réception	10/09/2018		Date de préparation	12/09/2018		Date d'analyse	12/09/2018		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002HM005179_118	1	Ciment	Effrifiable	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre (base ciment)					Acétone,Acide chlorhydrique				
Vol 40 (Façade 1)									
Remarque	RAS								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329316

Date de réception	10/09/2018		Date de préparation	12/09/2018		Date d'analyse	12/09/2018		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002HM005179_119 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de revêtement de sol Vol 40 (Façade 1)	1	Colle	Dur	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●
Remarque	RAS								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329317

Date de réception	10/09/2018		Date de préparation	12/09/2018		Date d'analyse	12/09/2018		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002HM005179_120	1	Ciment	Effrifiable	Beige Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Façades / Murs / Enduit ciment	2	Peinture	Effrifiable	Blanc	Acétone,Acide chlorhydrique				
Vol 41 (Façade 2)									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329318

Date de réception	10/09/2018		Date de préparation	11/09/2018		Date d'analyse	12/09/2018		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002HM005179_121	1	Ciment	Effrifiable	Beige Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Façades / Murs / Enduits projetés	2	Peinture	Effrifiable	Gris	Acétone,Acide chlorhydrique				
Vol 41 (Façade 2)									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								



RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329319

Date de réception	10/09/2018		Date de préparation	12/09/2018		Date d'analyse	12/09/2018		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002HM005179_122	1	Fibres-ciment	Dur Fibreux	Gris	Attaque chimique :	2	MET*	Déecté : Chrysotile	●
Toiture et étanchéité / Plagues / Plagues en fibres-ciment	2	Matériau	Effrifiable Fibreux	Noir	Acétone				
Vol 40 (Façade 1)									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329320

Date de réception	10/09/2018		Date de préparation	11/09/2018		Date d'analyse	12/09/2018		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002HM005179_123	1	Peinture	Effrifiable	Gris Rouge	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Façades / Porte / Peinture					Acétone				
Vol 42 (Façade 3)									
Remarque	RAS								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329321

Date de réception	10/09/2018		Date de préparation	11/09/2018		Date d'analyse	12/09/2018		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002HM005179_124	1	Fibres-ciment	Dur Fibreux	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Déecté : Chrysotile	●
Toiture et étanchéité / Plagues ondulées / Plagues en fibres-ciment					Acétone				
Vol 43 (Façade 4)									
Remarque	RAS								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329322

Date de réception		10/09/2018		Date de préparation		11/09/2018		Date d'analyse		12/09/2018	
Description client		Couche	Matière	Aspect		Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002HM005179_125		1	Fibres-ciment	Dur Fibreux		Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Déecté : Chrysotile	
Toiture et étanchéité / Plagues ondulées / Plagues en fibres-ciment							Acétone				
Vol 43 (Façade 4)											
Remarque		RAS									

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329323

Date de réception	10/09/2018		Date de préparation	11/09/2018		Date d'analyse	12/09/2018		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002HM005179_126	1	Matériau	Bitumineux Fibreux	Noir	Attaque chimique : Chloroforme	1	MET*	Déecté : Chrysotile	●
Equipements divers et accessoires / Equipement électrique / Plaque Vol 42 (Façade 3)									
Remarque	RAS								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329324

Date de réception	10/09/2018		Date de préparation	12/09/2018		Date d'analyse	12/09/2018		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002HM005179_127	1	Mastic	Dur	Beige Gris	Attaque chimique :	2	MET*	Non détecté	●
Façades / Menuiseries / Mastic vitrier					Acétone				
Vol 43 (Façade 4)									
Remarque	RAS								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329325

Date de réception	10/09/2018		Date de préparation	11/09/2018		Date d'analyse	12/09/2018		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002HM005179_128	1	Ciment	Dur	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Façades / Murs / Enduit ciment					Acétone,Acide chlorhydrique				
Vol 43 (Façade 4)									
Remarque	RAS								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329326

Date de réception	10/09/2018		Date de préparation	11/09/2018		Date d'analyse	12/09/2018		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002HM005179_129	1	Ciment	Effrifiable	Beige Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Façades / Murs / Enduit ciment	2	Matériau	Effrifiable	Blanc	Acétone,Acide chlorhydrique				
Vol 43 (Façade 4)									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329327

Date de réception	10/09/2018		Date de préparation	11/09/2018		Date d'analyse	12/09/2018		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002HM005179_130	1	Ciment	Effritable	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Revêtement de sol / Revêtement de sol	2	Matériau	Effritable	Blanc	Acétone,Acide chlorhydrique				
/ Chape maigre (base ciment)									
Vol 42 (Façade 3)									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								



RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329328

Date de réception	10/09/2018		Date de préparation	11/09/2018		Date d'analyse	12/09/2018		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002HM005179_131	1	Ciment	Effrifiable	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Façades / Murs / Enduit ciment	2	Enduit	Effrifiable	Blanc	Acétone,Acide				
Vol 42 (Façade 3)	3	Peinture	Effrifiable	Beige	chlорhydrique				
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329329

Date de réception	10/09/2018		Date de préparation	11/09/2018		Date d'analyse	12/09/2018		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002HM005179_132	1	Ciment	Effrifiable	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Revêtement de sol / Revêtement de sol	2	Matériau	Effrifiable	Rouge Noir	Acétone,Acide				
/ Chape maigre (base ciment)					chlorhydrique				
Vol 44 (Dépendance 1)									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329330

Date de réception		10/09/2018		Date de préparation		11/09/2018		Date d'analyse		12/09/2018	
Description client		Couche	Matière	Aspect		Couleur		Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002HM005179_133		1	Ciment	Effrifiable		Gris		Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté
Parois verticales intérieures et enduits								Acétone,Acide			
/ Murs et cloisons / Enduits ciment								chlorhydrique			
Vol 44 (Dépendance 1)											
Remarque		RAS									

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329331

Date de réception		10/09/2018		Date de préparation		11/09/2018		Date d'analyse		12/09/2018	
Description client		Couche	Matière	Aspect		Couleur		Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002HM005179_134		1	Ciment	Effritable		Gris		Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté
Parois verticales intérieures et enduits		2	Matériau	Effritable		Marron Rouge		Acétone,Acide			
/ Murs et cloisons / Enduits projetés (ciment)								chlorthyrique			
Vol 44 (Dépendance 1)											
Remarque		Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.									

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329332

Date de réception		10/09/2018		Date de préparation		11/09/2018		Date d'analyse		12/09/2018	
Description client				Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002HM005179_135				1	Ciment	Dur	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté
Façades / Murs / Enduit ciment								Acétone,Acide			
Vol 44 (Dépendance 1)								chlorhydrique			
Remarque		RAS									

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329333

Date de réception	10/09/2018		Date de préparation	11/09/2018		Date d'analyse	12/09/2018		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002HM005179_136	1	Ciment	Effritable	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Parois verticales intérieures et enduits					Acétone,Acide				
/ Murs et cloisons / Joint de scellement					chlorhydrique				
Vol 44 (Dépendance 1)									
Remarque	RAS								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329334

Date de réception		10/09/2018		Date de préparation		11/09/2018		Date d'analyse		12/09/2018	
Description client		Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat		
002HM005179_137		1	Plâtre	Pulvérulent	Beige Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté		
Parois verticales intérieures et enduits		2	Peinture	Effrifiable	Gris	Acétone					
/ Murs et cloisons / Enduits											
Vol 44 (Dépendance 1)											
Remarque		Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.									

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329335

Date de réception		10/09/2018		Date de préparation		11/09/2018		Date d'analyse		12/09/2018	
Description client		Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation		Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002HM005179_138		1	Ciment	Effrifiable	Gris	Attaque chimique :		1	MET*	Non détecté	
Parois verticales intérieures et enduits		2	Enduit	Effrifiable	Blanc	Acétone,Acide					
/ Murs et cloisons / Enduits ciment		3	Peinture	Effrifiable	Blanc	chlorhydrique					
Vol 44 (Dépendance 1)		4	Matériau	Effrifiable	Orange						
Remarque		Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1. Phase 1 non accréditée car comportant plus de 3 couches.									

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329336

Date de réception	10/09/2018		Date de préparation	11/09/2018		Date d'analyse	12/09/2018		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002HM005179_139	1	Ciment	Effritable	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	
Parois verticales intérieures et enduits	2	Enduit	Effritable	Blanc	Acétone,Acide				
/ Murs et cloisons / Enduits ciment	3	Peinture	Effritable	Gris	chlorhydrique				
Vol 45 (Dépendance 2)									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.								



RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329337

Date de réception	10/09/2018		Date de préparation	12/09/2018		Date d'analyse	12/09/2018		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002HM005179_140	1	Mastic	Dur	Beige Gris	Attaque chimique :	2	MET*	Non détecté	●
Façades / Menuiseries / Mastic vitrier	2	Matériau	Effrifiable	Noir Orange	Acétone				
Vol 45 (Dépendance 2)	3	Peinture	Effrifiable	Rouge					
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329338

Date de réception	10/09/2018		Date de préparation	11/09/2018		Date d'analyse	12/09/2018		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002HM005179_141	1	Matériau	Fibreux	Beige Marron	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●
Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Panneaux de cloisons Vol 45 (Dépendance 2)									
Remarque	RAS								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329339

Date de réception	10/09/2018		Date de préparation	11/09/2018		Date d'analyse	12/09/2018		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002HM005179_142	1	Ciment	Dur	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Revêtement de sol / Revêtement de sol	2	Peinture	Effrifiable	Bleu	Acétone,Acide chlorhydrique				
/ Chape maigre (base ciment)									
Vol 46 (Dépendance 3)									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329340

Date de réception	10/09/2018		Date de préparation	11/09/2018		Date d'analyse	12/09/2018		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002HM005179_143 Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Panneaux vissés Vol 44 (Dépendance 1)	1	Matériau	Souple Fibreux	Marron Noir	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●
Remarque	RAS								


RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM02329341

Date de réception	10/09/2018		Date de préparation	11/09/2018		Date d'analyse	12/09/2018		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002HM005179_144	1	Ciment	Effrifiable	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Façades / Murs / Enduit ciment					Acétone,Acide				
Vol 42 (Façade 3)					chlorhydrique				
Remarque	RAS								

* En adaptation de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET). Méthode : Selon le mode opératoire interne L.MO. 07.

Analyste

Johanna D'Andréa

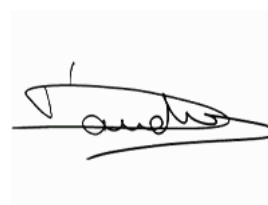


Accréditation
N°1-2366
Portée
Disponible sur
www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole «●» sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.



ALM ENVIRONNEMENT - 44, avenue Raspail - 94250 Gentilly - Fax : 09 81 40 98 73
SIRET : 530 436 419 00036 - N° de TVA Intracommunautaire : FR19530436419 - Code APE : 7120B
Assurée par QBE Insurance 031 0004725 (date de validité : du 01/01/2018 au 31/12/2018)

Tél. : 01 58 07 07 20
info@almenvironnement.com

L.MO.F 07.8 V2
PAGE 17 / 17

ANNEXE: DOCUMENTS



- Diagnostic d'accessibilité Handicapés
- Pose de détecteurs avertisseurs autonomes de fumée
- Tests d'étanchéité à l'air suivant le référentiel Qualibat

Ainsi que toute activité accessoire non aggravante directement liée à l'activité principale

Et à l'exclusion de tout diagnostic :

- Relatif à une étude concernant la pollution des sols
- Relatif à la détection de légionnelle effectuée dans des établissements de soins, des maisons de retraite, des établissements scolaires et parascolaires.

LES GARANTIES SONT ACCORDEES A CONCURRENCE DES MONTANTS DE GARANTIES SUIVANTS :

L'engagement de l'Assureur ne peut dépasser, tous dommages confondus au titre de l'ensemble des garanties Responsabilité Civile 6 000 000 euros pour l'ensemble de l'Année d'assurance

NTITULE GARANTIES	MONTANT DE GARANTIE
RC EXPLOITATION	
Tous dommages confondus	6,000,000 € par Année d'assurance
Dont	
1. Dommages corporels	6,000,000 € par Sinistre
1.1 Dont recours en faute inexcusable	1,000,000 € par Année d'assurance
2. Dommages matériels et immatériels consécutifs	750,000 € par Sinistre
3. Vol par préposés	15 000 € par Sinistre
4. Dommages immatériels non consécutifs	150,000 € par Sinistre
5. Atteintes à l'environnement	400,000 € par Année d'assurance
RC PROFESSIONNELLE	
Tous dommages confondus	1 500,000 € par Année d'assurance

La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'Assureur et ne saurait l'engager en dehors des termes et limites précisés dans les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère

Fait à Lyon le 19 Décembre 2017

QBE Insurance (Europe) Limited
Direction Régionale Grand Sud Est
2 boulevard Vivier Mérie
6943 LYON CEDEX 03
Département Responsabilité Civile
01 29 85 92 79



QBE Insurance
(Europe) Limited
Cœur Défense - Tour A
110, Esplanade du Général de Gaulle
92931 La Défense Cedex
Tél : 01 80 04 33 00
Fax : 01 80 04 34 90
www.qbeurope.com/france

ATTESTATION D'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE

Nous soussignés QBE Insurance (Europe) Limited - Cœur Défense - Tour A - 110, Esplanade du Général de Gaulle - 92931 La Défense Cedex, succursale de QBE Insurance (Europe) Limited, dont le siège social est Plantation Place, 30 Fenchurch Street, Londres EC3M 3BD, attestons que :

AC ENVIRONNEMENT
64 rue Clément Ader - 42153 RIORGES
Unités techniques : Amiante - Riorges
Accréditation N° 1-6001 rév 1 valable jusqu'au 31/08/2019

a souscrit auprès de notre compagnie :

- un contrat d'assurance de RC Professionnelle / RC Exploitation sous le n° 031 0004725
- à effet du 01/12/2014
- période de validité de la présente attestation : du 01/01/2018 au 31/12/2018

Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de ses activités professionnelles suivantes :

- Prélèvements d'eau, d'air et de matériaux
- Analyse de prélèvements d'eau, d'air et de matériaux
- Diagnostic immobilier réglementé ou non réglementé :
- Plomb y compris avant travaux ou démolition
- Amiante y compris avant travaux ou démolition
- Parasitaires
- Installation de gaz
- Installation intérieure électricité
- Risques naturels et technologiques (ERNT)
- Performances énergétiques DPE
- Contrôle des installations d'assainissement non collectif
- Contrôle de la conformité des moyens de chauffage utilisant de la biomasse, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan de Protection de l'Atmosphère (PPA) de la Vallée de l'Arve
- Etat des lieux et états de division des lots en copropriété
- Mesurage loi « Carrez »
- Calcul des tantièmes et millièmes de copropriété, réalisation de plan mètre
- Analyse de la teneur en plomb dans l'eau potable
- Mesure du radon dans les bâtiments
- Certificat de normes de surface et d'habitabilité pour les prêts à taux zéro
- Diagnostic de dossier Technique Global (DTG) pour les copropriétés
- Investissement locatif dans l'ancien (dispositions Robien), certificat de conformité des travaux de réhabilitation
- Diagnostic des déchets issus de la démolition des bâtiments



Entreprise régie par le Code des Assurances pour les contrats souscrits ou conclus en France - RCS N° 414 108 001
siège social : QBE Insurance (Europe) Limited - Plantation Place, 30 Fenchurch Street, Londres EC3M 3BD - Royaume-Uni
Société de droit anglais - Capital de GBP 500 000 000
QBE Insurance (Europe) Limited est membre de QBE European Operations, division de QBE Insurance Group
QBE est une entreprise régie par le Financial Conduct Authority et le Prudential Regulation Authority du Royaume Uni.
Immatriculée en Assurance sous le N° 1761561

Page 1 / 2

Assurance 2/2

Assurance 1/2

ANNEXE: DOCUMENTS



ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Rappel:

Selon l'obligation de l'article R271-3 (ci-dessous) du code de la construction et de l'habitation (inséré par Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 art. 3 du Journal Officiel du 7 septembre 2006 en vigueur le 1^{er} novembre 2007) : « Lorsque le propriétaire charge une personne d'établir un dossier de diagnostic technique, celle-ci lui remet un document qui indique s'il existe sur l'immeuble qu'elle est en situation régulière ou regardé des articles L.271-6 et qu'elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des états, constats et diagnostics composant le dossier ».

Je soussigné **M. Denis MORA**, gérant de la **SAS AC ENVIRONNEMENT** siren **441 355 914 00298** né à Savigny-Sur-Orge le 02/03/1977, déclare que l'ensemble des mes salariés présentent les garanties de compétence et que ma société dispose d'une organisation et de moyens appropriés pour établir les documents prévus aux 2^{es} et 3^{es} de l'article L.271-4, à savoir :

AMIANTE - PLOMB - TERMITES - DPE - GAZ - ELECTRICITE

Je déclare que la **SAS AC ENVIRONNEMENT** en la personne de Denis MORA est souscritrice d'une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions.

Selon l'article R271-2 (inséré dans le code de la construction et de l'habitation par le décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 art. 3 Journal Officiel du 7 septembre 2006 en vigueur le 1^{er} novembre 2007) : les personnes mentionnées à l'article L.271-6 souscrivent une assurance dont le montant de la garantie ne peut être inférieur à 300 000 € par sinistre et 500 000 € par année d'assurance.

Le contrat responsabilité civile professionnelle **QBE N°AMB95928** renouvelable avec tacite reconduction de la **SAS AC ENVIRONNEMENT** répond à ces obligations.

Je déclare n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des documents mentionnés ci-dessus.

En dehors de l'obligation des déclarations des textes cités ci-dessus,

Je déclare en outre ne pas verser de commission aux exporteurs d'affaires, mandataires, prescripteurs.

Je déclare tenir un registre des réclamations et des plaintes qui est à la disposition des organismes certificateurs sur simple demande.

Fait à Riorges le 08 juin 2018

Denis MORA

AC ENVIRONNEMENT - SIÈGE SOCIAL
8 rue des Commerces - CS 70064 - 42153 RIORGES
Tél. 04 77 44 52 44 - 04 81 17 01 15 - ac@ac-environnement.com
www.ac-environnement.com
Siret 441 355 914 00298 - TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120
Assurée par QBE Insurance 031 0004725 (date de validité : du 01/01/2018 au 31/12/2018)

Certificat de compétences
Diagnostic Immobilier
N° CPDI 3883 Version 003

Je soussigné, **Philippe TROYAUX**, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur WACKENHEIM Jean-Edwin

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante	Repérage et diagnostic amiante dans les immeubles bâtis Date d'effet : 28/04/2016 - Date d'expiration : 27/04/2021
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 31/10/2016 - Date d'expiration : 30/10/2021
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 31/10/2016 - Date d'expiration : 30/10/2021
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 04/08/2016 - Date d'expiration : 03/08/2021

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 28/11/2016.

I.Cert
Institut de Certification
Certification de personnes
Diagnostic Immobilier
Portée disponible sur www.icert.fr
Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire

CPDI 3883
Version 003

Attestation sur l'honneur

ICERT CERTIFICATION Parc Edonia Bat G rue de la
Terre Victoria 35760 ST GREGOIRE - CPDI 3883 V3

ANNEXE: DOCUMENTS



ICERT CERTIFICATION Parc Edonia Bat G rue de la
Terre Victoria 35760 ST GREGOIRE - CPDI 3883 V3